
Bedienungsanleitung

Tragbares Ultraschall-Durchflußmeßgerät US300PM

IM 01G05B02-01D-H

Anmerkungen:

IBM ist ein geschütztes Warenzeichen von International Business Machines Corporation.

MS-DOS, Excel, Windows sind Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Bedienungsanleitung IM 01G05B02-01D-H für US300PM, Firmware-Version V5.xx

Änderungen ohne vorherige Mitteilung vorbehalten.

Copyright © **Yokogawa** GmbH 2001 Alle Rechte vorbehalten.

US300PM blendet seine Anzeigen in der Sprache Ihrer Wahl ein. (Siehe Kapitel 4.5).

US300PM can be operated in the language of your choice. Please refer to chapter 4.5.

Il est possible de sélectionner la langue utilisée par US300PM à l'écran. Veuillez consulter le chapitre 4.5.

US300PM puede ser manejado en el idioma de su elección. Consulte el capítulo 4.5.

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	3	9 Speichern und Ausgabe von Meßwerten	47
1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung	3	9.1 Messen mit Speicherfunktion	47
1.2 Sicherheitsvorkehrungen	3	9.2 Ausgabe der Meßdaten	49
1.3 Garantie	3	9.3 Löschen der Meßdaten	51
2 Das Durchflußmeßgerät	5	9.4 Einstellungen der Speicherfunktion	51
2.1 Übersicht	5	9.5 Verfügbarer Speicherplatz	53
2.2 Meßprinzip	5	10 Verwenden von Parametersätzen	55
2.3 Einsatzmöglichkeiten	6	10.1 Einführung	55
2.4 Beschreibung des Durchflußmeßgerätes	7	10.2 Lange Parametersätze verwenden	55
2.5 Die Sensoren	8	10.3 Die ParaPool-Funktion	57
2.6 Stromversorgung	8	11 Bibliotheken	61
3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung	9	11.1 Bearbeitung der Auswahllisten	61
3.1 Lieferumfang	9	11.2 Neue Materialien oder Medien definieren	63
3.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	10	12 Einstellungen	69
3.3 Reinigung	10	12.1 Uhr stellen	69
3.4 Ersetzen des Akkus	10	12.2 Einstellungen für die Dialoge und Menüs	70
3.5 Handhabung des Akkus	11	12.3 Meßeinstellungen	72
3.6 Lagerung	11	12.4 Kontrast einstellen	73
4 Inbetriebnahme	13	12.5 Geräteinformationen	74
4.1 Ein- und Ausschalten	13	12.6 Akkusatz laden	74
4.2 Die Tastatur	13	13 Verzögertes Messen	77
4.3 Anzeigen	15	13.1 Freischalten und Sperren	77
4.4 HotCodes	16	13.2 Eingabe der Start-Zeit	77
4.5 Auswahl der Sprache	16	13.3 Eingabe der Stop-Zeit	78
4.6 Statusanzeigen	17	13.4 Messen in der Betriebsart Verzögertes Messen	80
4.7 Abschaltautomatik	17	13.5 Meßwertspeicherung	82
5 Auswahl der Meßstelle	19	13.6 Online-Ausgabe	82
5.1 Akustische Durchstrahlbarkeit	19	14 Wanddickenmessung	83
5.2 Ungestörtes Rohrströmungsprofil	19	14.1 Aktivierung des WDM-Modus	83
5.3 Zu vermeidende Meßstellen	21	14.2 Parametereingabe	84
6 Grundlegender Meßprozeß	23	14.3 Messung	85
6.1 Eingabe der Rohrparameter	23	15 Messen der Schallgeschwindigkeit	89
6.2 Eingabe der Medienparameter	26	15.1 Angezeigte Informationen	90
6.3 Andere Parameter	27	16 Prozeßausgänge	93
6.4 Wahl der Meßkanäle	28	16.1 Installation eines Prozeßausgangs	93
6.5 Schallwegfaktor festlegen	28	16.2 Fehlerverzögerung	97
6.6 Befestigen und Positionieren der Sensoren	29	16.3 Beschaltung der Prozeßausgänge	98
6.7 Beginn der Messung	32	16.4 Aktivierung eines Stromausgangs	98
6.8 Ermitteln der Strömungsrichtung	33	16.5 Aktivierung eines Impulsausgangs	99
6.9 Beenden der Messung	33	16.6 Aktivierung eines Alarmausgangs	100
7 Anzeige der Meßwerte	35	16.7 Verhalten der Alarmausgänge	102
7.1 Auswahl der Meßgröße und der Maßeinheiten	35	16.8 Deaktivierung der Ausgänge	105
7.2 Umschalten zwischen den Kanälen	36	17 Fehlersuche	107
7.3 Konfiguration der Anzeige	36	17.1 US300PM reagiert nicht mehr	108
7.4 Sensorabstand	37	17.2 Es wird kein Signal empfangen	108
8 Weitere Meßfunktionen	39	17.3 Die Meßwerte weichen erheblich von den erwarteten Werten ab	109
8.1 Die Dämpfungszahl	39	A Technische Daten	111
8.2 Die Mengenzähler	39	B Referenz	121
8.3 Obergrenze für Strömungsgeschwindigkeiten	41		
8.4 Schleichmenge	42		
8.5 Unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit	43		
8.6 Verrechnungskanäle	43		

1 Einführung

1.1 Zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde für die Anwender des Durchflußmeßgeräts US300PM geschrieben. Sie enthält sehr wichtige Informationen über das Gerät, wie es korrekt zu handhaben ist und wie Beschädigungen vermieden werden können. Sie sollten als Anwender stets diese Bedienungsanleitung zur Hand haben. Machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen und den Vorsichtsmaßnahmen vertraut. Sie sollten die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Gerät benutzen. Die Grundfunktionen des Meßgeräts werden im Kapitel 4 erklärt.

Alle Anstrengungen wurden unternommen, um die Korrektheit des Inhalts dieser Bedienungsanleitung zu gewährleisten. Sollten Sie dennoch fehlerhafte Informationen finden, so teilen Sie uns dies bitte umgehend mit.

Für Vorschläge und Bemerkungen zum Konzept des US300PM sowie über Ihre Erfahrungen beim Einsatz des Geräts sind wir dankbar. Ihre Anregungen tragen dazu bei, daß wir unsere Produkte zum Nutzen unserer Kunden und im Interesse des technischen Fortschritts stets weiterentwickeln können.

Sollten Sie ferner Vorschläge zur Verbesserung der Dokumentation und insbesondere dieser Bedienungsanleitung haben, so lassen Sie es uns wissen, damit wir sie bei Neuauflagen berücksichtigen können.

Wir bieten auch spezielle Kundenlösungen an und beraten Sie gern bei der Nutzung des US300PM für besondere Einsätze und beim Entwickeln der am besten geeigneten Lösung für Ihr Meßproblem.

Der Inhalt der Bedienungsanleitung kann jederzeit verändert werden. Alle Urheberrechte liegen bei der **Yokogawa GmbH**. Ohne schriftliche Erlaubnis vom **Yokogawa** dürfen von diesem Handbuch keine Vervielfältigungen jeglicher Art vorgenommen werden.

1.2 Sicherheitsvorkehrungen

Sie finden in dieser Bedienungsanleitung folgende Sicherheitsinformationen:

Hinweis:	Die Hinweise enthalten wichtige Informationen, die Ihnen helfen, das Meßgerät auf optimale Weise zu nutzen.
-----------------	---

Achtung!	Dieser Text gibt Ihnen wichtige Anweisungen, die beachtet werden sollten, um eine Beschädigung oder Zerstörung des Meßgerätes zu vermeiden. Gehen Sie hier mit besonderer Sorgfalt vor!
-----------------	---



Dieser Text weist auf Vorgehensfehler hin, welche eine Verletzung oder den Tod des Bedieners zur Folge haben könnten. Gehen Sie auch hier mit besonderer Sorgfalt vor!
--

Beachten Sie diese Sicherheitsvorkehrungen!

1.3 Garantie

Für Material und Verarbeitung des Durchflußmeßgeräts US300PM garantieren wir innerhalb der im Kaufvertrag angegebene Zeitspanne, vorausgesetzt, das Gerät wurde zu dem Zweck verwendet, für den es entworfen wurde, und entsprechend den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung betrieben. Jeder nicht bestimmungsgemäße Gebrauch des US300PM hebt sofort jegliche explizite oder implizite Garantie auf. Unter nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch sind insbesondere zu verstehen:

1 Einführung

- der Ersatz eines Teils des US300PM durch ein Teil, das nicht von **Yokogawa** zugelassen wurde,
- ungeeignete oder ungenügende Wartung,
- Reparatur des US300PM durch Unbefugte.

Yokogawa übernimmt keine Verantwortung für Schädigungen des Kunden oder Dritter, die unmittelbar durch Materialbruch infolge unvorhersehbarer Defekte im Produkt verursacht wurden, noch für indirekte Schäden jeglicher Art.

US300PM ist ein sehr zuverlässiges Gerät. Es wird unter strenger Qualitätskontrolle in modernsten Produktionsverfahren hergestellt. Wird das Gerät den Empfehlungen dieser Bedienungsanleitung gemäß an einem geeigneten Ort korrekt installiert, gewissenhaft genutzt und sorgfältig gewartet, so sind keinerlei Störungen zu erwarten. Sollte sich irgendein Problem ergeben, das mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung nicht gelöst werden kann (siehe Kapitel 17), so nehmen Sie bitte mit unserer Verkaufsabteilung Kontakt auf und geben Sie eine genaue Beschreibung des Problems. Dabei sollten Sie die Typenbezeichnung, die Werksnummer sowie die Firmwareversion Ihres Gerätes genau angeben können.

2 Das Durchflußmeßgerät

2.1 Übersicht

US300PM ist ein Durchflußmeßgerät, das mittels Ultraschall den Durchfluß in Rohrleitungen bzw. Rohrleitungssystemen bestimmt. Folgende Größen können gemessen werden:

- die Strömungsgeschwindigkeit,
- der Volumenfluß und der Massefluß sowie das Gesamtvolumen (bzw. die Gesamtmasse),
- die Schallgeschwindigkeit des Mediums.

Bei Verwendung eines speziellen Sensors kann US300PM auch die Dicke von Rohrwänden messen.

Die Sensoren sind bei Temperaturen zwischen -30°C und $+130^{\circ}\text{C}$ verwendbar. Mit speziell entwickelten Hochtemperatursensoren kann die Arbeitstemperatur bis zu 200°C betragen, für kurze Zeit sogar 300°C . Messungen sind an allen gängigen Rohrleitungsmaterialien wie Stahl, Kunststoff, Glas oder Kupfer möglich. Mögliche Rohrdurchmesser liegen im Bereich von 25 bis 3000 mm (abhängig vom Sensortyp). Die zwei aufspannbaren Sensoren (clamp-on Prinzip) erlauben es, ohne Eingriff in das Rohrleitungssystem (nichtinvasiv) und ohne Einwirkung auf das Medium zu messen. Sie sind klein, leicht und sehr robust.

US300PM ist ein tragbares, akkubetriebenes Meßinstrument. Es kann ebenso mit einer externen Spannungsversorgung von 100 bis 240 VAC betrieben werden, indem Sie den mitgelieferten Spannungsadapter verwenden. US300PM hat den Schutzgrad IP54 und ist daher für Überwachungsaufgaben unter schwierigen Umgebungsbedingungen geeignet.

Der Bedienerdialog mit US300PM kann in verschiedenen Sprachen geführt werden. Auf einem hintergrundbeleuchteten Display werden die eingegebenen Daten, die Meßergebnisse sowie Funktionsfehler angezeigt. Die Menüs leiten den Benutzer durch die Parametereinstellungen, den Meßprozeß und die Datenspeicherung.

Eine interne Stoffdatenbank enthält die Eigenschaften vieler gängiger Materialien und Medien. Sie können die Materialien und Medien bestimmen, die in den Auswahllisten der Programmzweige erscheinen sollen, sowie auch deren Reihenfolge. Ein integrierter Koeffizientenspeicher, der entsprechend Ihren Bedürfnissen aufgeteilt werden kann, dient der Aufnahme selbstdefinierter Eigenschaften von Materialien und Medien.

US300PM kann bis zu 100.000 Meßwerte und bis zu 14 verschiedene Parametersätze speichern. Weiterhin können bis zu 80 Speicherplätze für Meßstellenparameter genutzt werden.

US300PM verfügt über eine serielle Schnittstelle für die Übertragung der gemessenen Daten auf einen Drucker oder auf einen PC zur Ansicht, Verarbeitung und Verwaltung.

US300PM arbeitet mit einem integrierten Meßstellenumschalter, der quasi gleichzeitiges Messen auf den verschiedenen Meßkanälen ermöglicht. Eine Verrechnungsmessung ist ebenfalls möglich (beispielsweise Kanal A - Kanal B).

2.2 Meßprinzip

US300PM benutzt Ultraschall, um mit Hilfe des **Laufzeitverfahrens** den Durchfluß eines flüssigen Mediums durch eine Rohrleitung zu messen. Ultraschallsignale werden von einem Sensor ausgesandt, der auf der Rohrleitung installiert ist, auf der gegenüberliegenden Seite reflektiert und schließlich von einem zweiten Sensor empfangen (siehe Abb. 2.1). Diese Signale werden abwechselnd in Strömungsrichtung und ihr entgegengesetzt gesendet.

Da das Medium, in dem sich der Ultraschall ausbreitet, fließt, ist die Laufzeit der Schallsignale, die das Medium in Flußrichtung durchlaufen, kürzer als die Laufzeit der Signale, die es entgegen der Flußrichtung durchlaufen (siehe Abb. 2.2).

2 Das Durchflußmeßgerät

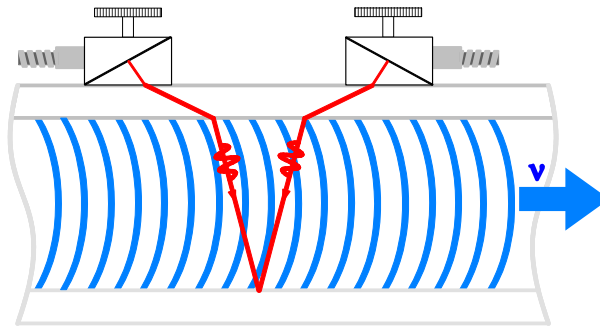


Abb. 2.1: Weg des Ultraschall-Signals durch das Medium

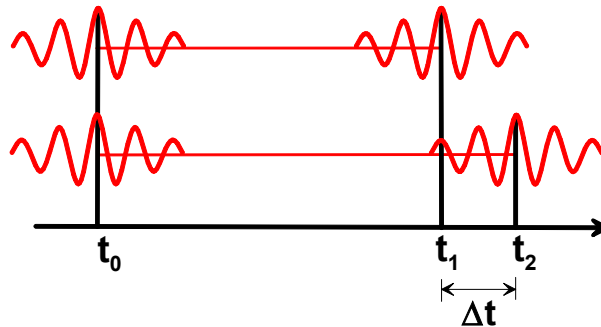


Abb. 2.2: Laufzeitunterschied ΔT

Der Laufzeitunterschied ΔT wird gemessen und erlaubt die Bestimmung der mittleren Strömungsgeschwindigkeit auf dem vom Schall durchlaufenen Pfad. Durch eine Profilkorrektur kann das Flächenmittel der Strömungsgeschwindigkeit errechnet werden, welches dem Volumenfluß proportional ist.

US300PM überprüft mittels einer speziellen Elektronik die ankommenden Ultraschallsignale auf ihre Verwendbarkeit für die Messung und bewertet die Verlässlichkeit der gemessenen Werte. Der integrierte Mikroprozessor steuert den gesamten Meßablauf und eliminiert Störsignale durch statistische Signalverarbeitung.

2.3 Einsatzmöglichkeiten

US300PM kann stets dort eingesetzt werden, wo sowohl die Rohrwand als auch die zu messende Flüssigkeit schalldurchlässig sind. Diese Voraussetzung trifft für Rohrwände aus homogenem Material sowie für Flüssigkeiten mit geringem Feststoff- oder Gasanteil zu. Da Ultraschallwellen auch Festkörper durchdringen, können die Sensoren außen auf der Rohrwand befestigt werden, wodurch die Messung nichtinvasiv ist.

Der beschriebene Laufzeitdifferenz-Effekt wird im gesamten Bereich der für technische Anwendungen relevanten Strömungsgeschwindigkeiten beobachtet. Die Messungen sind unabhängig von elektrischen Parametern der Flüssigkeit wie Leitfähigkeit oder Dielektrizitätskonstante. US300PM ist daher ein vielseitig verwendbares Meßgerät.

Vorteile:

- Die eingriffsfreie (nichtinvasive) Methode ermöglicht eine sichere Messung von aggressiven oder sehr heißen Medien, die in geschlossenen Rohrleitungen fließen.
- Durchflußwerte können ohne Unterbrechung des Prozesses gemessen werden.
- Der Meßaufbau erfordert keinerlei Veränderungen am Rohr.
- Das akkubetriebene, tragbare Gerät und die einfach und schnell zu befestigenden Sensoren erlauben Messungen an verschiedenen Orten und an Rohren mit unterschiedlichen Durchmessern. Die Messung beeinflusst nicht die Durchflußbedingungen im Rohr.

2.4 Beschreibung des Durchflußmeßgerätes

2.4.1 Frontplatte

☞ 2 x 16-stellige LCD Anzeige, hintergrundbeleuchtet

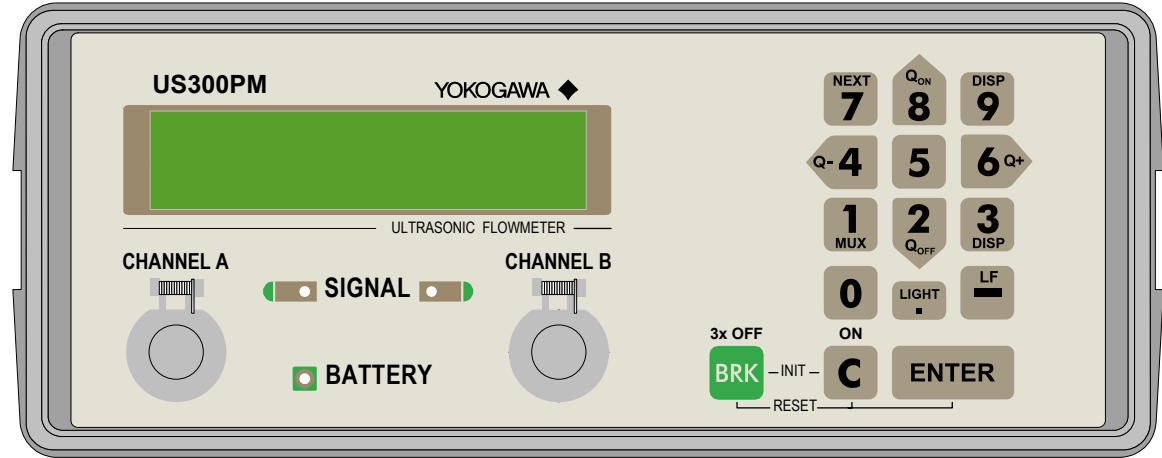


Abb. 2.3: Bedienungsfeld des US300PM

- ☞ Buchse zum Anschluß der Sensoren für Kanal A bzw. des Prüfkopfes für die Waddickenmessung
- ☞ Statusanzeigen (siehe Abschnitt 4.6)
- ☞ Buchse zum Anschluß der Sensoren für Kanal A bzw. des Prüfkopfes für die Waddickenmessung
- ☞ Tastatur (siehe Abschnitt 4.2)

2.4.2 Rückseite

Serielle Schnittstelle ☞

Prozeßausgänge (Option)
(Siehe Kapitel 16)

☞

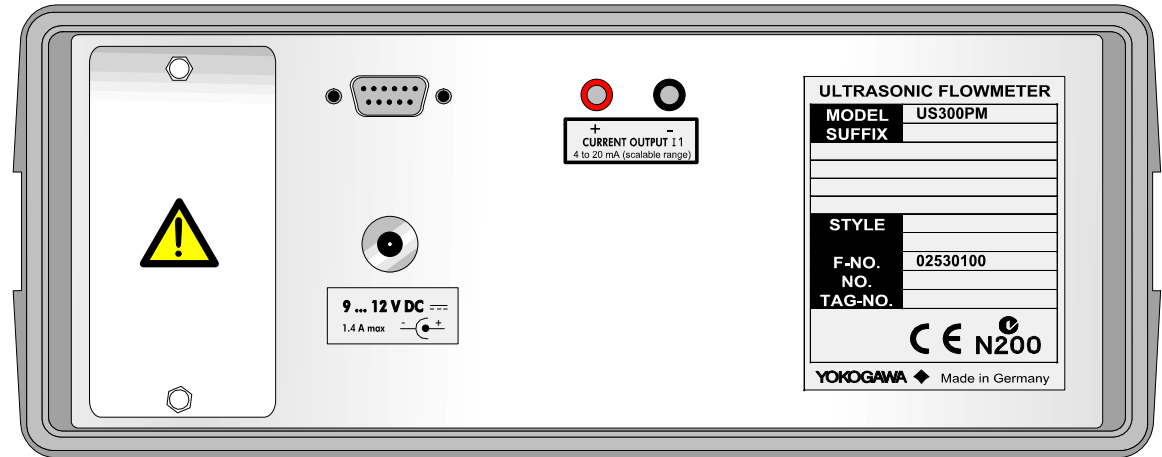


Abb. 2.4: Rückseite des US300PM

- ☞ Akkufachabdeckung
- ☞ Anschlußbuchse für Netzadapter/Akkuladegerät

2.5 Die Sensoren

Die Oberseite der Sensoren weist eine Gravur auf. Die Sensoren sind dann korrekt befestigt, wenn die Gravuren auf beiden Sensoren zusammen einen Pfeil ergeben. Die Sensorkabel weisen dann in einander entgegengesetzte Richtungen.

Der Pfeil ermöglicht es Ihnen später, in Verbindung mit dem angezeigten Meßwert, die Strömungsrichtung zu bestimmen.

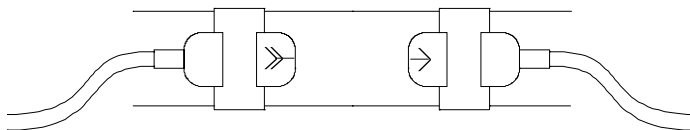


Abb. 2.5: Korrektes Positionieren der Sensoren

Hinweis: Die Gravuren sollen auch dann einen Pfeil ergeben, wenn beide Sensoren auf gegenüberliegenden Seiten des Rohres befestigt werden.

Anschluß

- Klappen Sie die Buchsenabdeckung hoch.
- Stecken Sie den Stecker des Sensorkabels in die Buchse. Der rote Punkt auf dem Stecker soll mit der roten Markierung an der Buchse übereinstimmen.

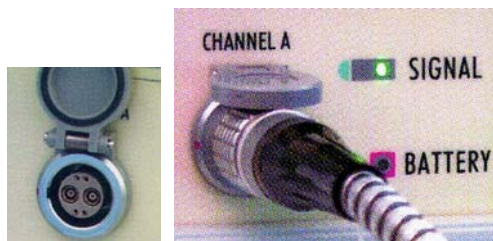


Abb. 2.6: Anschluß der Sensoren

2.6 Stromversorgung

Die aufladbaren NiCd-Akkus ermöglichen eine Betriebszeit von mind. 10 Stunden. Das Instrument kann ebenso mit einer externen Spannungsversorgung von 100 bis 240 VAC betrieben werden, indem Sie den mitgelieferten Spannungsadapter verwenden.

Achtung! Der Netzadapter/Batterieladegerät ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt. Benutzen Sie ihn nur in trockenen Räumen.

3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

3.1 Lieferumfang

Ihr Durchflußmeßgerät hat im Werk eine Funktionsprüfung durchlaufen. Überprüfen Sie es bei der Lieferung es auf eventuelle Transportschäden.

Typ und Spezifikationen sind auf dem Typenschild an der Seite des Gerätes angegeben. Typ und Spezifikationen der Sensoren finden Sie auf der Oberseite der Sensoren, die Seriennummer auf der am Sensorkabel hängenden Plakette. Vergewissern Sie sich, daß die Spezifikationen des gelieferten Gerätes den auf der Bestellung angegebenen Spezifikationen entsprechen (siehe dazu den Typen- und Zusatzcode im Anhang A).

Durchflußmeßgerät:

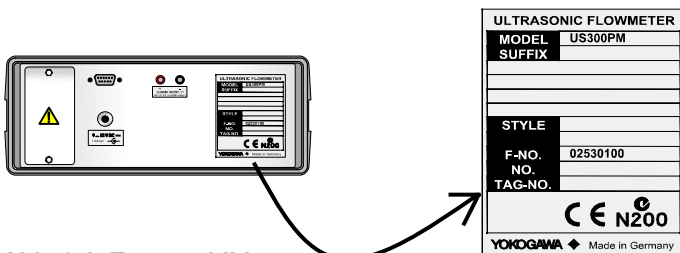


Abb. 3.1: Typenschild

Sensoren:

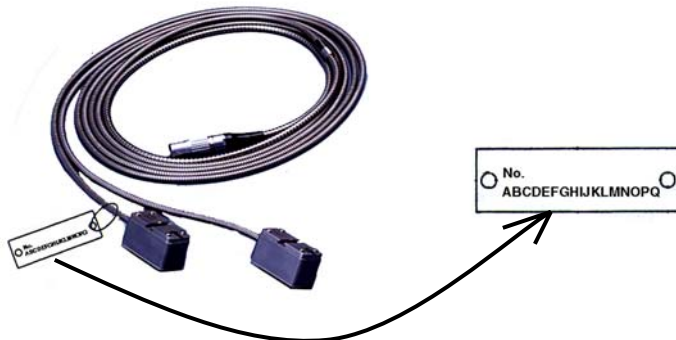


Abb. 3.2: Seriennummer der Sensoren

Ihr Paket sollte mindestens die folgenden Bestandteile enthalten (Standardlieferumfang):

Durchflußmeßgerät: US300PM-Axx-2-N/

- | | |
|---|---|
| - Bedienungsanleitung | 1 |
| - Grundgerät mit eingelegtem Akku-Satz (vollständig geladen) | 1 |
| - Netzadapter/Batterieladegerät mit integrierten Netz- bzw. Geräteverbindungskabeln | 1 |
| - Transportkoffer | 1 |

Sensoren: US300PT-x-xx-x-x-x/

- | | |
|--|----|
| - Sensoren gemäß Bestellung, mit integrierten Kabeln | 1* |
| - Sensoranklemmvorrichtung | 1* |
| - Ketten und Kettenverlängerung | 1* |
| - Tube Koppelpaste | 1* |

Hinweis: x : bezeichnet eine Zahl oder einen Buchstaben des Suffixcodes.
 /## : bezeichnet eine Option.
 * : Zahl, Ihrer Bestellung entsprechend.

Ihr Paket kann andere Bestandteile entsprechend ihrem speziellen Auftrag enthalten. Vergewissern Sie sich, daß die Spezifikationen dieser Bestandteile den auf der Bestellung angegebenen Spezifikationen entsprechen.

Sollte sich irgendein Problem ergeben, so nehmen Sie bitte Kontakt mit Ihrer **Yokogawa** Vertretung auf. Zur Bearbeitung von Anfragen benötigen wir folgende Informationen:

- Typ (MODEL)
- Seriennummer (No.)
- Werksnummer (F-No., siehe Abschnitt 12.5)
- die Version der Firmware (siehe Abschnitt 12.5).

3.2 Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

US300PM ist ein Präzisionsmeßgerät und muß mit Sorgfalt behandelt werden. Um zuverlässige Meßergebnisse zu gewährleisten und um das Gerät nicht zu beschädigen ist es wichtig, den Hinweisen in diesem Handbuch große Aufmerksamkeit zu schenken, insbesondere den folgenden:

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen.
- Das Gehäuse darf nur durch autorisiertes Personal geöffnet werden.
- Benutzen Sie einen geeigneten externen Stromanschluß, falls Sie das Gerät nicht mit Akku betreiben.
- Gewährleisten Sie korrekte Umgebungs- und Arbeitstemperaturen (siehe Technische Daten).
- Handhaben Sie das Ladegerät und den Akku korrekt (siehe Abschnitt 3.5).
- Berücksichtigen Sie den Schutzgrad (beachten Sie die Angaben im Anhang A).
- Der Netzadapter/Batterieladegerät ist nicht gegen Feuchtigkeit geschützt. Benutzen Sie ihn nur in trockenen Räumen.
- Halten Sie die Sensoren sauber.
- Gehen Sie mit den Sensorkabeln vorsichtig um (vermeiden Sie Kabelknicke).

3.3 Reinigung

Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie dazu keine Reinigungsmittel. Entfernen Sie Reste der Koppelpaste von den Sensoren mit einem weichen Papiertuch.

3.4 Ersetzen des Akkus

Den Akkusatz tauschen Sie wie folgt:

- Drehen Sie beide Hutmuttern (5,5 mm) des Akkufachdeckels ab (siehe Abbildung in Abschnitt 3.4.2) und nehmen Sie den Deckel ab. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu verlieren!
- Ziehen Sie den Steckverbinder ab.
- Entfernen Sie den Akkusatz durch Ziehen am schwarzen Band.
- Schieben Sie den neuen Akkusatz mit dem Ende ohne Anschlußkabel voran in das Gerät.
- Bringen Sie den Steckverbinder wieder an. Achten Sie darauf, den Steckverbinder korrekt zu stecken, um eine Falschpolung zu vermeiden.
- Schrauben Sie den Akkufachdeckel wieder auf das Gerät.

Achtung!

- Benutzen Sie ausschließlich den von **Yokogawa** zugelassenen Akkusatz. Dieser kann bei **Yokogawa** oder einem autorisierten Händler bestellt werden.
- Der Schutzgrad IP54 ist für das Gerät nur dann gewährleistet, wenn der Akkufachdeckel auf dem Gehäuse aufgeschraubt ist.

3.5 Handhabung des Akkus

Folgende Vorsichtsmaßnahmen verlängern die Lebensdauer des Akkus:

- Lagern Sie den Akkusatz bei längerfristiger Nichtverwendung nur bei niedrigen Temperaturen (0°C bis 10°C). Kühle Lagerbedingungen verringern die Selbstentladung des Akkus auf ein Zehntel.
- Lagern Sie den Akkusatz nur in geladenem Zustand.
- Um den sogenannten *Memory-Effekt* zu vermeiden (immer kürzere Ladezeit mit immer geringerer Kapazitätsaufnahme), entladen Sie den Akku immer vollständig, gleichmäßig und stetig, bevor Sie einen neuen Ladezyklus beginnen.

Achtung!

- Benutzen Sie ausschließlich den von **Yokogawa** zugelassenen Akkusatz. Dieser kann bei **Yokogawa** oder einem autorisierten Händler bestellt werden.
- Die Verwendung von nichtwiederaufladbaren Batterien ist untersagt.
- Achten Sie darauf, den Steckverbinder korrekt zu stecken, um eine Fehlpolung zu vermeiden.
- Um eine Überladung zu vermeiden, sollte der Akkusatz vor dem erneuten Aufladen so weit als möglich entladen werden. US300PM zeigt einen niedrigen Ladezustand des Akkus auf folgende Weise an:

LOW BATTERY !

3.6 Lagerung

Verpacken Sie Gerät und Zubehör nach dem Messen stets in den entsprechenden Fächern des Transportkoffers.


Säubern Sie die Sensoren von Resten der Koppelpaste.

Um beim Transport des Gerätes Kratzer durch den Handgriff auf dem Gehäuse zu vermeiden, klappen sie den Handgriff immer auf die obere Frontplatte, nicht aber auf die Oberseite des Gehäuses. Vermeiden Sie Kabelknicke, insbesondere beim Schließen des Gerätekofterdeckels.


3 Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung

4 Inbetriebnahme

4.1 Ein- und Ausschalten

Drücken Sie auf , um US300PM einzuschalten.

Dreimaliges Drücken der Taste **BRK** schaltet US300PM aus.

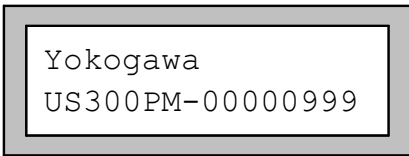

Nach dem Einschalten zeigt US300PM an, welcher Sensor an welchem Kanal erkannt wurde. Danach wird die Werksnummer des Gerätes für kurze Zeit angezeigt.

4

Hinweis! Während der Anzeige der Werksnummer ist keine Eingabe möglich.




Nach der Initialisierung erscheint das Hauptmenü in der gewählten Sprache.

US300PM blendet seine Anzeigen in einer durch Sie zu wählenden Sprache (siehe Abschnitt 4.5).

4.2 Die Tastatur

Die US300PM-Bedienerschnittstelle besteht aus der Tastatur und einer zweizeiligen Anzeige (16 Zeichen je Zeile). Die Tastatur besteht aus drei Funktionstasten und 12 Tasten zur numerischen Eingabe.

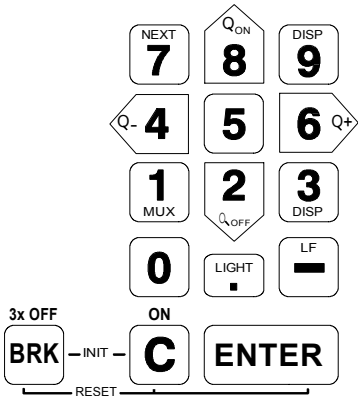

Mehrere Tasten haben Doppelfunktionen. Sie können sowohl für die EINGABE als auch für die AUSWAHL von Optionen benutzt werden.


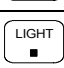
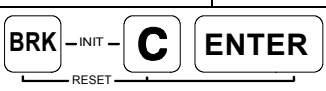
Im AUSWAHLmodus werden zum Beispiel die pfeilförmigen Zifferntasten als Cursortasten benutzt.

Im EINGABEmodus werden sie für die Eingabe von Zahlen und Buchstaben benutzt.





Abb. 4.1: Die Tastatur

Tabelle 4.1: Tastenschlüssel

Allgemeine Funktionen

	Mit dieser Taste schalten Sie US300PM ein.
	Ein- bzw. Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung der Anzeige.
	RESET: Drücken Sie gleichzeitig diese drei Tasten, um eine Fehlfunktion zu beheben. Dieser Reset kommt einem Neustart des Gerätes gleich. Gespeicherte Daten werden dadurch nicht beeinflusst.


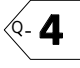
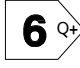



4 Inbetriebnahme

 - INIT - 	INIT (Kaltstart): Beim Einschalten bewirkt das gleichzeitige Gedrückt halten beider Tasten (bis zum Erscheinen des Hauptmenüs) das Initialisieren des US300PM. Die meisten Parameter und Einstellungen werden auf die Standardwerte des Herstellers zurückgesetzt. Der Speicherinhalt wird nicht angetastet.
	Drücken Sie dreimal auf BRK , um das Meßgerät auszuschalten.
	Unterbricht die Messung und geht zum Hauptmenü.







Achtung!

Achten Sie darauf, die Taste **BRK** nicht versehentlich zu betätigen und dadurch unbeabsichtigt eine laufende Messung zu unterbrechen!






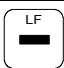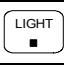


Bewegen im Menü

	Drücken Sie auf BRK , um das Hauptmenü aufzurufen.
 	Auswahl des Menüpunktes links oder rechts vom aktuell hervorgehobenen Menüpunkt.
 	Scrollen aufwärts oder abwärts durch das Menü.
	Bestätigen des gewählten Menüpunktes. Der zutreffende Programmzweig erscheint.

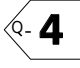Eingabe von Zahlen

 ... 	Eingeben der auf der Taste dargestellten Ziffer
	Vorzeichen für die Eingabe negativer Werte
	Dezimalpunkt
	Löschen von Werten. Nach dem Löschen erscheint der davor angezeigte Wert.
	Bestätigen der Eingabe.

Eingabe von Text

 	Auswahl der Stelle für das einzugebende Zeichen.
	Ändert das ausgewählte Zeichen zu einem 'A'.
	Ändert das ausgewählte Zeichen zu einem 'Z'.
	Wechselt zwischen Klein- und Großbuchstaben.
 	Wählen des vorhergehenden/nachfolgenden ASCII-Zeichens.
	Löscht ein Zeichen und setzt dort eine Leerstelle.



<div>NEXT 7</div> <div>1 MUX</div>	Automatisches Vorwärts- oder Rückwärts-Scrollen innerhalb des eingeschränkten ASCII-Zeichensatzes. Das Zeichen wechselt sekundlich. Das Scrollen wird mit beliebigem Tastendruck gestoppt.
ENTER	Bearbeiten beenden.

4.3 Anzeigen

4.3.1 Das Hauptmenü

```
>PAR< mes opt sf
Parameter
```

Nach dem Einschalten bzw. Initialisieren erscheint das Hauptmenü in der oberen Zeile der Anzeige. Das Hauptmenü enthält folgende Optionen: PAR (Parameter), MES (Messen), OPT (Ausgabeoptionen) und SF (Sonderfunktionen), entsprechend den vier verschiedenen Programmzweigen. Der gewählte Programmzweig erscheint zwischen spitzen Klammern in Großbuchstaben. Der vollständige Name des Programmzweiges steht in der unteren Zeile.

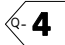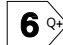Verwenden Sie die Tasten  und , um einen Programmzweig auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

4.3.2 Die Programmzweige

Im Programmzweig **PARAMETER** können Sie die Parameter des Rohres und des Mediums für die verschiedenen Meßkanäle eingeben.

Der Programmzweig **MESSEN** führt Sie durch die einzelnen Schritte des Meßprozesses.

Im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** können Sie alle für die Ausgabe relevanten Parameter festlegen, wie beispielsweise die während der Messung anzuzeigende Meßgröße und die hierbei zu verwendende Maßeinheit.

Der Programmzweig **SONDERFUNKTION** enthält all jene Funktionen, die mit der eigentlichen Messung nicht unmittelbar in Beziehung stehen.



```
Rohrmaterial  ⇅
Stahl (Normal)
```


Wenn ein vertikaler Pfeil (⇅) neben einer Menüoption steht, so enthält diese Menüoption eine Scrollliste. Diese Liste wird in der unteren Zeile angezeigt.

Verwenden Sie die Pfeiltasten,  und , um durch die Liste zu scrollen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

```
Auskleidung
nein          >JA<
```

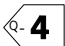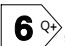

US300PM fordert manchmal zu einer horizontalen Auswahl in der zweiten Zeile auf. Die ausgewählte Option wird zwischen spitzen Klammern und in Großbuchstaben dargestellt.

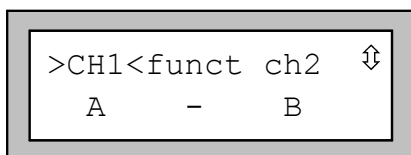Verwenden Sie die Pfeiltasten  and , um durch die Liste zu scrollen und bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.



US300PM fordert manchmal zu einer horizontalen Auswahl zwischen verschiedenen Menüs in der obersten Zeile auf. Das gewählte Menü wird zwischen spitzen Klammern und in Großbuchstaben dargestellt. Die aktuell ausgewählte Optionen der Menüs werden in der zweiten Zeile angezeigt.

Verwenden Sie die Tasten  und , um ein Menü auszuwählen.

Verwenden Sie die Pfeiltasten  und , um durch das gewählte Menü zu scrollen.

Hinweis: Sie können jederzeit durch Drücken der Taste **BRK** zum Hauptmenü zurückkehren.

Hinweis: In diesem Handbuch stehen alle Programmeinträge und Tastengriffe in Großbuchstaben. Programmeinträge sind in Schreibmaschinenschrift wiedergegeben ("PARAMETER"). Untermenüs werden vom Hauptmenü durch einen umgekehrten Schrägstrich (Backslash, von links oben nach rechts unten) getrennt.

4.4 HotCodes

Ein HotCode ist eine spezifische Ziffernfolge, deren Eingabe bestimmte Einstellungen aktiviert. Geben Sie HotCodes im Hauptmenü unmittelbar nach dem Einschalten des Gerätes ein. Der HotCode wird während der Eingabe nicht angezeigt.



4.5 Auswahl der Sprache

US300PM kann in einer der nachfolgenden Sprachen bedient werden. Die Sprache kann mit folgenden HotCodes (siehe Abschnitt 4.4) gewählt werden. Gemäß den Spezifika Ihres Gerätes können einige der angeführten Sprachen nicht implementiert sein.

Tabelle 4.2: HotCodes zur Sprachauswahl

909031	Holländisch	909045	Dänisch
909033	Französisch	909047	Norwegisch
909034	Spanisch	909048	Polnisch
909042	Tschechisch	909049	Deutsch
909044	Englisch	909090	Türkisch

Nach Eingabe der letzten Ziffer erscheint das Hauptmenü in der gewählten Sprache und US300PM begrüßt Sie musikalisch... Die gewählte Sprache bleibt nach Aus- und Wiedereinschalten des Gerätes erhalten. Eine Sprachwahl ist beliebig oft möglich.

Hinweis: Nach einer Initialisierung des Gerätes (-INT- beim Einschalten) wird die werkseitig eingestellte Sprache wieder verwendet.

Sollten sie einen falschen HotCode eingegeben haben, so schalten Sie das Gerät aus, indem Sie dreimal auf **BRK** drücken. Schalten Sie es danach wieder ein und geben Sie den korrekten HotCode ein.

4.6 Statusanzeigen

Tabelle 4.3: Funktion der Statusanzeige "Battery"


LED aus:	Das Meßgerät befindet sich im normalen Betriebszustand (Akku oder Netzbetrieb).
LED leuchtet:	Der Akkusatz wird gerade geladen.
LED blinkt (lange Abstände):	Die Akkuspannung ist zu gering. Eine Messung ist nicht möglich. Der Akkusatz muß geladen oder ausgetauscht werden.
LED blinkt (kurze Abstände):	Ladefehler (weil z.B. keine externe Spannung vorhanden ist).

Tabelle 4.4: Funktion der Statusanzeige "Signal"


LED aus:	Das Durchflußmeßgerät befindet sich im Ruhezustand (Offline).
LED leuchtet grün:	Das in einem Kanal empfangene Signal eignet sich für eine Messung.
LED leuchtet rot:	Die Signalqualität des Kanals eignet sich nicht für eine Messung.

4.7 Abschaltautomatik

Das Gerät aktiviert bei Akkubetrieb seine Abschaltautomatik. Registriert das Gerät während 10 Minuten keinen Tastendruck, so wird ein automatischer Abschaltprozeß aktiviert. Während des Messens wird das Gerät nicht abgeschaltet, außer wenn die Batteriespannung nicht mehr ausreichend ist. "Während des Messens" bedeutet hier, daß der Meßprozeß durch die Eingabe des genauen Sensorabstands und durch Drücken der Taste **ENTER** begonnen wurde - unabhängig davon, ob der Meßprozeß erfolgreich ist oder nicht. Der Abschaltprozeß wird mit einem Signalton angekündigt und folgende Warnung erscheint:

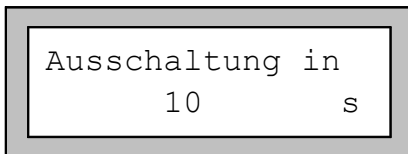


Sie können den Abschaltprozeß durch einem beliebigen Tastendruck unterbrechen.

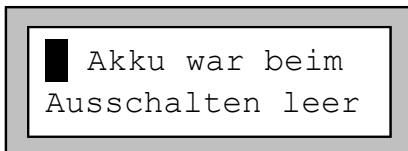

Erscheint diese Information beim Wiedereinschalten des US300PM nach einer automatischen Abschaltung, so hat sich das Gerät infolge unzureichender Akkulation selbständig abgeschaltet.

Hinweis: Die Abschaltautomatik ist bei externer Stromversorgung des Gerätes nicht aktiv.

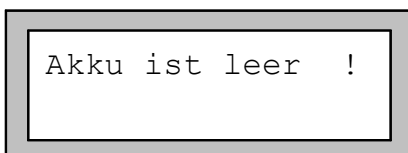

Diese Anzeige erscheint, wenn der Akku fast leer ist. Die Kapazität reicht noch für die Anzeige und Speicherung des aktuellen Parametersatzes. Eine Messung ist in diesem Falle jedoch nicht mehr möglich.

4 Inbetriebnahme

5 Auswahl der Meßstelle

Die richtige Auswahl der Meßstelle ist für zuverlässige Meßergebnisse und eine hohe Meßgenauigkeit entscheidend. Grundsätzlich ist eine Messung nur an einem Rohr möglich,

- in dem sich der Schall ausbreiten kann (siehe Abschnitt 5.1)
- und in welchem sich ein voll entwickeltes, rotationssymmetrisches Strömungsprofil ausgebildet hat (siehe Abschnitt 5.2).

Die korrekte Positionierung der Sensoren ist eine wichtige Voraussetzung für fehlerfreies Messen. Sie garantiert, daß das Schallsignal unter optimalen Bedingungen erfaßt und korrekt ausgewertet wird. Aufgrund der Vielfalt möglicher Anwendungen und der Vielzahl von Faktoren, die eine Messung beeinflussen können, läßt sich keine Standardlösung für das Positionieren der Sensoren angeben. Die korrekte Position der Sensoren wird durch folgende Faktoren beeinflusst:

- Durchmesser, Material, Auskleidung, Wanddicke und Form des Rohres
- das im Rohr fließende Medium
- das Auftreten von Gasblasen im Medium.

Vermeiden Sie Standorte, wie sie in Abschnitt 5.3 beschrieben sind.

Stellen Sie sicher, daß die Umgebungstemperatur an der gewählte Meßstelle innerhalb des Arbeitstemperaturbereichs der Sensoren liegt (siehe Technische Daten im Anhang A).

Wählen Sie dann den Standort des Meßgerätes innerhalb der Kabelreichweite zur Meßstelle. Stellen Sie sicher, daß die Umgebungstemperatur am Standort innerhalb des Arbeitstemperaturbereichs des Umformers liegt (siehe Technische Daten im Anhang A).

5.1 Akustische Durchstrahlbarkeit

Die akustische Durchstrahlbarkeit ist dann gegeben, wenn Rohrleitung und Medium das Schallsignal nicht derart dämpfen, daß es vollständig absorbiert wird, bevor es den zweiten Sensor erreicht. Die Stärke der Dämpfung in einem speziellen System Rohr/Medium wird durch die folgenden Faktoren beeinflusst:

- die kinematischen Viskosität der Flüssigkeit,
- der Anteil von Gasblasen und Feststoffpartikeln in der Flüssigkeit,
- die Ablagerungen an der Rohrwand,
- das Rohrwandmaterial.

Folgende Bedingungen müssen an der Meßstelle erfüllt sein:

- die Rohrleitung ist stets vollständig gefüllt,
- es findet keine Ablagerung von Feststoffen statt,
- es bilden sich keine Blasen (selbst blasenfreie Flüssigkeiten können dort, wo sich die Flüssigkeit entspannt, z. B. insbesondere hinter Pumpen und großen Querschnittserweiterungen, Gasblasen bilden).

5.2 Ungestörtes Rohrströmungsprofil

Viele Durchflußelemente (Krümmer, Schieber, Ventile, Pumpen, Verengungen, Erweiterungen, usw.) verursachen eine lokale Verzerrung des Strömungsprofils. Das für eine korrekte Messung erforderliche, axialsymmetrische Strömungsprofil im Rohr ist dann nicht mehr gegeben. Durch sorgfältige Auswahl der Meßstelle ist es möglich, den Einfluß von Störquellen zu mindern.

Es ist außerordentlich wichtig, die Meßstelle in ausreichendem Abstand zu jeglicher Störquelle zu wählen. Nur dann kann man voraussetzen, daß das Strömungsprofil voll ausgebildet ist.

5 Auswahl der Meßstelle

Dennoch kann US300PM auch unter nicht-idealen Meßbedingungen brauchbare Meßergebnissen liefern, dann beispielsweise, wenn eine Flüssigkeit einen gewissen Anteil von Gasblasen oder Feststoffpartikeln enthält, oder wenn die empfohlenen Abstände zu Störquellen aus praktischen Erwägungen nicht eingehalten werden können.

Die folgenden Beispiele zeigen die empfohlenen geraden Ein- bzw. Auslaufstrecken für die verschiedenen Typen von Durchflußstörquellen, um Ihnen die Auswahl der korrekten Meßstelle zu erleichtern.

Tabelle 5.1: Empfohlene Abstände zu den Störquellen (D=Nominaldurchmesser an der Meßstelle, L=Empfohlener Abstand)

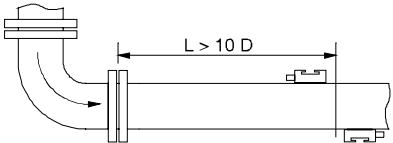
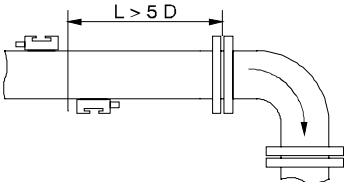
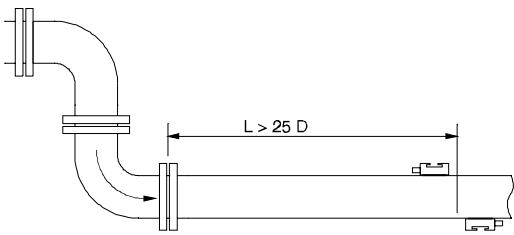
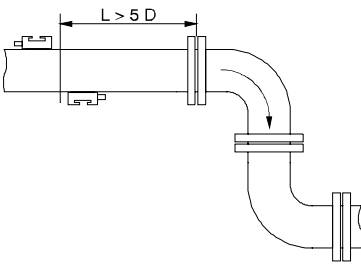
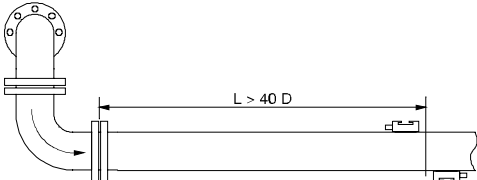
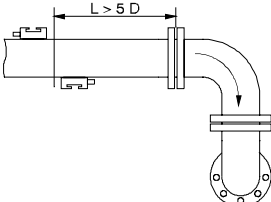
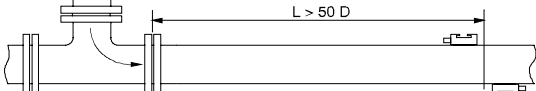
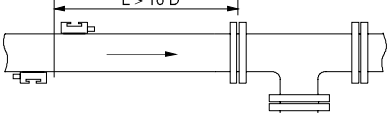
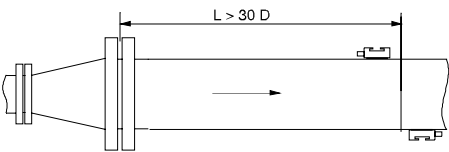
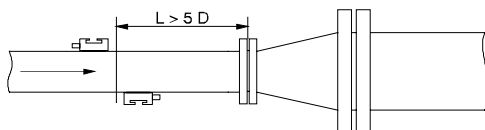
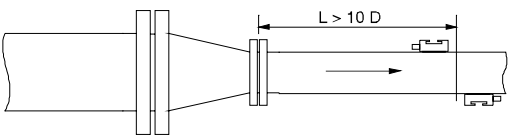
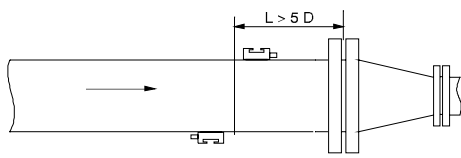

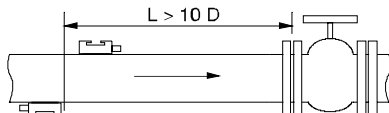
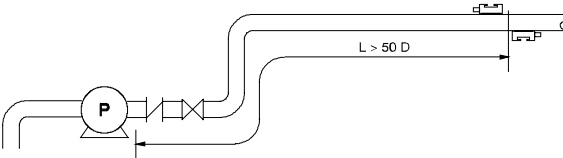
<p>Störquelle: 90°-Krümmer Einlauf $L \geq 10 D$</p> 	<p>Auslauf $L \geq 5 D$</p> 
<p>Störquelle: 2 x 90°-Krümmer auf gleicher Ebene Einlauf $L \geq 25 D$</p> 	<p>Auslauf $L \geq 5 D$</p> 
<p>Störquelle: 2 x 90°-Krümmer auf verschiedenen Ebenen Einlauf $L \geq 40 D$</p> 	<p>Auslauf $L \geq 5 D$</p> 
<p>Störquelle: T-Stück Einlauf $L \geq 50 D$</p> 	<p>Auslauf $L \geq 10 D$</p> 

Tabelle 5.1 (Fortsetzung)

Störquelle: Erweiterung Einlauf $L \geq 30 D$	Auslauf $L \geq 5 D$
	
Störquelle: Verengung Einlauf $L \geq 10 D$	Auslauf $L \geq 5 D$
	
Störquelle: Ventil Einlauf $L \geq 40 D$	Auslauf $L \geq 10 D$
	
Störquelle: Pumpe Einlauf $L \geq 50 D$	
	

5.3 Zu vermeidende Meßstellen

Versuchen Sie solche Meßstellen zu vermeiden,

- die sich in der Nähe deformierter oder beschädigter Stellen am Rohr
- oder in der Nähe von Schweißnähten befinden.



Vermeiden Sie Stellen, wo sich Ablagerungen im Rohr bilden.

Beachten Sie die in der Tabelle 5.2 gegebene Hinweise.

Tabelle 5.2: Zu vermeidende Meßstellen





Waagerechte Rohrleitung:

Wählen Sie eine Meßstelle, wo die Sensoren seitlich am Rohr befestigt werden können, so daß die Schallwelle sich horizontal im Rohr ausbreitet. Damit können Feststoffpartikel, die am Rohrboden lagern, und Gasblasen, die sich an der Rohroberseite sammeln, die Ausbreitung des Signals nicht beeinflussen.

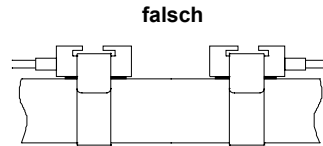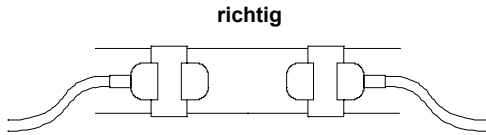



Freier Ein- oder Auslauf:

Wählen Sie die Meßstelle an einem Rohrbereich, der nicht leerlaufen kann.

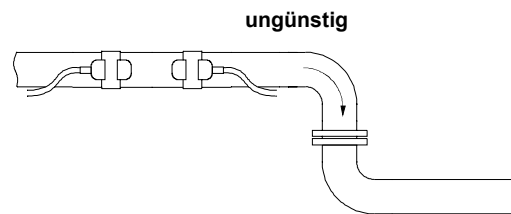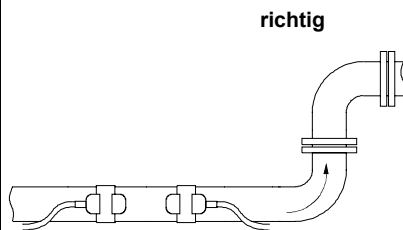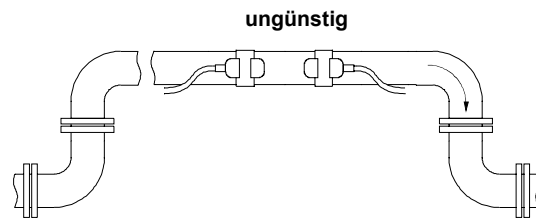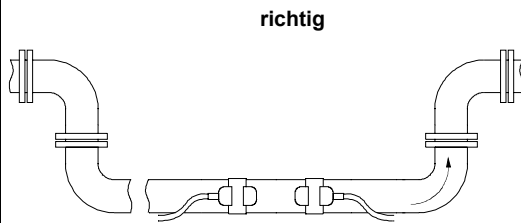

Senkrechte Rohrleitung:

  Wählen Sie die Meßstelle dort, wo die Flüssigkeit aufsteigt. Das Rohr muß vollständig gefüllt sein.



6 Grundlegender Meßprozeß

Sobald die Meßstelle ausgewählt wurde (siehe Kapitel 5), können Sie mit der Eingabe der Medienparameter sowie der Rohrparameter beginnen. Die Rohrparameter müssen für jeden Meßkanal gesondert eingegeben werden. Bei einem späteren Aufruf des Programmzweigs `PARAMETER` können Sie die eingegebenen Werte editieren.

6.1 Eingabe der Rohrparameter

Hinweis: Wir empfehlen, die Sensoren am Durchflußmeßgerät anzuschließen, bevor das Gerät eingeschaltet wird.

Die Rohrparameter müssen nun für jede Meßstelle eingegeben werden.

Außendurchmesser
1100.0 MAXIMUM

(Beispiel)

Die Wertebereiche der Rohr- und Medienparameter sind durch die technischen Eigenschaften der Sensoren und des Umformers begrenzt. US300PM warnt Sie, wenn diese Grenzwerte überschritten wurden (MINIMUM und MAXIMUM Plausibilitätsprüfung).

Im hier gezeigten Beispiel war der eingegebene Außendurchmesser zu groß. US300PM zeigt den maximalen Wert an, den dieser Parameter annehmen kann (1100,0 mm beim Q-Sensor und bei einer Rohrwanddicke von 50 mm).

6

Hinweis: US300PM akzeptiert die Parameter für einen Meßkanal erst dann, wenn der Programmzweig `PARAMETER` einmal vollständig bearbeitet wurde.

Bei einem späteren Aufruf des Programmzweigs `PARAMETER` können Sie die eingegebenen Werte editieren.

Schließen Sie nun die Sensoren am Durchflußmeßgerät an, falls noch nicht geschehen. Schalten Sie dann das Gerät ein.

>PAR< mes opt sf
Parameter

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmzweig `PARAMETER` und drücken Sie **ENTER**.

Parameter ↕
für Kanal A:

Wählen Sie den Kanal, für den Sie die Parameter eingeben wollen und drücken Sie **ENTER**.

Erscheint an dieser Stelle die Anzeige `PARAMETER AUS`, so ist mindestens ein Parametersatz im Meßgerät gespeichert und kann jetzt abgerufen werden. Ein Parametersatz umfaßt alle für eine Messung benötigten Daten: die Rohrparameter, Medienparameter, Sensorenparameter und Ausgabeoptionen. Für jede Ihrer Meßaufgaben können Sie einen Parametersatz definieren. Zusätzliche Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 10.

6.1.1 Rohraußendurchmesser / Rohrumfang

Außendurchmesser
 100.0 mm

Geben Sie den Rohraußendurchmesser ein.

Bestätigen Sie Ihre Eingabe oder den angezeigten Wert mit **ENTER**.

Bei Außendurchmessern größer als 4000 mm ist eine Reflexmessung nicht möglich (siehe Abschnitt 6.5).

Es ist möglich, dieses Menü zu ändern und statt des Rohrdurchmessers den Rohrumfang einzugeben. Diese Einstellung ist kaltstartfest und kann im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** vorgenommen werden (siehe Abschnitt 12.2.1).

Haben Sie den Rohrdurchmesser als Eingabeparameter gewählt und versehentlich eine "0" (Null) in der Anzeige **ROHRAUSSENDURCHMESSER** eingegeben, so schaltet US300PM automatisch zur Anzeige **ROHRUMFANG** um. Möchten Sie jedoch den Rohrumfang nicht eingeben, so drücken Sie auf **BRK**, um zum Hauptmenü zurückkehren, und starten Sie erneut die Parametereingabe.

6.1.2 Wanddicke

Wanddicke
 3.0 mm

Geben Sie die Wanddicke ein. Der Bereich möglicher Werte hängt von den Spezifikationen des Sensors ab. Dieser Parameter ist auf 3,0 mm voreingestellt.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis: US300PM berechnet den Innendurchmesser (Außendurchmesser - 2x Rohrwanddicke) und prüft, ob dieser Wert innerhalb des geltenden Innendurchmesserbereichs für die benutzten Sensoren liegt. Eine Fehleranzeige erscheint, wenn dies nicht der Fall ist.

6.1.3 Rohrmaterial

Nun muß das Rohrmaterial gewählt werden, um die Schallgeschwindigkeit festzulegen. Die Schallgeschwindigkeiten der Materialien in der Auswahlliste sind bereits im Gerät gespeichert. Sobald das Material ausgewählt wurde, stellt US300PM automatisch die entsprechende Schallgeschwindigkeit ein.

Rohrmaterial ↕
 Stahl (Normal)

Wählen Sie das Rohrmaterial aus der Rohrmaterialauswahlliste. Sollte ein Material nicht in der Liste enthalten sein, so wählen Sie den Eintrag **ANDERES MATERIAL**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis: Sie können festlegen, welche Materialien in der Materialauswahlliste angezeigt werden sollen. Siehe Abschnitt 11.1.

c-Material
 3230.0 m/s

Haben Sie **ANDERES MATERIAL** ausgewählt, so fordert Sie US300PM zur Eingabe der Schallgeschwindigkeit auf. Geben Sie nun die Schallgeschwindigkeit des Rohrmaterials ein. Werte zwischen 600,0 and 6553,5 m/s werden akzeptiert. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

(Tabelle B . 1 in Anhang B zeigt die Schallgeschwindigkeit einiger ausgewählter Materialien.)

Wichtig!

Geben Sie hier denjenigen Wert der Schallgeschwindigkeit des Materials (d.h. die longitudinale oder die transversale Schallgeschwindigkeit) ein, der näher bei 2500 m/s liegt.

Hinweis:

US300PM kann die longitudinale Schallgeschwindigkeit des Materials messen. Siehe Kapitel 14.

6.1.4 Rohrauskleidung

Auskleidung
nein >JA<

Das Gerät fragt, ob das Rohr mit einer Innenauskleidung versehen ist. Ist dies der Fall, so wählen Sie **JA** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Antworten Sie mit **NEIN**, so fragt US300PM nach dem nächsten Parameter (Abschnitt 6.1.5).

Auskleidung
Bitumen ↕

Wählen Sie das Auskleidungsmaterial oder den Eintrag **ANDERES MATERIAL**, falls das Auskleidungsmaterial nicht aufgelistet ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis:

Sie können festlegen, welche Materialien in der Materialauswahlliste angezeigt werden sollen. Siehe Abschnitt 11.1.

c-Material
3200.0 m/s

Haben Sie **ANDERES MATERIAL** ausgewählt, so fordert Sie US300PM zur Eingabe der Schallgeschwindigkeit auf. Geben Sie die Schallgeschwindigkeit des Auskleidungsmaterials ein. Werte zwischen 600,0 und 6553,5 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

(Tabelle B . 1 in Anhang B zeigt die Schallgeschwindigkeit einiger ausgewählter Materialien.)

Auskleid.Stärke
3.0 mm

Geben Sie die Auskleidungsdicke ein. Dieser Parameter ist auf 3,0 mm voreingestellt.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis:

US300PM prüft die Beziehung zwischen dem eingegebenen Außendurchmesser, der Rohrwanddicke und der Auskleidungsdicke. Der Innendurchmesser (Außendurchmesser - 2 x Rohrwanddicke - 2 x Auskleidungsdicke) sollte innerhalb des geltenden Innendurchmesserbereichs für die verwendeten Sensoren liegen. Eine Fehleranzeige erscheint, wenn dies nicht der Fall ist.

6.1.5 Rohrrauigkeit

Die Rauigkeit der Rohrrinnenwand beeinflusst das Strömungsprofil der Flüssigkeit und wird zur Berechnung des Profilkorrekturfaktors verwendet. In den meisten Fällen läßt sich die Rauigkeit nicht genau bestimmen und muß deshalb geschätzt werden. Um Ihnen die Schätzung zu erleichtern, haben wir eine Liste von Rauigkeitsfaktoren für eine Anzahl von Materialien zusammengestellt. Diese Werte beruhen auf Erfahrung und Messungen (Tabelle B . 2 in Anlage B). Die Anzeige **RAUHIGKEIT** fordert die Eingabe eines Wertes für das gewählte Rohr- oder Auskleidungsmaterial.

Rauhigkeit 0.4 mm

Ändern Sie den vorgeschlagenen Wert entsprechend dem Zustand der inneren Rohrwand. Rauheitswerte zwischen 0,0 mm und 5,0 mm werden akzeptiert. Der voreingestellte Wert ist 0,1 mm.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

6.2 Eingabe der Medienparameter

Nach Eingabe der Rohrparameter fragt US300PM nach den Medienparametern.

Die zur Messung erforderlichen Medienparameter sind die folgenden:

- die minimale und maximale Schallgeschwindigkeit im Medium,
- die kinematische Viskosität des Mediums,
- die Dichte des Mediums (nur wenn die Ausgabeoption **MASSEFLUSS** aktiviert ist),
- die Temperatur des Mediums.

Tabelle B . 3 im Anhang B faßt die vorprogrammierten Parameter häufig vorkommender Medien zusammen.

Medium Wasser	↕
------------------	---

Wählen Sie das Medium oder den Eintrag **ANDERES MEDIUM**, falls das zu messende Medium nicht aufgelistet ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Sobald das Medium gewählt wurde, springt US300PM direkt zur Eingabe der Medientemperatur (Abschnitt 6.2.4). Falls Sie **ANDERES MEDIUM** ausgewählt haben, so fordert Sie US300PM nun zur Eingabe der minimalen und maximalen Schallgeschwindigkeit des Mediums, dessen kinematischer Viskosität sowie dessen Dichte auf.

Hinweis: Sie können festlegen, welche Medien in der Medienauswahlliste angezeigt werden sollen. Siehe Abschnitt 11.1.

6.2.1 Schallgeschwindigkeit

US300PM verwendet zu Beginn der Messung die Schallgeschwindigkeit des Mediums zur Berechnung des Abstandes zwischen den Sensoren. Die Schallgeschwindigkeit hat jedoch keinen direkten Einfluß auf das Meßergebnis. Oft ist der genaue Wert der Schallgeschwindigkeit eines Mediums nicht bekannt. Deshalb muß ein Bereich möglicher Werte der Schallgeschwindigkeit eingegeben werden.

c-Medium 1400.0	MIN m/s
--------------------	------------

Geben Sie Minimalwert und Maximalwert der Schallgeschwindigkeit für das zu messende Medium in m/s ein.

Werte zwischen 800,0 und 3500,0 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung Ihrer Eingaben **ENTER**.

6.2.2 Kinematische Viskosität

Die kinematische Viskosität beeinflusst das Strömungsprofil der Flüssigkeit. US300PM verwendet den eingegebenen Wert der kinematischen Viskosität sowie weitere Parameter zur Profilkorrektur.

Kin.Viscosität 1.00 mm ² /s

Geben Sie die kinematische Viskosität des Mediums ein. Es werden Werte zwischen 0,01 und 30.000,00 mm²/s akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

6.2.3 Dichte

US300PM fragt nun nach der Dichte des Mediums. Mit diesem Dichtewert wird der Massenfluß berechnet (als Produkt aus Volumenfluß und Dichte).

Hinweis: Soll der Massenfluß nicht gemessen werden, so bestätigen Sie einfach den angezeigten Wert mit **ENTER**. Die übrigen Meßergebnisse bleiben davon unbeeinflusst.

Dichte
1.00 g/cm³

Geben Sie die Dichte des Mediums ein. Es werden Werte zwischen 0,10 g/cm³ und 20,00 g/cm³ akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

6.2.4 Medientemperatur

US300PM verwendet die Temperatur des Mediums zur Berechnung des Abstandes zwischen den Sensoren (zu Beginn der Messung empfohlener Abstand).

Medientemperatur
20 C

Geben Sie die Medientemperatur ein. Der Wert muß innerhalb des Arbeitsbereiches der Sensoren liegen. Der voreingestellte Wert ist 20°C.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis: Der Bereich der möglichen Medientemperaturen hängt vom Arbeitsbereich der gewählten Sensoren ab.

6.3 Andere Parameter

6.3.1 Sensorparameter

Falls keine Sensoren angeschlossen sind, falls Sie spezielle Sensoren angeschlossen haben, die US300PM nicht automatisch erkennen kann, oder auch falls die angeschlossenen Sensoren defekt sind, erscheint am Ende der Parametereingabe folgende Anzeige:

Sensortyp ⇅
Standard

Wählen Sie **STANDARD**, um mit den Standardsensorparametern zu arbeiten, oder **SONDERAUSFÜHRUNG**, um die Sensorparameter manuell einzugeben (die Sensorparameter müssen vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Achtung! Wenn Sie mit Standardparametern arbeiten, kann **YOKOGAWA** für die Genauigkeit der gemessenen Werte nicht garantieren. In diesem Fall kann sich eine Messung sogar als undurchführbar erweisen.

Sensorwert 1
35.99

Haben Sie **SONDERAUSFÜHRUNG** gewählt, so erfragt US300PM die Sensordaten. Geben Sie die 6 vom Hersteller spezifizierten Sensorparameter der Reihe nach ein und bestätigen Sie jede Eingabe mit **ENTER**.

6.4 Wahl der Meßkanäle

```
par >MES< opt sf
Messen
```

Wählen Sie im Hauptmenü den Programmzweig **MESSEN** und drücken Sie dann **ENTER**.




```
par >MES< opt sf
PARAMETER      !
```

Nebenstehende Fehlermeldung erscheint, falls keine vollständige Parametersätze existieren. Geben Sie die fehlenden Parameter im Programmzweig **PARAMETER** ein.

```
KANAL: A B>Y>Z
MESSEN √ - . .
```

In der erste Anzeige des Programmzweigs **MESSEN** können die Meßkanäle, auf welchen gemessen werden soll, aktiviert, die übrigen deaktiviert werden.

"√" bedeutet, daß der Meßkanal bereits aktiviert ist, "-", daß er deaktiviert ist, "•", daß er nicht aktiviert werden kann (es wurden für diesen Kanal keine Parameter eingegeben).

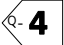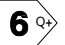- Benutzen Sie die Tasten  **4** und  zur Wahl eines Meßkanals.
- Drücken Sie Taste  **8** zur Aktivierung oder Deaktivierung des gewählten Kanals.

Ein deaktivierter Kanal wird während der Messung ignoriert. Alle für diesen Kanal eingegebenen Parameter bleiben unverändert.

Drücken Sie auf **ENTER**, sobald die nötigen Kanäle aktiviert bzw. deaktiviert worden sind.

Hinweis: Ein Meßkanal kann nicht aktiviert werden, wenn seine Parameter ungültig sind (wenn beispielsweise der Programmzweig **PARAMETER** des Meßkanals nicht **EINMAL VOLLSTÄNDIG** bearbeitet wurde).

Ist die Speicherung der Meßwerte oder deren Übertragung über die serielle Schnittstelle aktiviert worden, so fragt US300PM an dieser Stelle nach der Meßstellenummer. Siehe Kapitel 9.

6.5 Schallwegfaktor festlegen

US300PM fragt nun nach dem **Schallwegfaktor** (Anzahl der Durchläufe der Ultraschallwelle durch das Medium im Rohr).

Ein Schallwegfaktor "0" ist physikalisch unsinnig.

Eine **ungerade** Anzahl von Durchläufen (Durchstrahlungsmodus) erfordert eine Anordnung der Sensoren auf gegenüberliegenden Seiten des Rohres (siehe untenstehende Zeichnung).

Eine **gerade** Anzahl von Durchläufen (Reflexmodus) erfordert eine Anordnung der Sensoren auf derselben Seite des Rohres (siehe untenstehende Zeichnung).

Eine höhere Anzahl von Durchläufen bedeutet eine höhere Meßgenauigkeit. Eine größere Durchlaufstrecke führt jedoch ebenfalls zu einer größeren Signaldämpfung im fließenden Medium. Die Reflexionen an der gegenüberliegenden Rohrwand sowie eventuelle Ablagerungen an der inneren Rohrwand verursachen zusätzliche Amplitudenverluste des Schallsignals. Fließt ein stark dämpfendes Medium in einem Rohr, das ebenfalls stark dämpft und in dem sich an der inneren Rohrwand Ablagerungen befinden, so ist unter Umständen nur ein einziger Durchlauf möglich (d.h. nach zwei Durchläufen ist das Signal für eine Messung bereits unbrauchbar schwach).

Sensoranordnung beim Durchstrahlungsmodus		Sensoranordnung beim Reflexmodus	
Anzahl der Durchläufe	Schallweg	Anzahl der Durchläufe	Schallweg
1		2	
3		4	
USW.		USW.	

Abb. 6.1: Schallweg

Hinweis: Ein exaktes Positionieren der Sensoren ist bei gerader Anzahl von Durchläufen einfacher als bei ungerader Anzahl.

A: Schallweg
5 NUM

Geben sie den Schallwegfaktor ein.
Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

6

6.6 Befestigen und Positionieren der Sensoren

6.6.1 Abstand zwischen den Sensoren

Sobald die Anzahl der Durchläufe eingegeben wurde, erscheint folgende Anzeige:

Sensorabstand
A: 54 mm !

(Buchstabe A = Meßkanal A)

Sensorabstand
A: 54 mm Diago

Haben Sie den Schallwegfaktor numerisch eingegeben, so erscheint 'Refle' (Reflexmodus) oder 'Durch' (Durchstrahlungsmodus) nach 'mm'.

Die Anzeige gibt an, in welchem Abstand zueinander die Sensoren befestigt werden sollen (hier: 54 mm). Der hier gegebene Sensorabstand ist der Abstand zwischen den Innenkanten der Sensoren. Für sehr kleine Rohre ist ein negativer Abstand möglich, wie in der untenstehenden Abbildung verdeutlicht.

Hinweis: Die Genauigkeit des von US300PM vorgeschlagenen Abstands hängt von der Genauigkeit der eingegebenen Rohr- und Medienparameter ab.

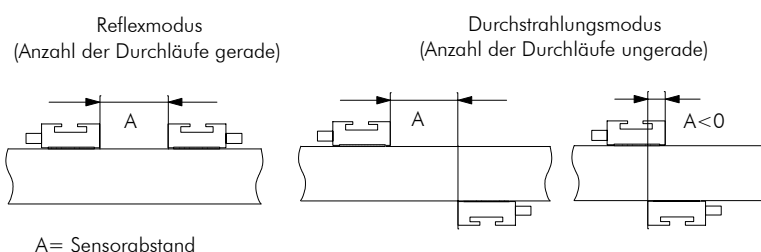


Abb. 6.2: Sensorabstand

6.6.2 Befestigung der Sensoren

 


Abb. 6.3: Korrektes Positionieren der Sensoren

Befestigen Sie die Sensoren immer so, daß sich die Stirnflächen gegenüberliegen. Die Gravierungen auf den Sensoren sollen einen Pfeil ergeben, wie nebenstehend gezeichnet.

Wichtig!

Um einen maximalen akustischen Kontakt zwischen dem Rohr und den Sensoren zu erreichen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Rost oder andere Ablagerungen absorbieren die Schallsignale! Säubern Sie das Rohr an den Stellen, wo Sie die Sensoren befestigen wollen. Entfernen Sie Rost oder lose Farbe. Ist das Rohr an der Meßstelle von einer dickeren Schicht Farbe bedeckt, so schleifen Sie diese ab, bevor Sie den Sensor anbringen.
- Tragen Sie eine Schicht Koppelpaste entlang der Mitte der Kontaktfläche der Sensoren auf.
- Zwischen Sensoroberfläche und Rohrwand dürfen sich weder ein Luftspalt noch Lufteinschlüsse befinden. Stellen Sie sicher, daß die Befestigungsvorrichtung den erforderlichen Druck auf die Sensoren ausübt.

6.6.2.1 Befestigen der Sensoren mit Ketten

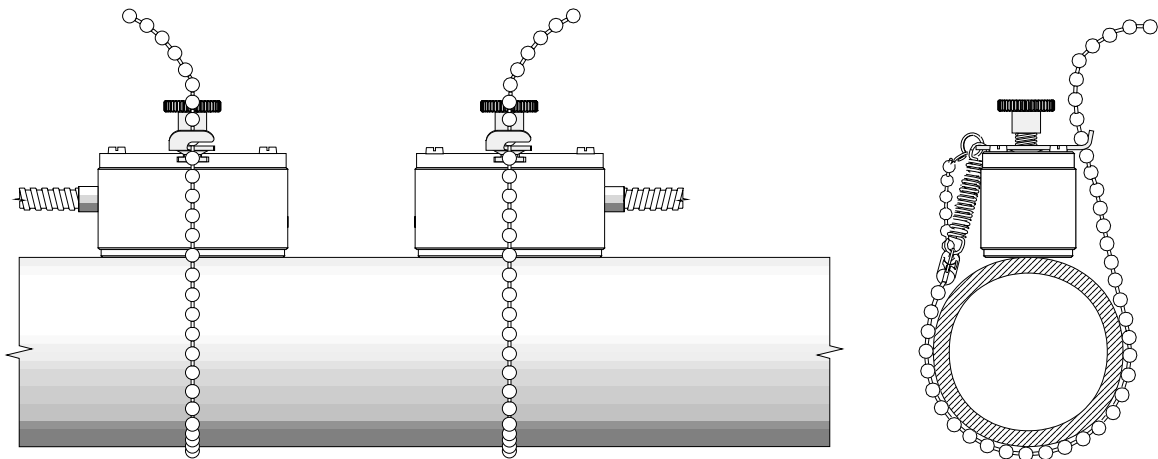


Abb. 6.4: Seitenansicht und Schnitt einer Rohrleitung mit darauf befestigten Sensoren (Ketten und Hakenblech)

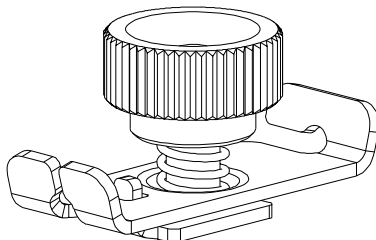


Abb. 6.5: Seitenansicht des Hakenblechs

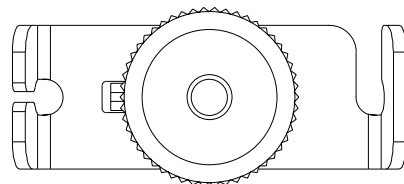


Abb. 6.6: Aufsicht des Hakenblechs

- Führen Sie das Hakenblech in die Nut auf der Oberseite des Sensors ein und sichern Sie das Blech mit der Rändelschraube.
- Tragen Sie etwas Koppelpaste auf die Kontaktfläche des Sensors auf. Plazieren Sie den Sensor auf dem Rohr und drücken Sie ihn fest an.
- Fassen Sie das Federende der Kette und schieben Sie die erste Kugel in den vertikalen Schlitz an der Oberseite des Hakenblechs. Legen Sie die Kette um das Rohr (sollte die Kette nicht lang ge-

nug sein, siehe Abschnitt 6.6.2.2). Wurden die Sensoren an einem senkrechten Rohr befestigt und steht US300PM tiefer als das Rohr, so empfehlen wir, das Kabel des oberen Sensors unter die Kette zu legen, um es vor mechanischer Belastung zu schützen.

- Ziehen Sie die Kette fest an und führen Sie sie in den zweiten Schlitz des Hakenblechs ein. Zwischen Sensoroberfläche und Rohrwand dürfen sich weder ein Luftspalt noch Lufteinschlüsse befinden.
- Befestigen Sie den zweiten Sensor in gleicher Weise. Verwenden Sie einen Maßstab, um den Sensorabstand entsprechend dem von US300PM empfohlenen Wert einzurichten.

6.6.2.2 Verlängerung der Kugelschleife

- Fassen Sie den Klemmverschluß der Verlängerung zwischen Daumen und Zeigefinger.
- Nehmen Sie das lose Ende der Kugelschleife in die andere Hand.
- Stecken Sie die letzte Kugel in die größere der beiden Öffnungen des Klemmverschlusses. Drücken Sie den Kugelschleifensteg durch den freien Schlitz, so daß diese letzte Kugel in das Innere des Klemmverschlusses gelangt.

(Zur Abtrennung der Verlängerung führen Sie die beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge durch.)

6.6.2.3 Kettenreparatur-Set

Mit den Klemmverschlüssen aus dem Reparatur-Set können Sie gerissene Kettenelemente reparieren oder die Kette verlängern.

Mit den Schließern aus dem Reparatur-Set koppeln Sie Federn an die Kette, falls der integrierte Anker verloren ging.

6.6.2.4 Befestigen mit magnetischen Anklemschuhe


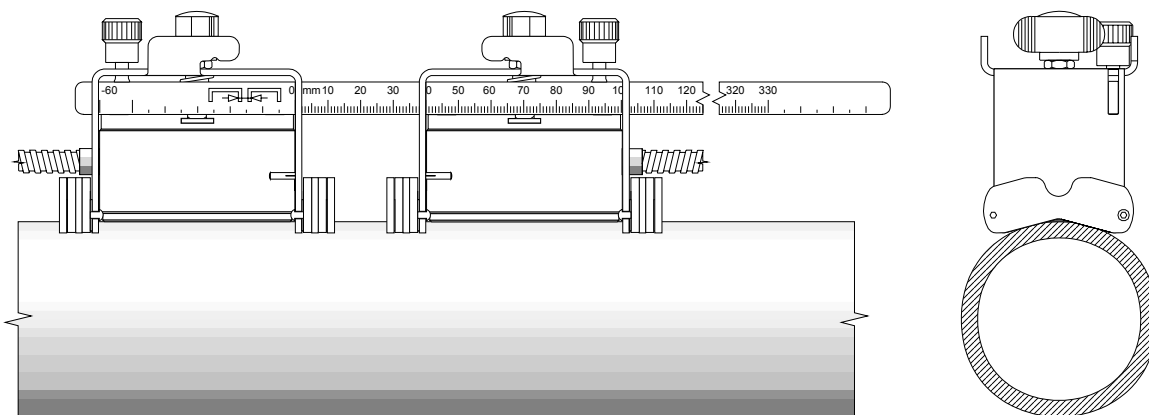



Abb. 6.7: Seitenansicht und Schnitt einer Rohrleitung mit darauf befestigten Sensoren (magnetische Anklemschuhe)

- Stecken Sie die Sensoren in die Anklemschuhe. Drehen Sie die Schraube auf der Oberseite der Anklemschuhe um 90°, so daß ihr Ende in die Nut des eingesteckten Sensors einrastet und festklemmt.
- Tragen Sie Koppelpaste auf die Kontaktfläche der Sensoren auf.
- Schieben Sie das Lineal in den seitlichen Schlitz der Schienen (siehe Abb. 6.7). Richten Sie den Sensorabstand entsprechend dem von US300PM empfohlenen Wert ein und blockieren Sie die Sensoren mittels der kleinen Kunststoffschrauben an der Sensorkabelseite der Anklemschuhe.
- Plazieren Sie die Baugruppe Anklemschuh/Lineal auf dem Rohr an der Meßstelle. Zwischen Sensoroberfläche und Rohrwand dürfen sich weder ein Luftspalt noch Lufteinschlüsse befinden.
- Passen Sie den Sensorabstand erneut an.

6.6.3 Positionieren der Sensoren

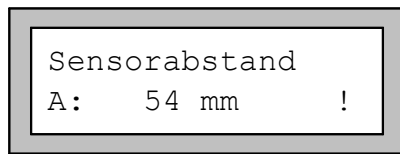


Sind die Sensoren befestigt, so bestätigen Sie den Sensorabstand mit **ENTER**. Der Meßlauf zum Positionieren der Sensoren wird nun gestartet.

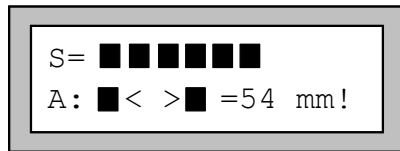


Ein Balkendiagramm ("S=") informiert Sie über die Amplitude des empfangenen Signals.

Justieren Sie die Sensoren durch geringfügiges Bewegen derart, daß das Balkendiagramm maximale Länge erreicht.

Ist die in einem Kanal empfangene Signalstärke ausreichend für eine Messung, so leuchtet die LED des Kanals grün, anderenfalls rot. Justieren Sie im letzteren Falle die Positionen der Sensoren durch geringfügiges Verschieben auf der Rohrleitung, bis die LED des Kanals grün leuchtet.

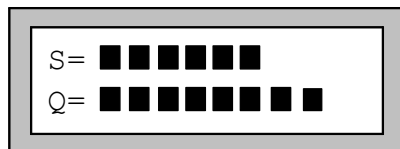


Mit der Taste **3** können Sie in der unteren Zeile der Anzeige zwischen der Angabe des Sensorabstands und dem Balkendiagramm der Qualität des Signals ("Q=") wechseln. Eignet sich das empfangene Signal nicht für eine Messung, so wird UNDEF angezeigt.

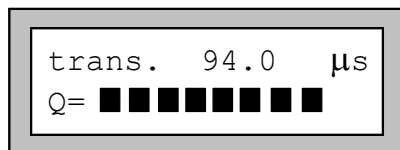

Drücken Sie die Taste **9**, um in der oberen Zeile der Anzeige zwischen dem Balkendiagramm der Signalamplitude ("S="), dem Balkendiagramm der Signalqualität ("Q=") und der Anzeige der Laufzeit ("laufz.") in Mikrosekunden zu wechseln.

Hinweis:

Entscheidend für die Durchflußmessung ist ein Signalmaximum bei geringstem Sensorabstand (kürzeste Durchlaufzeit). Dieses Signalmaximum darf jedoch nicht mehr als $\pm 0,5$ cm vom vorgegebenen Abstand abweichen. Prüfen Sie bei größeren Abweichungen, ob die Parametereingabe korrekt erfolgte bzw. wiederholen Sie die Messung an einer anderen Stelle des Rohres.

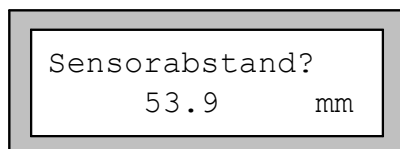

Nach genauer Positionierung der Sensoren wird der empfohlene Sensorabstand erneut angezeigt.


Geben Sie den derzeitigen - genauen - Sensorabstand ein und drücken Sie **ENTER** oder bestätigen Sie einfach den angezeigten Wert mit **ENTER**.

Hinweis:

US300PM kann den von Ihnen zuletzt eingegebenen genauen Sensorabstand anzeigen. Siehe Abschnitt 12.2.4.

6.7 Beginn der Messung

Wiederholen Sie die in den Abschnitten 6.5 und 6.6 dargelegten Schritte für alle Kanäle, auf denen Sie messen wollen. Sobald für alle diese Kanäle der genaue Sensorabstand eingegeben wurde, wird die Messung automatisch eingeleitet.

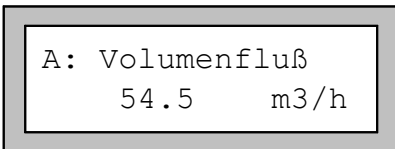

Mit **ENTER** können Sie zur Anzeige des Balkendiagramms zurückkehren.

US300PM arbeitet mit einem integrierten Meßstellenumschalter, der quasi gleichzeitiges Messen auf den verschiedenen Meßkanälen ermöglicht. Der Durchfluß wird auf einem Kanal gemessen, was ungefähr 1 Sekunde in Anspruch nimmt; danach schaltet der Multiplexer zum nächsten aktiven Kanal. Die LED eines aktivierten Kanals leuchtet, wenn gerade gemessen wird. Die für den Meßprozeß notwendige Zeit ist von den Meßbedingungen abhängig. Wird beispielsweise das Meßsignal, aus welchen Gründen auch immer, nicht sofort erfaßt, so kann der Meßprozeß auch länger als 1 Sekunde dauern.

Alle Prozeßausgänge und die serielle Schnittstelle werden kontinuierlich mit dem Meßergebnis des jeweiligen Kanals bedient.

Die Ergebnisse werden entsprechend den aktuell gewählten Ausgabeoptionen angezeigt (siehe Kapitel 7). Standardeinstellung ist die Anzeige des Volumenflusses in m^3/h .

Kapitel 7 beschreibt die Auswahl der anzuzeigenden Werte und das Einstellen der Ausgabeoptionen. Weitere Meßfunktionen werden in Kapitel 8 beschrieben.

6

6.8 Ermitteln der Strömungsrichtung

Die Strömungsrichtung im Rohr kann mit Hilfe des angezeigten Volumenflusses in Verbindung mit der Pfeilgravur auf den Sensoren erkannt werden:

Das Medium fließt in Pfeilrichtung wenn der Durchfluß positiv angezeigt wird (Beispiel: $54,5 \text{ m}^3/\text{h}$).

Das Medium fließt entgegengesetzt zur Pfeilrichtung, wenn der Durchfluß negativ angezeigt wird (Beispiel: $-54,5 \text{ m}^3/\text{h}$).

6.9 Beenden der Messung

Sie können jederzeit die Messung auf allen aktiven Meßkanälen beenden, indem Sie die Taste **BRK** drücken.

Achtung!

Achten Sie darauf, die Taste **BRK** nicht versehentlich zu betätigen und dadurch unbeabsichtigt eine laufende Messung zu unterbrechen!

7 Anzeige der Meßwerte

Die Meßgröße kann, wie im Abschnitt 7.1 beschrieben, im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` eingestellt werden. Standardmäßig wird die Bezeichnung der Meßgröße in der oberen, ihr Wert in der unteren Zeile angezeigt. Um die Anzeige den jeweiligen Anforderungen anzupassen, können Sie auswählen, welche Größe in der oberen bzw. unteren Zeile der Anzeige dargestellt werden soll (siehe Abschnitt 7.3).


Sie können zwischen der permanenten Anzeige der Meßwerte eines einzelnen Meßkanals oder der sekundlich wechselnden Anzeige der Meßwerte aller aktivierten Kanäle wählen (siehe Abschnitt 7.2).

7.1 Auswahl der Meßgröße und der Maßeinheiten

Folgende Größen können gemessen werden:


- die Strömungsgeschwindigkeit
- der Volumenfluß
- der Massefluß
- die Schallgeschwindigkeit eines Mediums

Die Strömungsgeschwindigkeit wird direkt gemessen. Der Volumenfluß wird durch Multiplikation der Strömungsgeschwindigkeit mit der Querschnittsfläche des Rohres errechnet, der Massefluß durch Multiplikation des Volumenflusses mit der Dichte des Mediums.

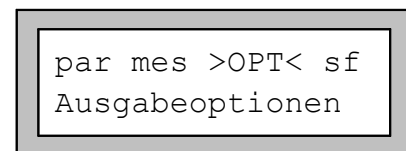

```
par mes >OPT< sf
Ausgabeoptionen
```


Wählen Sie im Hauptmenü den Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN`.

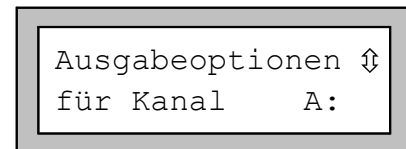

```
Ausgabeoptionen ↕
für Kanal A:
```

Wählen Sie den Meßkanal, für den Sie die Ausgabeoptionen festlegen möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

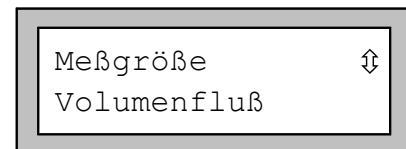


```
Meßgröße ↕
Volumenfluß
```

Wählen Sie die gewünschte Meßgröße in der Auswahlliste.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Die Auswahl der Meßgröße `SCHALLGESCHWINDIGKEIT` beendet den Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` sofort, da bei der Schallgeschwindigkeitsmessung keine Prozeßausgänge, serielle Schnittstelle und Meßwertspeicher bedient werden. Die Messung der Schallgeschwindigkeit wird im Kapitel 15 beschrieben.

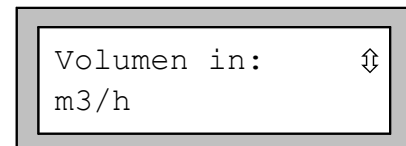

```
Volumen in: ↕
m3/h
```


Für die gewählte Meßgröße (mit Ausnahme von `SCHALLGESCHWINDIGKEIT`) wird nun eine scrollbare Liste der verfügbaren Maßeinheiten angezeigt. Wählen Sie die Maßeinheit, in der die gewählte Meßgröße angezeigt und ausgegeben werden soll.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Sie können nun durch Drücken der Taste **BRK** zum Hauptmenü zurückkehren. Die übrigen Anzeigen des Programmzweigs `AUSGABEOPTIONEN` dienen der Aktivierung der verschiedenen Ausgabeoptionen (Prozeßausgänge, Meßwertspeicherung, Ausgabe an einen PC, etc...).



7.2 Umschalten zwischen den Kanälen

US300PM kann die gemessenen Werte der aktivierten Kanäle in 4 verschiedenen Modi anzeigen.

Mit der Taste  können Sie zwischen den unten beschriebenen Anzeigemodi umschalten.


7.2.1 AutoMux-Modus

Im AutoMux-Modus sind die Anzeige und der Meßprozeß synchronisiert. Der Kanal, auf dem gerade gemessen wird, erscheint in der oberen linken Ecke der Anzeige (A:, B:, ...). Für diesen Meßkanal zeigt US300PM die Meßwerte wie im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` konfiguriert (siehe Abschnitt 7.1) an. Schaltet der Meßkanalschalter zum nächsten Kanal, so wird die Anzeige aktualisiert.

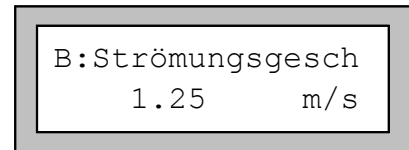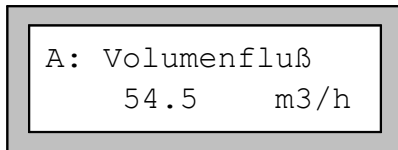

7.2.2 HumanMux-Modus

Im HumanMux Modus zeigt US300PM die Meßwerte eines einzelnen Kanals an. Auf allen übrigen aktivierten Kanälen findet weiterhin eine Messung statt, ohne daß jedoch die Ergebnisse angezeigt werden.

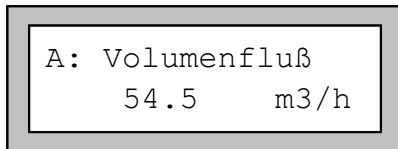

US300PM zeigt den gewählten Kanal in der linken oberen Ecke der Anzeige an (A:, B:, ...).

Drücken Sie Taste , um den nächsten aktivierten Kanal für die Anzeige auszuwählen.

Für diesen Meßkanal zeigt US300PM die Meßwerte wie im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` konfiguriert (siehe Abschnitt 7.1) an.

7.2.3 Verrechnungskanäle

(Dieser Modus ist nur bei Geräten mit Firmware-Versionen V5.30 und höher verfügbar.)

In diesem Modus zeigt US300PM nur die Meßwerte der Verrechnungskanäle an. Nach jeweils 1,5 Sekunden wird zum nächsten aktiven Verrechnungskanal weitergeschaltet. Der Modus kann nur dann aktiviert werden, wenn mindestens 2 Verrechnungskanäle aktiv sind.

7.2.4 Alle Kanäle

(Dieser Modus ist nur bei Geräten mit Firmware-Versionen V5.30 und höher verfügbar.)

In diesem Modus zeigt US300PM die Meßwerte aller Kanäle (Meß- und Verrechnungskanäle) an. Nach jeweils 1,5 Sekunden wird zum nächsten aktiven Kanal geschaltet.

7.3 Konfiguration der Anzeige

Es ist möglich, zwei der gemessenen Werte anzuzeigen (einen in jeder Zeile der Anzeige). Die Anzeige kann entsprechend Ihren Wünschen konfiguriert werden.

Der laufende Meßprozeß wird dabei durch einen Wechsel zwischen verschiedenen Anzeigemodi nicht gestört. Das Wechseln hat keinerlei Einfluß auf die Mengenzählung, die Speicherung der gemessenen Werte, die Arbeitsweise der Prozeßschnittstellen usw.


7 Anzeige der Meßwerte


In der oberen Zeile der Anzeige können folgende Informationen dargestellt werden:


- Bezeichnung der aktuell gemessenen und gespeicherten Meßgröße
- Mengenzähler (falls aktiviert)
- Datum und Zeitpunkt, an dem der Speicher voll sein wird
- der Meßmodus
- der Sensorabstand (siehe Abschnitt 7.4)
- die Verrechnungsfunktion, falls aktiviert
- die verbleibende Zeit bis zu einem automatischen Stop beim verzögerten Messen
- der Zustand der Alarmausgänge, falls Alarmausgänge aktiviert sind und die Anzeige des Alarmzustands freigeschaltet ist (siehe Abschnitt 16.7.6).

In der unteren Zeile können folgende Informationen ergänzend zur gewählten Meßgröße dargestellt werden:

- Strömungsgeschwindigkeit
- Massefluß
- Volumenfluß.


Mit der Taste  können Sie bei laufender Messung durch die verschiedenen Anzeigen der oberen Zeile scrollen.

Verwenden Sie die Taste , um bei laufender Messung durch die verschiedenen Anzeigen der unteren Zeile zu scrollen.

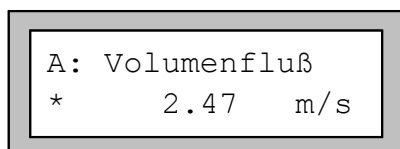

Das "*" -Zeichen erinnert daran, daß der angezeigte Wert (in diesem Fall die Strömungsgeschwindigkeit) nicht die gewählte Meßgröße (hier: der Volumenfluß) ist.

7.4 Sensorabstand

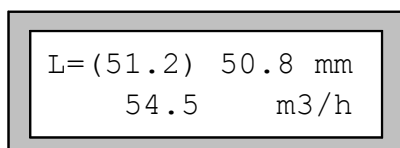

Durch Drücken der Taste  ist es während der Messung möglich, zur Anzeige des Sensorabstands zu scrollen.

Zuerst wird der aktuelle optimale Sensorabstand in Klammern angezeigt (hier: 51,2 mm), daneben der eingegebene Sensorabstand (hier: 50,8 mm). Der optimale Sensorabstand kann sich während der Messung ändern (beispielsweise aufgrund von Temperaturschwankungen). Eine eventuelle Fehlpositionierung der Sensoren (hier: -0,4 mm) wird von US300PM intern kompensiert.

Achtung!

Ändern Sie den Sensorenabstand nie während der Messung!

7 Anzeige der Meßwerte

8 Weitere Meßfunktionen

8.1 Die Dämpfungszahl

Jeder vom Gerät angezeigte Meßwert ist eigentlich ein Mittelwert über alle Meßwerte der letzten x Sekunden, wobei x die **Dämpfungszahl** ist. Eine Dämpfungszahl gleich 1 s bedeutet, daß die Meßwerte nicht gemittelt werden, da die Meßrate ungefähr 1/s beträgt. Der voreingestellte Wert von 10 s ist für normale Durchflußbedingungen geeignet. Stark schwankende Anzeigewerte, verursacht durch eine größere Dynamik der Strömung, erfordern eine höhere Dämpfungszahl.

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** den Kanal, für welchen Sie die Dämpfungszahl einstellen möchten. Arbeiten Sie die Auswahlliste ab, indem Sie die bereits gewählten Optionen mit **ENTER** bestätigen, bis Sie zur Option **DÄMPFUNG** gelangen.

Dämpfung
30 s

Geben Sie die Dämpfungszahl ein. Es werden Werte zwischen 1 s und 100 s akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Sie können nun durch Drücken der Taste **BRK** zum Hauptmenü zurückkehren.

8.2 Die Mengenzähler


US300PM kann das durch eine Rohrleitung transportierte **Gesamtvolumen** der Flüssigkeit sowie die entsprechende **Gesamtmasse** bestimmen.

- Zwei Mengenzähler sind eingebaut: Einer berücksichtigt die positive Durchflußrichtung, der andere die negative Durchflußrichtung.
- Die für die Mengenzählung benutzte Maßeinheit entspricht der Volumen- oder Masseneinheit, die für die Meßgröße ausgewählt wurde (siehe Abschnitt 7.1).
- Jeder Totalisierungswert wird mit bis zu 11 Zeichen, davon bis zu 3 Nachkommastellen dargestellt.

A: Volumenfluß
54.5 m3/h

Die beiden Mengenzähler können während der Messung gleichzeitig aktiviert werden. Die gerade angezeigte Meßgröße wird dann totalisiert.


Um die Mengenzähler zu aktivieren:	Drücken Sie Taste  während der Messung.
Um den Mengenzähler für die positive Durchflußrichtung anzuzeigen:	Drücken Sie Taste  .
Um den Mengenzähler für die negative Durchflußrichtung anzuzeigen:	Drücken Sie Taste  .
Um beide Mengenzähler auf Null zu setzen:	Drücken Sie Taste  während der Anzeige eines Mengenzählers.
Um die Mengenzähler zu deaktivieren:	Drücken Sie Taste  während der Anzeige eines Mengenzählers.

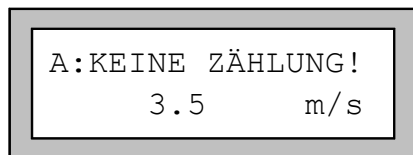

Nebenstehende Fehlermeldung erscheint, falls Sie die Mengenzähler eines Kanals, auf dem die Strömungsgeschwindigkeit gemessen wird, aktivieren. Die Strömungsgeschwindigkeit kann nicht gezählt werden.

Hinweis: Die Mengenzähler können nur für den Meßkanal aktiviert werden, dessen Meßwerte jeweils auf der Anzeige dargestellt werden.

Hinweis: Einen Tastendruck wirkt sich nur dann auf die Mengenzähler aus, wenn der Mengenzähler in der oberen Zeile angezeigt wird. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist die Taste zweimal zu drücken: Einmal, um den Mengenzähler anzuzeigen, das zweite Mal, um die gewünschte Funktion zu aktivieren.

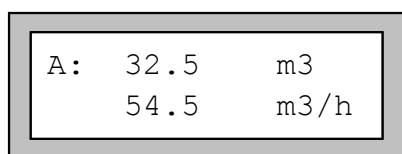


Sind die Mengenzähler aktiviert, so wird deren Wert in der oberen Zeile der Anzeige dargestellt (hier: das Volumen, das an der Meßstelle seit Aktivierung der Mengenzähler in positiver Durchflußrichtung vorbeiströmte).

8.2.1 Einstellungen der Mengenzähler

Hinweis: Alle Einstellungen der Mengenzähler sind kaltstartfest.


Das Verhalten der Mengenzähler nach einer Unterbrechung der Messung oder nach einem Reset des Geräts kann im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSEL. \ MESSUNG eingestellt werden.

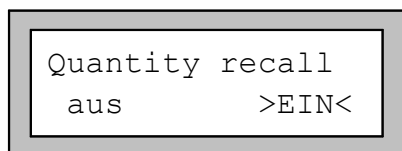

Wählen Sie in der Auswahlliste MESSUNG die Option QUANTITY RECALL.

Wählen Sie hier EIN, so werden die numerischen Werte der Mengenzähler gespeichert und für die nächste Messung verwendet. Wählen Sie AUS, so werden die Mengenzähler in beiden Fällen auf Null zurückgesetzt.

Es ist möglich, nur den Wert des angezeigten Mengenzählers zu speichern, oder aber einen Wert für jede Strömungsrichtung. Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSEL. \ SPEICHERN die Option MENGEN SPEICHERN.

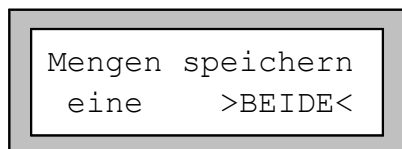

Wählen Sie EINE, so speichert US300PM nur den Wert des angezeigten Mengenzählers. Wählen Sie BEIDE, so werden die Mengenzähler beider Strömungsrichtungen gespeichert.

Drücken Sie zur Bestätigung ENTER.

Hinweis: Alle Einstellungen der Mengenzähler sind kaltstartfest.

8.2.2 Überlauf der Mengenzähler

Die Mengenzähler können in zwei unterschiedlichen Modi arbeiten:

- Ohne Überlauf: Der Zahlenwert des Mengenzählers steigt bis zur internen Begrenzung von 10^{38} . Die Werte werden auf der Anzeige gegebenenfalls in Exponentialschreibweise ($\pm 1,00000E10$) dargestellt. Der Mengenzähler kann nur manuell auf Null zurückgesetzt werden.

- Mit Überlauf: Der Mengenzähler wird automatisch auf Null zurückgesetzt, sobald ± 999999999 erreicht ist (wie bei einer Wasseruhr).

Unabhängig von der jeweils ausgewählten Option ist es jederzeit möglich, die Mengenzähler manuell auf Null zurückzusetzen.

Der Mengenzählmodus kann im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSEL. \ MES-SUNG` eingestellt werden. Die Einstellung ist kaltstartfest.

Quant. wrapping
aus >EIN<

Wählen Sie die Option `QUANT. WRAPPING`.

Wählen Sie `EIN`, um mit Überlauf zu arbeiten, `AUS`, um ohne Überlauf zu arbeiten.

Hinweis:

- Das Überlaufen eines Mengenzählers wirkt sich auf sämtliche Ausgabekanäle aus, beispielsweise die Speicherung von Meßwerten, die serielle Online-Ausgabe usw.
- Die Ausgabe der Summe beider Mengenzähler (die Durchsatzmenge ' ΣQ ') über einen Prozeßausgang ist nach dem ersten Überlaufen ('wrapping') eines der beteiligten Mengenzähler nicht mehr gültig.
- Um das Überlaufen eines Mengenzählers zu signalisieren, aktivieren Sie einen Alarmausgang mit der Schaltbedingung `MENGE` und dem Typ `HALTEND`.

8.3 Obergrenze für Strömungsgeschwindigkeiten

In stark gestörten Umgebungen können unter ungünstigen Umständen einzelne 'Ausreißer' bei den Strömungsmeßwerten auftreten. Werden solche Meßwerte nicht verworfen, so wirken sie sich auf alle abgeleiteten Meßgrößen aus, die dann für die Integration (z.B. Impulsausgänge) ungeeignet sind.

Das Gerät ist in der Lage, alle gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten, die einen festgelegten oberen Grenzwert überschreiten, zu ignorieren. Diese Meßwerte werden als Ausreißer identifiziert. Die Obergrenze für Strömungsgeschwindigkeiten können Sie im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSEL. \ MESSUNG` einstellen. Die Einstellung ist kaltstartfest.

Velocity limit
0.0 m/s

Wählen Sie im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSEL. \ MESSUNG` die Option `VELOCITY LIMIT`. Geben Sie eine Obergrenze für die Strömungsgeschwindigkeiten ein. Es werden Werte zwischen 0,1 und 25,5 m/s akzeptiert. Geben Sie "0" ein, um die Geschwindigkeitskontrolle auszuschalten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Bei eingeschalteter Kontrolle (Obergrenze > 0,0 m/s) wird jede gemessene Strömungsgeschwindigkeit mit der eingegebenen Obergrenze verglichen. Ist die Strömungsgeschwindigkeit größer als die Obergrenze:

- Die Strömungsgeschwindigkeit wird "ungültig" gesetzt; die Meßgröße kann nicht ermittelt werden.
- Die LED des Kanals leuchtet rot.
- In der Anzeige erscheint ein '!' hinter der Maßeinheit. (Im 'normalen' Fehlerfall erscheint ein '?').

Achtung!

Ist die eingestellte Obergrenze zu niedrig, so ist keine sinnvolle Messung mehr möglich, da die meisten Meßwerte ungültig gesetzt werden.

8.4 Schleichmenge

Die Schleichmengenfunktion setzt alle gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten, die einen bestimmten Wert unterschreiten, automatisch auf Null. Alle von dieser Strömungsgeschwindigkeit abgeleiteten Werte werden gleichermaßen auf Null gesetzt. Die Schleichmenge kann von der Flußrichtung abhängen oder auch nicht. Die Schleichmenge ist auf 5 cm/s voreingestellt. Die größte einstellbare Schleichmenge ist 12,7 cm/s.

Die Schleichmenge kann im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ MES-SUNG` eingestellt werden. Die Einstellung ist kaltstartfest.

Schleichmenge
 absolute >SIGN<

Wählen Sie **ABSOLUT**, um eine vorzeichenunabhängige Schleichmenge zu definieren (unabhängig von der Flußrichtung). In diesem Falle muß nur ein Grenzwert festgelegt werden. Der Betrag des gemessenen Wertes wird mit der Schleichmenge verglichen.

Wählen Sie **SIGN**, um eine vorzeichenabhängige Schleichmenge zu definieren (abhängig von der Flußrichtung). Für positive und negative Strömungsgeschwindigkeiten können jeweils unterschiedliche Grenzwerte eingegeben werden.

Schleichmenge
 factory >USER<

Wählen Sie **FACTORY**, um den voreingestellten Wert von 5 cm/s für die Schleichmenge zu verwenden.

Wählen Sie **USER**, um eine eigene Schleichmenge zu definieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Wenn Sie zuvor `SCHLEICHMENGE \ SIGN` ausgewählt haben, müssen Sie zwei Schleichmengenwerte eingeben:

+Schleichmenge
 5.0 cm/s

Geben Sie hier die Schleichmenge für positive Meßwerte ein. Ist ein positiver Wert kleiner als dieser Schwellenwert, so wird die Strömungsgeschwindigkeit auf 0 cm/s gesetzt. Alle abgeleiteten Werte werden gleichermaßen auf Null gesetzt.

-Schleichmenge
 -5.0 cm/s

Geben Sie hier die Schleichmenge für negative Meßwerte ein. Ist ein negativer Wert größer als dieser Schwellenwert, so wird die Strömungsgeschwindigkeit auf 0 cm/s gesetzt. Alle abgeleiteten Werte werden gleichermaßen auf Null gesetzt.

Wenn Sie zuvor `SCHLEICHMENGE \ ABSOLUT` ausgewählt haben, muß nur ein Wert für die Schleichmenge eingegeben werden:

Schleichmenge
 5.0 cm/s

Der Grenzwertvergleich wird mit dem Betrag der gemessenen Strömungsgeschwindigkeit vorgenommen.

8.5 Unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit

Für bestimmte Anwendungen ist die Kenntnis der unkorrigierten Strömungsgeschwindigkeit von Interesse.

Die Profilkorrektur der Strömungsgeschwindigkeit kann im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ MESSUNG** aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Einstellung ist kaltstartfest.

```
Strömungsgeschw.
>NORMAL< unkorrr.
```

Wählen Sie in der Anzeige **STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT NORMAL**, um die profilkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit anzuzeigen und auszugeben. Wählen Sie **UNKORR.**, um die Strömungsgeschwindigkeiten ohne Strömungsprofilkorrektur anzuzeigen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
A: PROFILE CORR.
>NEIN< ja
```

Von nun an fragt US300PM beim Öffnen des Programmzweigs **MESSEN**, ob die Profilkorrektur für den gewählten Kanal benutzt werden soll oder nicht.

```
A:STRÖMUNGSGESCH
2.60 m/s
```

Antworten Sie mit **NEIN**, so wird die Profilkorrektur vollständig abgeschaltet. Alle Meßgrößen werden mit der unkorrigierten Strömungsgeschwindigkeit berechnet. Um dies zu verdeutlichen, werden die Bezeichnungen der Meßgrößen in Großbuchstaben angezeigt.

```
A: PROFILE CORR.
no >JA<
```

Falls Sie mit **JA** antworten, so verwendet US300PM die unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit nur dann, wenn die Meßgröße **STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT** in den **AUSGABEOPTIONEN** ausgewählt wurde. US300PM ermittelt alle übrigen Meßgrößen (Volumenfluß, Massefluß, usw.) mit der korrigierten Strömungsgeschwindigkeit. Während der Messung wird **STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT** in Großbuchstaben angezeigt, um zu signalisieren, daß die angezeigte Strömungsgeschwindigkeit unkorrigiert ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
A:Strömungsgesch
*U 54.5 m/s
```

In beiden Fällen kann jedoch auch die korrigierte Strömungsgeschwindigkeit angezeigt werden. Scrollen Sie auf die zweite Zeile der Anzeige (Taste **3** DISP), bis Sie die Anzeige der Strömungsgeschwindigkeit erreichen. Die unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit ist mit einem "U" gekennzeichnet.

Unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeiten, die zu einem PC übertragen werden, sind besonders gekennzeichnet: "UNCORR" erscheint neben der Maßeinheit.

8.6 Verrechnungskanäle

Hinweis: Verrechnungskanäle stehen nur dann zur Verfügung, wenn Ihr Gerät über mehr als ein Meßkanal verfügt.

Zusätzlich zu den physisch vorhandenen Ultraschallmeßkanälen (Kanäle A und B) verfügt US300PM über zwei virtuelle Verrechnungskanäle (Kanäle Y und Z). Diese beiden 'virtuellen' Kanäle ermöglichen es, die Meßergebnisse der beiden Ultraschallkanäle numerisch zu verrechnen (zum Beispiel Meßwert von Kanal A *minus* Meßwert von Kanal B).

Das Rechenergebnis ist der 'Meßwert' des Verrechnungskanals. Dieser 'Meßwert' ist den Meßwerten eines physischen Kanals gleichwertig. Sämtliche Operationen, die mit den Meßwerten eines Ultraschallmeßkanals möglich sind (Totalisierung, Online-Ausgabe, Speichern, Prozeßausgänge, usw.), können auch mit den Werten eines Verrechnungskanals durchgeführt werden.

8.6.1 Eigenschaften der Verrechnungskanäle

- Im Programmzweig **PARAMETER** müssen die Kanäle, die verrechnet werden sollen (die **Eingangskanäle**) ebenso wie die Verrechnungsfunktion angegeben werden.
- Ein Verrechnungskanal kann nicht gedämpft werden. Die gewünschte Dämpfung muß für jeden der Eingangskanäle gesondert eingestellt werden.
- Sie können für jeden Verrechnungskanal zwei Schleichmengen definieren. Diese Schleichmengen basieren nicht auf der Strömungsgeschwindigkeit, wie bei den Meßkanälen; vielmehr werden sie in der Maßeinheit der Meßgröße definiert, die für den Verrechnungskanal gewählt wurde. Während der Messung werden die Verrechnungswerte mit den Schleichmengen verglichen und gegebenenfalls Null gesetzt.
- Ein Verrechnungskanal liefert einen gültigen Meßwert, wenn beide Eingangskanäle gültige Meßwerte liefern.

8.6.2 Parametrisierung eines Verrechnungskanals

Parameter ↕
 für Kanal Y:

Wählen Sie im Programmzweig **PARAMETER** einen Verrechnungskanal und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Verrechnung:
 Y= A - B

US300PM zeigt die aktuelle Verrechnungsfunktion an. Drücken Sie eine beliebige Taste, um die Funktion zu bearbeiten.

>CH1<funct ch2 ↕
 A - B

Drei Konfigurierungsauswahllisten werden in der oberen Zeile angezeigt:

- CH1 zur Auswahl des ersten Eingangskanals,
- FUNCT zur Auswahl der Verrechnungsfunktion,
- CH2 zur Auswahl des zweiten Eingangskanals.

Wählen Sie eine Konfigurationsauswahlliste mit den Tasten 4 und 6.

>CH1<funct ch2 ↕
 | A | - | B |

Die Optionen der gewählten Liste werden in der zweiten

Zeile angezeigt. Mit den Tasten 8 und 2 können

Sie durch die Liste scrollen. Alle Meßkanäle des Durchflußmeßgeräts sowie deren Absolutwerte können als Eingangskanal gewählt werden.

ch1>FUNCT<ch2 ↕
 | A | (+) / 2 | B |

Folgende Verrechnungsfunktionen können eingestellt werden:

- Differenz: $Y = CH1 - CH2$
- Summe: $Y = CH1 + CH2$
- (+)/2: $Y = (CH1 + CH2) / 2$

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

8.6.3 Ausgabeoptionen für einen Verrechnungskanal

```

Ausgabeoptionen ↕
für Kanal      Y:
  
```

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** einen Verrechnungskanal.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

Meßgröße      ↕
Massefluß
  
```

Wählen Sie die Meßgröße (die Größe, die berechnet werden soll).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Achten Sie darauf, daß die für den Verrechnungskanal gewählte Meßgröße aus den Meßgrößen der beiden gewählten Eingangskanäle ermittelbar ist. Die folgende Tabelle zeigt die möglichen Kombinationen.

Tabelle 8.1: Mögliche Meßgrößen der Verrechnungskanäle

Meßgröße des Verrechnungskanals	Mögliche Meßgröße des ersten Eingangskanals (CH1)			Mögliche Meßgröße des zweiten Eingangskanals (CH2)		
	Strömungs- geschwind.	Volumenfluß	Massefluß	Strömungs- geschwind.	Volumenfluß	Massefluß
Strömungs- geschwindigkeit	X	X	X	X	X	X
Volumenfluß		X	X		X	X
Massefluß		X	X		X	X

Beispiel: Sie möchten die Differenz der Volumenflüsse der Kanäle A und B ermitteln. Die Meßgröße des Kanals A kann der Volumenfluß oder der Massefluß sein, nicht jedoch die Strömungsgeschwindigkeit. Die Meßgröße des Kanals B kann ebenfalls der Volumenfluß oder der Massefluß sein. Die Meßgrößen der beiden Eingangskanäle müssen nicht identisch sein (Kanal A = Massefluß; Kanal B = Volumenfluß).

```

Masse in:      ↕
kg/h
  
```

Wählen Sie die Maßeinheit.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

+Schleichmenge
  1.00    kg/h
  
```

Sie können für jeden Verrechnungskanal zwei Schleichmengen definieren. Die Schleichmenge wird in der Maßeinheit derjenigen Meßgröße definiert, die für den Verrechnungskanal gewählt wurde.

+SCHLEICHMENGE: Alle positiven Meßwerte, die kleiner als dieser Schwellenwert sind, werden gleich Null gesetzt.

-SCHLEICHMENGE: Alle negativen Meßwerte, die größer als dieser Schwellenwert sind, werden gleich Null gesetzt.

```

-Schleichmenge
 -2.00    kg/h
  
```

```

Meßdaten speich.
>NEIN<      ja
  
```

Nun können Sie, falls Sie es wünschen, die Speicherung der Meßwerte aktivieren.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

8.6.4 Messen mit Verrechnungskanälen

```
par>MES<opt sf
Messen
```

Wählen Sie den Programmzweig **MESSEN**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
KANAL: A B>Y>Z
MESSEN √ √ √ -
```

Aktivieren Sie die gewünschten Kanäle. Ein Verrechnungskanal wird in gleicher Weise wie ein physischer Kanal aktiviert oder deaktiviert (siehe Abschnitt 6.4).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
WARNUNG! KANAL
          B: INAKTIV!
```

Ist ein als Eingangskanal eines aktivierten Verrechnungskanal gewählter physischer Kanal nicht aktiviert worden, erscheint eine Warnung.



Bestätigen Sie diese Meldung mit **ENTER**.

Positionieren Sie die Sensoren für alle aktivierten physischen Kanäle. Die Messung wird anschließend automatisch gestartet.

```
Y: Volumenfluß
   -53.41    m3/h
```

Wurde ein Verrechnungskanal aktiviert, so schaltet US300PM zu Beginn der Messung automatisch in den HumanMux-Modus (siehe Abschnitt 7.2.2) und zeigt die Meßwerte des Verrechnungskanals an. Wählen Sie den AutoMux-Modus, so werden nur die Meßwerte der verschiedenen physischen Kanäle abwechselnd angezeigt und nicht die der Verrechnungskanäle.

```
Y: A - B
   -53.41    m3/h
```

Zum Anzeigen der Verrechnungsfunktion drücken Sie die Taste . Um die Meßergebnisse der verschiedenen Kanäle anzuzeigen, drücken Sie die Taste .

9 Speichern und Ausgabe von Meßwerten

Um die Meßdaten zu speichern, aktivieren Sie die Speicherfunktion wie in Abschnitt 9.1.1 beschrieben. Folgende Daten werden dann gespeichert:

- Datum
- Uhrzeit
- Kennzeichnung der Meßstelle
- Rohrparameter
- Medienparameter
- Sensorparameter
- Schallweg (Reflexion oder Durchstrahlung)
- Sensorabstand
- Dämpfungszahl
- Ablagerate
- Meßgröße
- Maßeinheit
- Meßwerte
- Mengenzählerwerte

Die gespeicherten Daten können später an einen PC übertragen werden (**Offline-Ausgabe**, siehe Abschnitt 9.2.1).

Es ist auch möglich, die Meßdaten während der Messung direkt an einen PC zu übertragen (**Online-Ausgabe**), ohne sie zu speichern. Diese Funktion wird in Abschnitt 9.2.2 beschrieben.

Abschnitt 9.5 beschreibt, auf welche Weise Sie die Speicherbelegung überprüfen können.

Hinweis!

US300PM signalisiert standardmäßig jeden Speichervorgang eines Meßwertes durch ein akustisches Signal. Dieses Signal kann deaktiviert werden, siehe Abschnitt 9.4.5.

9

9.1 Messen mit Speicherfunktion

9.1.1 Aktivieren/Deaktivieren der Speicherfunktion

Ausgabeoptionen ⇕
für Kanal A:

Meßdaten speich.
nein >JA<

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** den Kanal, für welchen Sie die Speicherfunktion aktivieren möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Arbeiten Sie die Auswahlliste ab, indem Sie die bereits gewählten Optionen mit **ENTER** bestätigen, bis Sie zur Option **MESSDATEN SPEICHERN** gelangen.

Wählen Sie **JA**, um die Speicherung zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Stellen Sie die Ablagerate ein, wie in Abschnitt 9.1.2 beschrieben.

9.1.2 Ablagerate einstellen

Die Ablagerate ist die Frequenz, mit welcher US300PM die Meßwerte ausgibt oder abspeichert. Sie wird bei der Datenspeicherung sowie bei der seriellen Online-Ausgabe verwendet und kann für jeden Meßkanal gesondert festgelegt werden.

Hinweis: Wenn Sie keine Ablagerate einstellen, wird die Standardrate oder die zuletzt gewählte Rate benutzt.

Hinweis: Falls weder die Datenspeicherung noch die serielle Ausgabe aktiviert wurden, überspringt US300PM die Anzeigegruppe `AUSGABEOPTIONEN \ ABLAGERATE`.

Hinweis: Das Ablageintervall in Sekunden sollte mindestens der Anzahl der aktivierten Meßkanäle entsprechen. (Bei 2 aktivierten Meßkanälen sollte die Ablagerate eines Kanals demnach mindestens 2 Sekunden betragen.)

Ausgabeoptionen ⬆
für Kanal A:

Wählen Sie im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` den Kanal, für welchen Sie die Ablagerate einstellen möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Ablagerate ⬆
alle 10 Sekunden

In der Anzeige `ABLAGERATE`, wählen Sie eine der vorgeschlagenen Ablageraten. Falls die gewünschte Rate nicht erscheint, so wählen Sie `EXTRA`, drücken Sie **ENTER** und geben Sie die Ablagerate per Hand ein. Es sind Werte zwischen 1 und 43200 Sekunden (12 Stunden) möglich.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

9.1.3 Meßstellenkennzeichnung

Zu Beginn der Messung fordert US300PM Sie auf, die Meßstelle zu bezeichnen. Die Meßstellenkennzeichnung kann auf zwei verschiedene Arten eingegeben werden: im Text-Modus (beispielsweise 'MS.PK20!') oder im numerischen Modus (Zahlen, Dezimalpunkt und Bindestrich können verwendet werden, beispielsweise 18.05-06). Sie können den Eingabemodus im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN` (siehe Abschnitt 12.2.3) einstellen.

Meßstelle Nr.:
- (⬆⬇⬅⬆)

Geben Sie die Meßstellenkennzeichnung ein.

Wenn die Pfeile erscheinen, ist der ASCII-Eingabemodus eingestellt. Andernfalls können nur Ziffern, Punkt und Bindestrich eingegeben werden.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

US300PM speichert während der Messung die Meßstellenkennzeichnung und die Meßstellenparameter zusammen mit den Meßwerten.

9.1.4 Messung

MESSWERTSPEICHER
IST VOLL !

Beim Messen mit aktivierter Speicherfunktion erscheint nebenstehende Meldung, sobald der Meßwertspeicher voll ist. Bestätigen Sie diese Meldung mit **ENTER**.

Achtung: US300PM unterbricht die Messung, sobald der interne Speicher voll ist, falls keine andere Ausgabeoption als das Speichern aktiviert wurde!

Falls eine andere Ausgabeoption (serielle Ausgabe, Prozeßausgang, etc.) aktiviert wurde, so setzt US300PM die Messung fort. Es wird dann lediglich die Speicherung der Meßdaten eingestellt. Die Fehleranzeige F6 MESSWERTSPEICHER IST VOLL erscheint in regelmäßigen Abständen.

9.2 Ausgabe der Meßdaten

9.2.1 Offline-Ausgabe

Bei der Offline-Ausgabe werden die im Speicher enthaltenen Meßwerte ausgegeben. Die Daten können übertragen werden:

- an einen Drucker, der mit der seriellen Schnittstelle des US300PM verbunden ist,
- oder als ASCII-Datei an ein Terminalprogramm (z.B. *HyperTerminal* unter *Windows*).

Wählen Sie den Programmzweig **SONDERFUNKTION**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Scrollen Sie durch die Liste, bis die Option **MESSWERTE DRUCKEN** erreicht ist.

Sonderfunktion ⬆
Meßwerte drucken

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

KEINE MESSWERTE!
Meßwerte drucken

Nebstehende Fehlermeldung erscheint, falls keine Meßwerte gespeichert sind.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Send HEADER 01
.....

Schließen Sie US300PM an einen PC oder Drucker mit serieller Schnittstelle an. Drücken Sie **ENTER**, um die Ausgabe der gespeicherten Meßwerte zu starten. Die Anzeige signalisiert, daß die Meßwerte übertragen werden.

FEHLER SERIELL !
Meßwerte drucken

Diese Fehlermeldung signalisiert, daß bei der seriellen Übertragung Fehler aufgetreten sind.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Überprüfen Sie alle Anschlüsse und vergewissern Sie sich, daß das an US300PM angeschlossene Gerät bereit ist, Daten zu empfangen.

■■■■■■■■
.....

Das angezeigte Balkendiagramm informiert Sie über den Fortgang der Datenausgabe.

US300PM überträgt die Daten in dem im Abschnitt 9.2.3 beschriebenen Format.

9

9.2.2 Online-Ausgabe

Die Meßwerte können auch direkt während der Messung ("Online") über die serielle Schnittstelle ausgegeben werden. Die Meßdaten werden dabei nicht gespeichert, es sei denn, die Speicherfunktion ist gesondert aktiviert worden.

Schließen Sie US300PM an einen PC oder Drucker mit serieller Schnittstelle an. Wählen Sie den Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Wählen Sie den Kanal, für

den Sie die Online-Ausgabe aktivieren möchten. Arbeiten Sie die Auswahlliste ab, indem Sie die bereits gewählten Optionen mit **ENTER** bestätigen, bis Sie zur Option **SERIELLE AUSGABE** gelangen.

Serielle Ausgabe
 nein >JA<

Wählen Sie **JA**, um die Online-Ausgabe der Meßdaten zu aktivieren. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Wenn Sie keine Ablagerate einstellen (siehe Abschnitt 9.1.2), wird die Standardrate oder die zuletzt gewählte Rate benutzt.

US300PM überträgt die Meßdaten über die serielle Schnittstelle mit der im Abschnitt 9.2.3 beschriebene Protokollstruktur. Die Meßstellenummerabfrage wird aktiviert (siehe Abschnitt 9.1.3). US300PM signalisiert jeden Übertragungsvorgang eines Meßwertes durch ein akustisches Signal (diese Funktion kann deaktiviert werden, siehe Abschnitt 9.4.5).

9.2.3 Format der seriellen Ausgabe

Der Parametersatz wird zu Beginn der Messung übertragen, sodann die Zeile `"/DATA"`, gefolgt von einer Zeile mit den Spaltenüberschriften der nachfolgenden Tabelle. Danach werden die Meßwerte übertragen.

Je Ablageintervall wird eine Datenzeile pro aktiviertem Meßkanal übertragen (die Ablagerate kann für jeden Kanal gesondert festgelegt werden). Die Leerzeile `'??'` wird dann übertragen, wenn für das Ablageintervall keine Meßwerte vorliegen.

Beispiel: Bei einem Ablageintervall von 1 s werden 10 Leerzeilen übertragen, wenn die Messung nach einer Unterbrechung von 10 Sekunden für die Sensorpositionierung erneut gestartet wurde.

US300PM kann die in nachstehender Tabelle gegebene Datenspalten übertragen.

Tabelle 9.1: Format der seriellen Ausgabe

Spalten- überschrift	Spaltenformat	Inhalt
...		Meßkanal
*MEASURE	###000000.00	In AUSGABEOPTIONEN gewählte Meßgröße
Q_POS	+00000000.00	Wert des Mengenzählers für die positive Strömungsrichtung
Q_NEG	-00000000.00	Wert des Mengenzählers für die negative Strömungsrichtung
SSPEED		Schallgeschwindigkeit eines Mediums
AMP		Signalamplitude

Online-Ausgabe (Ausgabe während der Messung)

Bei der Online-Ausgabe werden für alle während der Messung möglicherweise auftretenden Größen Spalten erzeugt. Die Spalten `Q_POS` und `Q_NEG` bleiben leer, wenn die Mengenzählung nicht aktiviert wurde. Da bei der Meßgröße 'Strömungsgeschwindigkeit' keine Mengenzählung aktiviert werden kann, werden auch keine Spalten für die Mengenzählung erzeugt.

Offline-Ausgabe (Ausgabe gespeicherter Meßwerte)

Bei der Offline-Ausgabe werden Spalten nur dann erzeugt, wenn mindestens ein Wert im betreffenden Datensatz gespeichert wurde. Die Spalten `Q_POS` und `Q_NEG` werden nicht erzeugt, wenn die Mengenzählung nicht aktiviert wurde.

Übertragungsparameter

RS232: 9600 bits pro Sekunde, 8 Datenbits, gerade Parität, 2 Stopbits, Protokoll (RTS/CTS)




US300PM sendet CRLF-ASCII.

Maximale Zeilenlänge: 255 Zeichen.

9.2.4 Einstellungen der seriellen Ausgabe


Einige Formatierungen für die serielle Ausgabe können im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ SERIELLE ÜBERTRAGUNG** eingestellt werden. Dadurch ist es möglich, die Ausgabe dem Gerät anzupassen, an welches die Daten gesendet werden sollen: PC oder Drucker.

Tabelle 9.2: Einstellungen der seriellen Übertragung

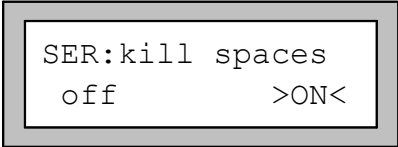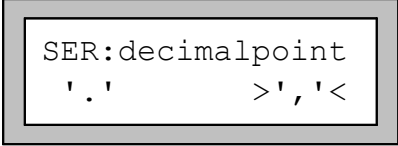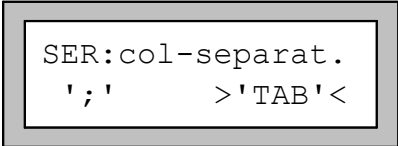	ZIEL: PC	ZIEL: Externer Drucker
	Wir empfehlen EIN ; Leerzeichen werden beim Export numerischer Werte nicht übertragen. Auf diese Weise kann die Dateigröße erheblich verringert werden (wodurch sich eine kürzere Übertragungszeit ergibt).	Wir empfehlen AUS , um alle Meßwerte einer Spalte untereinander gedruckt zu erhalten.
	Welches Dezimaltrennzeichen für Fließpunktzahlen verwendet wird (Punkt oder Komma), ist eine länderspezifische Einstellungen.	Diese Einstellung ist länderspezifischer Natur.
	Welches Zeichen zur Spalten-trennung verwendet wird (Semikolon oder Tabulator), hängt von den Anforderungen des PC-Programms ab. Im allgemeinen können beiden Trennzeichen verwendet werden.	TAB erhöht die Gesamtbreite einer Zeile entsprechend den gesetzten Tabstops des Druckers.


9.3 Löschen der Meßdaten

Mit dieser Sonderfunktion können Meßwerte aus dem Speicher gelöscht werden. Wählen Sie den Programmzweig **SONDERFUNKTION**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

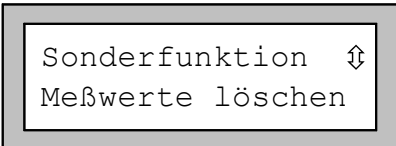

Scrollen Sie durch die Liste bis die Option **MESSWERTE LÖSCHEN** erreicht ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.



Um eine unbeabsichtigte Datenlöschung zu vermeiden, fragt **US300PM**, ob Sie die gespeicherten Meßwerte tatsächlich löschen wollen.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

9.4 Einstellungen der Speicherfunktion

Verfügbare Optionen sind der Ablagemodus, Speicherung der Werte beider Mengenzähler, der Schallgeschwindigkeit, der Konzentration und der Signalamplitude.

Wählen Sie den Programmzweig **SONDERFUNKTION**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Wählen Sie **SYSTEM-EINSTEL.** in der Auswahlliste. Drücken Sie **ENTER**. Wählen Sie die Option **SPEICHERN** in der Auswahlliste.

Hinweis: Alle Einstellungen der Speicherfunktion sind kaltstartfest.

9.4.1 Ablagemodus

Ablagemodus
>SAMPLE< average

Wählen Sie hier den Ablagemodus (**SAMPLE** oder **AVERAGE**).

Im **SAMPLE**-Modus verwendet US300PM den momentanen Meßwert für die Datenspeicherung und die Online-Ausgabe.

Im **AVERAGE**-Modus verwendet US300PM den Mittelwert aller Meßwerte eines Ablageintervalls für die Datenspeicherung und die Online-Ausgabe.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

Wichtig

- Der Ablagemodus hat keinen Einfluß auf die kontinuierlich arbeitenden Prozeßschnittstellen (Stromschleife, Spannungsausgang, etc.).
- Im Modus **AVERAGE** werden alle primären Meßgrößen gemittelt, also auch die gemessenen Temperaturen, falls der zugeordnete Meßkanal aktiviert ist.
- Falls kein Mittelwert über das gesamte Ablageintervall errechnet werden konnte, während sich das Gerät im Modus **AVERAGE** befand, so wird der Mittelwert für dieses Intervall als ungültig markiert. In der ASCII-Datei der gespeicherten Meßwerte erscheint '???' anstelle ungültiger Mittelwerte und der zugehörigen Meßgröße, sowie '?UNDEF' anstelle ungültiger Temperaturen. Es ist nicht ersichtlich, aus wie vielen momentanen Meßwerten ein gültiger Mittelwert besteht.

9.4.2 Speichern der Mengenzählers

Es ist möglich, nur den Wert des angezeigten Mengenzählers zu speichern, oder aber einen Wert für jede Strömungsrichtung. Diese Einstellung ist kaltstartfest.

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ SPEICHERN** die Option **MENGEN SPEICHERN**.

Mengen speichern
eine >BEIDE<

Wählen Sie **EINE**, so speichert US300PM nur den angezeigten Mengenzähler. Wählen Sie **BEIDE**, so werden die Mengenzähler beider Strömungsrichtungen gespeichert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Wichtig:

- US300PM speichert die Mengenzähler nur dann, wenn sie aktiviert sind und die Datenspeicherfunktion freigeschaltet ist.
- Die Speicherung eines Mengenzählers reduziert die Gesamtzahl von Meßwerten, die gespeichert werden können, um ungefähr zwei Drittel.

*Beispiel: Im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** zeigt US300PM an, daß noch 10.000 Meßwerte gespeichert werden können. Wenn die Mengenzähler aktiviert sind und nur ein Mengenzähler gespeichert wird, stehen 3.333 Datenfelder zum Speichern bereit. Falls beide Mengenzähler gespeichert werden, so können 2.000 Datenspeicheroperationen ausgeführt werden.*

9.4.3 Speichern der Signalamplitude

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ SPEICHERN** den Eintrag **STORE C-MEDIUM**.


```
Store Amplitude
aus          >EIN<
```

Wählen Sie **EIN**, so speichert US300PM die Amplitude des gemessenen Signals zusammen mit den Meßwerten, falls die Meßwertspeicherung aktiviert ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

9.4.4 Speichern der Schallgeschwindigkeit des Mediums

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ SPEICHERN** den Eintrag **STORE C-MEDIUM**.

```
Store c-Medium
aus          >EIN<
```

Wählen Sie **EIN**, so speichert US300PM die gemessene Schallgeschwindigkeit zusammen mit den Meßwerten, falls die Meßwertspeicherung aktiviert ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

9.4.5 Akustisches Signal

Standardmäßig wird jeder Vorgang der Speicherung oder der Übertragung eines Meßwertes an einen angeschlossenen PC oder Drucker durch ein akustisches Signal bestätigt. Diese Funktion kann in der Anzeige **BEEP ON STORAGE** des Programmzweigs **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ SPEICHERN** deaktiviert werden.

```
Beep on storage
>AUS<        ein
```

Wählen Sie **OFF**, um die akustische Signalisierung zu deaktivieren, **ON**, um sie zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

9.5 Verfügbarer Speicherplatz

US300PM speichert **maximal 100 Meßwertreihen**. Die Anzahl von Meßwertreihen, die erzeugt werden können, hängt von der Gesamtzahl der Meßwerte ab, die in den vorhergehenden Meßwertreihen gespeichert wurden.

Wurden alle im Gerät gespeicherte Meßwerte gelöscht und wird dann eine neue Messung mit nur einer einzelnen Meßgröße auf einem Meßkanal sowie ohne Mengenspeicherung gestartet, so können **ungefähr 27.000 Meßwerte** in diese neu erzeugte Meßwertreihe gespeichert werden.

Um zu erfahren, wieviel Speicherplatz noch verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:

```
Sonderfunktion ↕
Geräte-Info
```

Wählen Sie **SONDERFUNKTIONEN \ GERÄTE- INFO**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
US300PM-00000999
FREI:      18327
```

Typ und Seriennummer Ihres Geräts werden in der oberen Zeile angezeigt.

Die Anzahl freier Speicherplätze für die Datenablage wird in der zweiten Zeile angezeigt. Hier: 18.327 Meßwerte können noch gespeichert werden.

Drücken sie zweimal **ENTER**, um zum Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** zurückzukehren.

10 Verwenden von Parametersätzen

10.1 Einführung

Parametersätze sind Datensätze, die sämtliche für eine bestimmte Meßaufgabe notwendigen Angaben enthalten:

- die Rohrparameter,
- die Sensorparameter,
- die Medienparameter
- und die Ausgabeoptionen.

Durch die Verwendung von Parametersätzen können sich wiederholende Meßaufgaben einfacher und schneller bewältigt werden. US300PM kann bis zu 14 verschiedene Parametersätze speichern.

Die im Abschnitt 10.3 beschriebene Software-Option **ParaPool** ermöglicht es Ihnen, bis zu 80 kurze Parametersätze in einem unabhängigen Speicherbereich unter jeweils eigenem Namen und mit eigener Kennzeichnung zu speichern. Ein kurzer Parametersatz enthält die wichtigsten Parameter des Rohres und des Mediums.

Hinweis: In einem fabrikneuen Gerät sind keine Parametersätze gespeichert. Parametersätze müssen per Hand eingegeben werden.


Parameter aus: ⬆
Para.Satz 01

Ist mindestens ein langer Parametersatz gespeichert worden, so erscheint nach Auswahl des Programmzweigs **PARAMETER** eines Meßkanals nebenstehende Anzeige.

Ist die ParaPool Funktion nicht aktiviert, so können Sie:

- einen Parametersatz auswählen, um ihn zu laden und zu bearbeiten, oder
- **AKTUELLER** wählen, um den aktuellen Parametersatz zu verwenden.

Ist die ParaPool Funktion aktiviert, so können Sie:

- einen Parametersatz auswählen, um ihn zu laden und zu bearbeiten, oder
- **AKTUELLER** wählen, um einen kurzen Parametersatz zu laden,
- oder **AKTUELLER** wählen und dann 0 eingeben oder die Taste  drücken, um den aktuellen Parametersatz zu verwenden.

10.2 Lange Parametersätze verwenden

10.2.1 Parameter als Parametersatz speichern

Die Parameter, die Sie als Parametersatz speichern möchten, müssen zunächst im Programmzweig **PARAMETER** eingegeben werden. Danach können die Parameter als Parametersatz gespeichert werden.

10 Verwenden von Parametersätzen

```
Sonderfunktion  ⬆
Akt.Satz ablegen
```

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** die Option **AKT. SATZ ABLEGEN**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
PARAMETER FEHLEN
Akt.Satz ablegen
```

Nebestehende Fehlermeldung erscheint, falls keine vollständige Parametersätze existieren. Das Speichern ist nicht möglich. Geben Sie die fehlenden Parameter im Programmzweig **PARAMETER** ein.

```
Ablage auf:  ⬆
Para.Satz    01
```

Die Anzeige **ABLAGA AUF:** erscheint und bietet 14 Parametersätze (**PARA.SATZ 01** bis **PARA.SATZ 14**). Wählen Sie einen Parametersatz.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Überschreiben
nein          >JA<
```

Sind bereits Parameter im gewählten Parametersatz gespeichert worden, so fragt **US300PM**, ob diese überschrieben werden sollen. Wählen Sie **JA**, um die Parameter zu überschreiben, oder **NEIN**, um einen anderen Parametersatz zu wählen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

10.2.2 Laden eines Parametersatzes

Gespeicherte Parametersätze können für eine Messung schnell und einfach geladen werden.

```
>PAR< mes opt sf
Parameter
```

Wählen Sie den Programmzweig **PARAMETER** und drücken Sie **ENTER**.

```
Parameter  ⬆
für Kanal  A:
```

Wählen Sie den Kanal, auf welchem ein Parametersatz geladen werden soll.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Parameter aus:  ⬆
Para.Satz      01
```

In der nun folgenden Anzeige wählen Sie den zu ladenden Parametersatz aus.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Parameter EDIT
>NEIN<        ja
```

Wählen Sie **JA**, falls Sie die Parameter des gewählten Parametersatzes bearbeiten möchten.

Um die Messung gleich zu starten, wählen Sie **NEIN**; das Hauptmenü erscheint.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

10.2.3 Löschen von Parametersätzen

```
Sonderfunktion  ⬆⬆
Para.Satz lösch.
```

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** die Option **PARA.SATZ LÖSCH.** und drücken Sie **ENTER**.

```
KEIN PARA. SATZ!
Para.Satz lösch.
```

Eine Fehlermeldung erscheint, falls keine Parametersätze gespeichert sind.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Löschen von:  ⬆⬆
Para.Satz      01
```

Sind Parametersätze gespeichert, so erscheint die Anzeige **LÖSCHEN VON:.** Wählen Sie in der Liste der Parametersätze den zu löschenden Satz.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Wirklich löschen
nein          >JA<
```

Um eine unbeabsichtigte Datenlöschung zu vermeiden, fragt US300PM, ob Sie den jeweils gewählten Parametersatz tatsächlich löschen möchten.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

10.3 Die ParaPool-Funktion

10.3.1 Merkmale

Ist die Funktion ParaPool installiert, so stehen 80 Speicherplätze zur Verfügung, um eine Auswahl von Meßstellenparametern zu speichern (kurzer Parametersatz). Jeder kurze Parametersatz kann mit einem 12-stelligen Namen versehen werden. Der Abruf der gespeicherten Daten erfolgt im Programmzweig **PARAMETER** durch Eingabe der Kennzahl des Parametersatzes.

Ein kurzer Parametersatz enthält folgenden Daten der Meßstelle:

- den Namen der Meßstelle,
- den Außendurchmesser des Rohres,
- die Wanddicke des Rohres,
- das Rohrmaterial,
- das Auskleidungsmaterial (soweit vorhanden),
- die Auskleidungsstärke (soweit vorhanden),
- die innere Rauigkeit des Rohres,
- das im Rohr fließende Medium,
- die ungefähre Medientemperatur.
- Gespeicherte Parameter können in den aktuellen Parametersatz geladen werden (siehe Abschnitt 10.3.3). Die Parameter des aktuellen Parametersatzes können im ParaPool gespeichert werden (siehe Abschnitt 10.3.4).

10.3.2 Freischalten/Sperren von ParaPool

Geben Sie den HotCode **007021** ein, um die ParaPool Anzeige zu aktivieren.

```
Enable ParamPool
nein      >JA<
```

Wählen Sie **JA** in der Anzeige **ENABLE PARAMPOOL**, um die ParaPool-Funktion freizuschalten, **NEIN**, um sie zu sperren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Diese Einstellung ist kaltstartfest.

Die in ParaPool eingegebenen Meßstellenparameter werden durch eine Sperrung der ParaPool-Funktion nicht betroffen. Sobald die ParaPool-Funktion wieder freigeschaltet wird, sind sie erneut zugriffsbereit.

10.3.3 Laden und Bearbeiten von kurzen Parametersätzen

Die in Parametersätzen gespeicherten Parameter müssen geladen werden, bevor sie bearbeitet oder für eine Messung verwendet werden können.

```
>PAR< mes opt sf
Parameter
```

Wählen Sie den Programmzweig **PARAMETER**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Parameter      ↕
für Kanal      A:
```

Wählen Sie den Kanal, auf welchem ein Parametersatz geladen werden soll, und bestätigen Sie mit **ENTER**.

```
Parameter aus:  ↕
Aktueller
```

Nebenstehende Anzeige erscheint, falls mind. ein Parametersatz gespeichert worden ist. Wählen Sie in diesem Fall **AKTUELLER**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Messparameter
laden von Nr  #03
```

Geben Sie die Kennzahl (1 bis 80) des Satzes ein, der geladen werden soll.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
#03:INVALID DATA
>NOCHMAL< weiter
```

Falls nebenstehende Anzeige erscheint, ist der Parametersatz leer oder enthält ungültige Daten. Wählen Sie **NOCHMAL**, um die Eingabe einer Kennzahl zu wiederholen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
#01:ABC(41)
edit      >MESSEN<
```

Wählen Sie **EDIT**, um die geladenen Parameter zu bearbeiten, oder **MESSEN**, um die Messung sofort zu starten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Haben Sie **EDIT** gewählt, so bearbeiten Sie jetzt die Parameter.

Messparam. unter
Nr. #01 speichern

Nach der Bearbeitung der geladenen Parameter fragt US300PM, unter welcher Kennzahl die Parameter gespeichert werden sollen.

Geben Sie eine Kennzahl ein (1 bis 80).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

#01:Überschreib.
nein >JA<

Sind bereits Parameter im gewählten Parametersatz gespeichert worden, so fragt US300PM, ob diese überschrieben werden sollen. Wählen Sie **JA**, um die Parameter zu überschreiben, oder **NEIN**, um eine andere Kennzahl einzugeben.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Name eingeben:!
#01: _

Geben Sie dem Parametersatz einen Namen. (Im Programmzweig SONDERFUNKTION \ SYSTEM-EINSTEL.\ DIALOGUES MENUS \ MESSSTELLE NR. können Sie wählen, ob der Name numerisch oder alphanumerisch eingegeben werden soll.)

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Die Parameter werden unter der eingegebenen Kennzahl gespeichert.

10.3.4 Parameter in einem kurzen Parametersatz speichern

>PAR< mes opt sf
Parameter

Wählen Sie den Programmzweig **PARAMETER**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Parameter ↕
für Kanal A:

Wählen Sie den Kanal, dessen Parameter Sie im Parameter-Pool speichern wollen.

Parameter aus: ↕
Para.Satz 09

Nebenstehende Anzeige erscheint, falls mind. ein Parametersatz gespeichert worden ist.

Möchten sie die in einem Parametersatz gespeicherten Parameter laden, um sie anschließend in einem kurzen Parametersatz zu speichern, so wählen Sie diesen Parametersatz jetzt.

Andernfalls, wählen Sie jetzt **AKTUELLER** und drücken Sie **ENTER**.


Parameter EDIT
nein >JA<

Nebenstehende Anzeige erscheint, falls Sie im vorhergehenden Schritt ein Parametersatz gewählt haben. Wählen Sie **JA**, um die geladenen Parameter vor der Speicherung zu bearbeiten, oder **NEIN**, um sofort zu speichern.

10 Verwenden von Parametersätzen

```
Messparameter  
laden von Nr. #03
```

Sind die Parameter, die Sie speichern möchten, bereits in einem kurzen Parametersatz gespeichert, so geben Sie die Kennzahl dieses Parametersatzes jetzt ein und bestätigen Sie mit **ENTER**. Die Parameter des gewählten Parametersatzes werden geladen.

Möchten Sie die aktuellen Parameter des zuletzt gewählten Meßkanals in einem kurzen Parametersatz speichern, so geben Sie 0 (Null) ein und drücken Sie die Taste . Bestätigen Sie mit **ENTER** und bearbeiten Sie dann die aktuellen Parameter.

```
#03:INVALID DATA  
>NOCHMAL< weiter
```

Falls nebenstehende Anzeige erscheint, ist der Parametersatz leer oder enthält ungültige Daten.

Wählen Sie **NOCHMAL**, um die Eingabe einer Kennzahl zu wiederholen.

Wählen Sie **WEITER**, so werden die aktuellen Parameter zur Bearbeitung angezeigt und können danach in einem kurzen Parametersatz abgespeichert werden.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Messparam. unter  
Nr. #03 speichern
```

Nach der Bearbeitung der geladenen Parameter fragt US300PM, unter welcher Kennzahl die Parameter gespeichert werden sollen.

Geben Sie eine Kennzahl ein (1 bis 80).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
#01:Überschreib.  
nein >JA<
```

Sind bereits Parameter im gewählten Parametersatz gespeichert worden, so fragt US300PM, ob diese überschrieben werden sollen. Wählen Sie **JA**, um die Parameter zu überschreiben, oder **NEIN**, um eine andere Kennzahl einzugeben.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Name eingeben: !  
#01: _
```

Geben Sie dem Parametersatz einen Namen. (Im Programmzweig **SONDERFUNKTION \ SYSTEM-EINSTEL.\ DIALOGUES MENUS \ MESSSTELLE NR.** können Sie wählen, ob der Name numerisch oder alphanumerisch eingegeben werden soll.)

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Die Parameter werden unter der eingegebenen Kennzahl gespeichert.

11 Bibliotheken

Die interne Stoffdatenbank des Meßgeräts enthält mehr als 20 verschiedene Materialien (Rohrmaterial, Auskleidung) und mehr als 40 verschiedene Medien. Es ist möglich, gewisse Materialien und Medien auszuwählen, die in den Auswahllisten des Programmzweiges `PARAMETER` (Rohrmaterial, Auskleidung, Medium) erscheinen sollen. Dadurch können Sie die Liste Ihren spezifischen Meßaufgaben anpassen. Die kürzere Auswahlliste macht Ihre Arbeit effektiver (siehe Abschnitt 11.1).

Ein integrierter Benutzerspeicherbereich (Koeffizientenspeicher) ermöglicht es dem Benutzer, selbst andere Materialien und Medien zu definieren. Der Benutzerspeicherbereich kann beliebig partitioniert werden. Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Materialien und Medien finden Sie in Abschnitt 11.2.

11.1 Bearbeitung der Auswahllisten

Die Vorgehensweisen zur Bearbeitung der Materialenauswahlliste und der Medienauswahlliste sind gleich; deshalb beschreiben wir hier nur die Bearbeitung der Materialenauswahlliste.

Hinweis: Benutzerdefinierte Materialien und Medien werden immer in den Auswahllisten des Programmzweiges `PARAMETER` angezeigt.

Sonderfunktion ⬆
SYSTEM-Einstel.

Wählen Sie im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN` die Option `SYSTEM-EINSTEL.` und drücken Sie **ENTER**.

SYSTEM-Einstel. ⬆
Bibliotheken

Wählen Sie in der Liste `SYSTEM-EINSTEL.` die Option `BIBLIOTHEKEN` und drücken Sie **ENTER**.

Bibliotheken ⬆
Material-Liste

Wählen Sie `MATERIAL-LISTE`, um die Materialenauswahlliste zu bearbeiten, oder `MEDIEN-LISTE`, um die Medienauswahlliste zu bearbeiten.

Wählen Sie `...ZURÜCK`, um zu den `SYSTEM-EINSTEL.` zurückzukehren.

Material-Liste
factory >USER<

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

Wählen Sie `FACTORY`, falls alle Materialien/Medien der internen Stoffdatenbank in den Auswahllisten erscheinen sollen. Eine bereits bestehende Auswahlliste wird nicht gelöscht, sondern nur deaktiviert.

Wählen Sie `USER`, um die benutzerdefinierte Auswahlliste zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Material-Liste ⬆
>Show list

Falls `USER` ausgewählt wurde, so haben Sie jetzt die Möglichkeit, die Auswahlliste zu bearbeiten. Die Optionen der Auswahlliste werden in den Abschnitten 11.1.1 bis 11.1.5 beschrieben.

```
Material-Liste  ⬆
>End of Edit
```

Wählen Sie nach der Bearbeitung **END OF EDIT** und drücken Sie **ENTER**.

```
Save list      ?
nein           >JA<
```

Wählen Sie **JA**, um alle Änderungen der Auswahlliste zu speichern, oder **NEIN**, um das Bearbeitungsmenü ohne Speicherung zu verlassen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis: Wenn Sie vor der Speicherung das Bearbeitungsmenü durch Drücken der Taste **BRK** verlassen, so werden sämtliche Änderungen verworfen.

11.1.1 Eine Auswahlliste anzeigen

```
Material-Liste  ⬆
>Show list
```

Wählen Sie **SHOW LIST** und drücken Sie **ENTER**, um die Auswahlliste so anzuzeigen, wie sie im Programmzweig **PARAMETER** erscheinen würde.

```
Current list=   ⬆
>Grauguß
```

Die aktuelle Auswahlliste wird in der unteren Zeile angezeigt. Benutzerdefinierte Materialien/Medien befinden sich immer in der aktuellen benutzerdefinierten Auswahlliste.

```
Current list=   ⬆
Anderes Material
```

Drücken Sie **ENTER**, um die aktuelle Auswahlliste zu verlassen und zum Auswahllistebearbeitungsmenü zurückzukehren.

11.1.2 Ein Material/Medium der aktuellen Liste hinzufügen

```
Material-Liste  ⬆
>Add Material
```

Wählen Sie **ADD MATERIAL** oder **ADD MEDIUM**, um ein Material oder ein Medium zur Auswahlliste hinzuzufügen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
>Add Material   ⬆
Plexiglas
```

US300PM zeigt in der zweiten Zeile eine Auswahlliste aller Materialien/Medien, die nicht in der aktuellen Auswahlliste enthalten sind.

Wählen Sie das Material/Medium, das hinzugefügt werden soll und drücken Sie **ENTER**. Das Material/Medium wird zur Auswahlliste hinzugefügt.

Hinweis: Die Materialien/Medien erscheinen in der Liste in der Reihenfolge, in der sie hinzugefügt wurden.

11.1.3 Ein Material/Medium aus der aktuellen Liste entfernen

```
Material-Liste  ⬆⬇
>Remove Material
```

Wählen Sie `REMOVE MATERIAL` oder `REMOVE MEDIUM`, um ein Material oder ein Medium aus der Auswahlliste zu entfernen.

```
>Remove Materia  ⬆⬇
Gummi
```

US300PM zeigt in der zweiten Zeile eine Auswahlliste aller Materialien/Medien, die in der aktuellen Auswahlliste enthalten sind.

Wählen Sie das Material/Medium, welches entfernt werden soll und drücken Sie **ENTER**. Das Material/Medium wird von der Auswahlliste entfernt.

Hinweis: Benutzerdefinierte Materialien/Medien befinden sich immer in der aktuellen benutzerdefinierten Auswahlliste. Sie können nicht gelöscht werden.

11.1.4 Alle Materialien/Medien aus der aktuellen Liste entfernen

```
Material-Liste  ⬆⬇
>Remove all
```

Wählen Sie `REMOVE ALL` und drücken Sie **ENTER**, um alle Materialien/Medien aus der aktuellen Auswahlliste zu entfernen. Benutzerdefinierte Materialien und Medien werden nicht entfernt.

Hinweis: Benutzerdefinierte Materialien/Medien befinden sich immer in der aktuellen benutzerdefinierten Auswahlliste. Sie können nicht gelöscht werden.

11.1.5 Alle Materialien/Medien zur aktuellen Liste hinzufügen

```
Material-Liste  ⬆⬇
>Add all
```

Wählen Sie `ADD ALL` und drücken Sie **ENTER**, um alle Materialien/Medien aus der Stoffdatenbank der aktuellen Auswahlliste hinzuzufügen.

11.2 Neue Materialien oder Medien definieren

US300PM ermöglicht es Ihnen, die interne Stoffdatenbank durch selbstdefinierte Materialien oder Medien (benutzerdefinierte Materialien oder -Medien) zu erweitern. Diese Eintragungen werden im Benutzerspeicherbereich gespeichert.

Die Anzahl der Materialien/Medien, die definiert werden können, hängt von der Partitionierung des Benutzerspeicherbereiches ab (siehe Abschnitt 11.2.1). Benutzerdefinierte Materialien und Medien werden immer in den Auswahllisten des Programmzweigs `PARAMETER` angezeigt. Die Speicherung der benutzerdefinierten Materialien und Medien ist kaltstartfest.

Folgende Medieneigenschaften können eingegeben werden: minimale und maximale Schallgeschwindigkeiten, Viskosität und Dichte; als Materialeigenschaften können eingegeben werden: transversale und longitudinale Schallgeschwindigkeiten sowie ein typischer Wert für die Oberflächenrauigkeit.

Hinweis: Der Benutzerspeicherbereich muß zunächst partitioniert (aufgeteilt) werden, bevor Daten gespeichert werden können.

11.2.1 Partitionieren des Benutzerspeicherbereiches

Die Gesamtkapazität des Benutzerspeicherbereiches kann beliebig zwischen folgenden Stoffdatentypen aufgeteilt werden:

- Basisdaten eines Materials (Schallgeschwindigkeit, typische Rauigkeit)
- Basisdaten eines Mediums (Schallgeschwindigkeiten, kinematische Viskosität, Dichte)

Die Tabelle 11.1 zeigt die maximale Anzahl von Datensätzen für jeweils eine dieser Kategorien.

Tabelle 11.1: Kapazität des Benutzerspeicherbereiches

	Maximale Anzahl Datensätze	Entsprechende Belegung des Benutzerspeicherbereichs in %
Materialien	13	97
Medien	13	95

```

Bibliotheken  ↕
Format USER-AREA
  
```

Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN\SYSTEM-EINSEL. \ BIBLIOTHEKEN die Option ERWEITERTE BIBL..

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

MAXIMAL  : 13  !
Materials:   15
  
```

Im folgenden erscheint diese Anzeige, falls die gewünschte Anzahl von Datensätzen für einen bestimmten Typ von Daten die Kapazität des Benutzerspeicherbereiches überschreiten würde.

```

Format USER-AREA
Materials:   03
  
```

Geben Sie die gewünschte Anzahl der benutzerdefinierten Materialien ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

Format USER-AREA
Media:      03
  
```

Geben Sie die gewünschte Anzahl der benutzerdefinierten Medien ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

Format USER-AREA
Heat-Coeffs: 03
  
```

Geben Sie 0 (Null) ein. Wärmestromkoeffizienten können nur dann eingegeben werden, wenn Ihr Gerät mit Temperatureingängen ausgestattet ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```

Format USER-AREA
Steam-Coeffs: 03
  
```

Geben Sie 0 (Null) ein. Dampfphasenkoeffizienten können nur dann eingegeben werden, wenn Ihr Gerät mit Temperatureingängen ausgestattet ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Format USER-AREA
Concentrat.: 03
```

Geben Sie 0 (Null) ein. Konzentrationskoeffizienten können nur dann eingegeben werden, wenn Ihr Gerät mit Temperatureingängen ausgestattet ist.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
USER-AREA:
96% used
```

US300PM zeigt die Belegung des Benutzerspeicherbereichs für einige Sekunden an.

```
Format NOW?
nein >JA<
```

US300PM verlangt die Bestätigung der gewählten Partition. Wählen Sie **JA**, um die Partitionierung zu veranlassen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
FORMATTING...
■■■■■■■■■■...
```

US300PM partitioniert den Benutzerspeicherbereich entsprechend Ihren Eingaben. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden.

```
Bibliotheken ⇅
Format USER-AREA
```

Nach Abschluß der Partitionierung kehrt US300PM zur Anzeige **FORMAT USER-AREA** zurück.

Datenerhalt beim Partitionieren des Benutzerspeicherbereichs

Beim Neupartitionieren des Benutzerspeicherbereichs kann US300PM bis zu 8 Datensätze von jedem Typ erhalten.

Beispiel 1: Sie verringern die Anzahl benutzerdefinierter Materialien von 5 auf 3. Es bleiben die Datensätze #01 bis #03 erhalten. Die Datensätze #04 und #05 werden gelöscht.

Beispiel 2: Sie erhöhen die Anzahl benutzerdefinierter Materialien von 5 auf 6. Alle 5 Datensätze bleiben erhalten.

11.2.2 Eingabe der Material- oder Medieneigenschaften ohne erweiterte Bibliothek

Der Vorgang zur Eingabe von Material- und Medieneigenschaften ist gleich.

```
Sonderfunktion ⇅
Install Material
```

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** **INSTALL MATERIAL** oder **INSTALL MEDIUM** und drücken Sie **ENTER**.

```
USER Material
NOT FORMATTED !
```

Eine Fehlermeldung erscheint, falls Sie beim Partitionieren des Benutzerspeicherbereichs keinen Speicherplatz für benutzerdefinierte Materialien oder benutzerdefinierte Medien reserviert haben. Partitionieren Sie in diesem Falle den Benutzerspeicherbereich Ihren Anforderungen entsprechend (siehe Abschnitt 11.2.1).

11 Bibliotheken

```
Install Material
>EDIT<   löschen
```

Wählen Sie **EDIT** und drücken Sie **ENTER**.

```
USER MATERIAL  ⬆
#01:--not used--
```

Wählen Sie einen der verfügbaren Speicherplätze.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
EDIT TEXT (↑↓←→)
USER MATERIAL  1
```

Der Standardname eines benutzerdefinierten Materials oder Mediums ist "USER MATERIAL N" oder "USER MEDIUM N", wobei N eine ganze Zahl ist. Diese Bezeichnung kann jetzt geändert werden.

Hinweis: Zur Bezeichnung Ihres Materials/Mediums stehen 95 ASCII-Zeichen (Buchstaben, Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen [! ? " + - () > < % * usw.] zur Verfügung. Eine Bezeichnung darf nicht mehr als 16 Zeichen enthalten.
Die Eingabe von Text ist im Abschnitt 4.2 beschrieben, die Auswahl des Eingabemodus im Abschnitt 12.2.3.

```
EDIT TEXT (↑↓←→)
Polystyrol
```

Drücken Sie zum Abschluß der Bearbeitung **ENTER**.

BEI EINEM MATERIAL:

```
c-Material
1590.0    m/s
```

US300PM fragt nach der Schallgeschwindigkeit des Materials. Tabelle B . 1 im Anhang B enthält die Schallgeschwindigkeiten einiger Materialien. Werte zwischen 600,0 and 6553,5 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
Rauhigkeit
0.4      mm
```

Geben Sie hier die Rauhigkeit des Rohres ein. Tabelle B . 2 im Anhang B enthält typische Rauheitswerte von Rohren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

BEI EINEM MEDIUM:

```
c-Medium    MIN
1400.0      m/s
```

Geben Sie den minimalen Wert der Schallgeschwindigkeit für das zu messende Medium in m/s ein. Werte zwischen 800,0 und 3500 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
c-Medium    MAX
1550.0      m/s
```

Geben Sie den maximalen Wert der Schallgeschwindigkeit für das zu messende Medium in m/s ein. Werte zwischen 800 und 3500 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Kin.Viskosität
1.01 mm²/s

Geben Sie die kinematische Viskosität des Mediums ein. Es werden Werte zwischen 0,01 und 30.000,00 mm²/s akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Dichte
1.00 g/cm³

Geben Sie die Dichte des Mediums ein.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

11.2.3 Löschen eines benutzerdefinierten Materials oder Mediums

Um ein benutzerdefiniertes Material oder Medium zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:

Install Material
edit >LÖSCHEN<

Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN **INSTALL MATERIAL** oder **INSTALL MEDIUM** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

Wählen Sie **LÖSCHEN** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

USER MATERIAL ↕
#01:Polystyrol

Wählen Sie das Material oder Medium, das gelöscht werden soll.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Wirklich löschen
nein >JA<

US300PM fordert zur Bestätigung auf. Wählen Sie **JA** oder **NEIN**.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit **ENTER**.

12 Einstellungen

12.1 Uhr stellen

US300PM verfügt über eine batteriebetriebene Uhr. Während der Messung werden die Meßwerte automatisch mit Datum und Zeit gespeichert.

12.1.1 Uhrzeit einstellen

SYSTEM-Einstel. ⬆
Uhr stellen

Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN die Option SYSTEM-EINSEL..



Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.



ZEIT 11:00
ok >NEU<

Die aktuelle Zeit wird angezeigt. Wählen Sie OK, um die Uhrzeit zu bestätigen, oder NEU, um die Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

ZEIT 11:00
Zeit stellen !

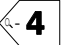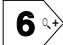Benutzen Sie die Tasten  **4** und  **6**, um das zu bearbeitende Zeichen auszuwählen.

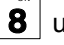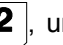Benutzen Sie die Tasten  **8** und  **2**, um das angewählte Zeichen zu bearbeiten.

Bestätigen Sie mit **ENTER**.

ZEIT 11:11
>OK< neu

Die neu eingestellte Uhrzeit wird nun angezeigt. Wählen Sie OK, um die Uhrzeit zu bestätigen, oder NEU, um die Uhrzeit erneut einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.



12.1.2 Datum einstellen

DATUM 25.01.2002
ok >NEU<

Nachdem die Uhrzeit eingestellt wurde, erscheint die Anzeige DATUM. Wählen Sie OK, um das Datum zu bestätigen, oder NEU, um das Datum einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

DATUM 25.01.2002
Datum stellen !

Benutzen Sie die Tasten  **4** und  **6**, um das zu bearbeitende Zeichen auszuwählen.

Benutzen Sie die Tasten  **8** und  **2**, um das angewählte Zeichen zu bearbeiten.

Bestätigen Sie mit **ENTER**.

DATUM 26.01.2002
 >OK< neu

Das neu eingestellte Datum wird nun angezeigt. Wählen Sie **OK**, um das Datum zu bestätigen, oder **NEU**, um das Datum erneut einzustellen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

12.2 Einstellungen für die Dialoge und Menüs

SYSTEM-Einstel. ⬆
 Dialoge/Menus

Wählen Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN** die Option **SYSTEM-EINSTEL.**, danach die Option **DIALOGE/MENÜS**.

Hinweis: US300PM speichert die Einstellungen des Programmzweigs **DIALOGE/MENÜS** am Ende des Dialogs. Falls Sie den Programmzweig vor Beendigung des Dialogs verlassen, werden Ihre Einstellungen nicht wirksam.

12.2.1 Eingabe des Rohrumfangs

Rohrumfang
 aus >EIN<

ON ermöglicht die Eingabe des Rohrumfangs anstelle des Rohrdurchmessers im Programmzweig **PARAMETER**.

Diese Einstellung ist kaltstartfest.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Außendurchmesser
 100.0 mm

Wurde für die Option **ROHRUMFANG EIN** gewählt, so fragt US300PM im Programmzweig **PARAMETER** weiterhin zunächst nach dem Außendurchmesser. Sie können jedoch zur Anzeige **ROHRUMFANG** wechseln, indem Sie Null (0) eingeben und **ENTER** drücken.

Rohrumfang
 314.2 mm

Der in der Anzeige **ROHRUMFANG** dargestellte Wert wird aus dem zuletzt angezeigten Außendurchmesser errechnet.

(Beispiel: $100 \text{ mm} \times \pi = 314,2 \text{ mm}$)

Rohrumfang
 180 mm

Sie können jetzt den Rohrumfang eingeben.

(Die Parametergrenzwerte für den Umfang werden aus den Parametergrenzwerten für den Außendurchmesser errechnet.)

Außendurchmesser
 57.3 mm

Beim nächsten Scrollen durch den Programmzweig **PARAMETER** wird der Außendurchmesser angezeigt, der sich aus dem zuletzt eingegebenen Rohrumfang ergibt.

(Beispiel: $180 \text{ mm} : 3,142 = 57,3 \text{ mm}$)

Hinweis: Die Bearbeitung des Umfanges erfolgt nur temporär. Wenn das Gerät zum Rohrumfang zurückschaltet (interne Neuberechnung), können geringfügige Rundungsfehler auftreten.
 Beispiel: Eingegebener Umfang = 100 mm, angezeigter Außendurchmesser = 31,8 mm. Wenn das Gerät intern zum Umfang zurückschaltet, wird ein Wert von 99,9 mm angezeigt werden.

12.2.2 Eingabe des Mediumdrucks

US300PM ist in der Lage, die Abhängigkeit der Eigenschaften des flüssigen Mediums vom Druck zu berücksichtigen.

```

Mediendruck
aus      >EIN<
  
```

Wählen Sie **EIN** in der Anzeige **MEDIENDRUCK**, um die Mediumdruckabfrage im Programmzweig **PARAMETER** zu aktivieren. Der Wert des Mediumdrucks muß zwischen 1 und 600 bar liegen.

Wählen Sie **AUS**, so verwendet US300PM für alle Berechnungen einen Mediumdruck von 1,0 bar.

12.2.3 Eingabemodus für die Meßstellenkennzeichnung

```

Meßstelle Nr.:
-      (↑↓←→)
  
```

Wählen Sie "1234", falls Sie die Meßstelle nur durch Zahlen, Punkt und Strich bezeichnen wollen.

Wählen Sie "↑↓←→", falls Sie den ASCII-Editor zur Eingabe der Meßstellenkennzeichnung verwenden wollen (siehe Abschnitt 4.2).

12.2.4 Anzeige des zuletzt eingegebenen Sensorabstands

```

Sensorabstand
auto      >USER<
  
```

Wählen Sie **SENSORABSTAND \ USER**, so zeigt US300PM den nach dem Positionieren der Sensoren zuletzt eingegebenen Sensorabstand an.

```

Sensorabstand?
(50.8) 50.0 mm
  
```

Falls der vorgeschlagene Sensorabstand und der eingegebene Abstand nicht übereinstimmen, so wird der vorgeschlagene Wert in Klammern gesetzt und links angezeigt, gefolgt vom zuletzt eingegebenen genauen Sensorabstand. **Diese Einstellung wird empfohlen, falls Sie immer an derselben Meßstelle arbeiten.**

```

Sensorabstand?
50.8 mm
  
```

Falls Sie **SENSORABSTAND \ AUTO** wählen, so zeigt US300PM nach der Positionierung der Sensoren ausschließlich den empfohlenen Sensorabstand an. **Wir empfehlen diese Einstellung, falls Sie die Meßstelle häufig wechseln.**

12.2.5 Verzögertes Messen

```

Messen verzögern
aus      >EIN<
  
```

Wählen Sie **EIN**, um die Betriebsart Verzögertes Messen freizuschalten (siehe Kapitel 13), **AUS**, um sie zu sperren.

12.2.6 Fehlerverzögerung

```
Error-val. delay
damping >EDIT<
```

EDIT ermöglicht die Eingabe einer Fehlerverzögerung. Die Fehlerverzögerung ist die Zeit, nach deren Ablauf ein spezieller Fehlerwert an einen Ausgang gesendet wird, falls keine gültigen Meßwerte verfügbar sind. Falls Sie DAMPING wählen, benutzt US300PM den Wert der Dämpfung als Fehlerverzögerung.

Sie finden weitere Informationen über das Verhalten von US300PM bei fehlenden Meßwerten in den Abschnitten 16.1.2 und 16.2.

12.2.7 Anzeige des Alarmzustands

```
SHOW RELAIS STAT
aus >EIN<
```

EIN aktiviert die Anzeige des Alarmzustands während der Messung.

Siehe Abschnitt 16.6 für weitere Informationen über die Alarmausgänge.

Hinweis: US300PM speichert alle Änderungen jetzt, also am Ende des Konfigurationsdialogs.

12.3 Meßeinstellungen

```
SYSTEM-Einstel. ⬆
Messen
```

Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN die Option SYSTEM-EINSTEL., danach die Option MESSUNG.

Hinweis: US300PM speichert die Einstellungen des Programmzweigs MESSUNG am Ende des Dialogs. Falls Sie den Programmzweig vor Beendigung des Dialogs verlassen, werden Ihre Einstellungen nicht wirksam.

```
SKYDROL Korrekt
>AUS< ein
```

Wählen Sie OFF und bestätigen Sie mit ENTER.

```
Strömungsgeschw.
>NORMAL< uncorr.
```

Wählen Sie NORMAL, damit die profilkorrigierten Durchflußwerte angezeigt und ausgegeben werden, UNCORR., damit unkorrigierte Werte angezeigt und ausgegeben werden. Diese Einstellung ist kaltstartfest. Abschnitt 8.5 gibt weitere Informationen über diese Option.

Drücken Sie zur Bestätigung ENTER.

```
Schleichmenge
>ABSOLUT< sign
```

Sie können hier eine untere Grenze für die Strömungsgeschwindigkeit eingeben. Siehe Abschnitt 8.4.

12 Einstellungen

Schleichmenge
factory >USER<

Velocity limit
24.0 m/s

Quant. wrapping
aus >EIN<

Quantity recall
off >ON<

Sie können hier eine Obergrenze für die Strömungsgeschwindigkeit eingeben (siehe Abschnitt 8.3). Es werden Werte zwischen 0,1 und 25,5 m/s akzeptiert. Geben sie "0" (Null) ein, um die Schallgeschwindigkeitskontrolle auszuschalten.

Wählen Sie hier die Überlaufoption der Mengenzähler. Siehe Abschnitt 8.2.2.

Sollen nach einer Wiederaufnahme der Messung die vorherigen Mengenzählerwerte erhalten bleiben, so wählen Sie in der QUANTITY RECALL Anzeige EIN. Wählen Sie AUS, so werden bei einem Neustart der Messung die Mengenzähler auf Null zurückgesetzt.

Hinweis: US300PM speichert alle Änderungen der SYSTEM-EINSTEL. jetzt, am Ende des Dialogs.

12.4 Kontrast einstellen

SYSTEM-Einstel. ⬆
Sonstiges

SETUP DISPLAY
< CONTRAST >

Wählen Sie in SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. SONSTIGES und drücken Sie **ENTER**.

Der Kontrast der Anzeige kann mit folgenden Tasten eingestellt werden:

6 Q^+ vergrößert den Kontrast.

4 Q^- verringert den Kontrast.

2 Q_{OFF} = minimaler Kontrast


5 = mittlerer Kontrast

8 Q_{ON} = maximaler Kontrast

Hinweis: Nach einem Kaltstart wird der Kontrast auf "mittel" zurückgesetzt.

12


12.5 Geräteinformationen

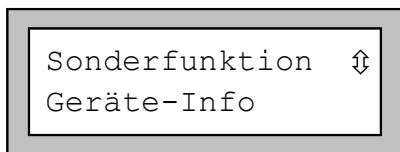

Wählen Sie **SONDERFUNKTIONEN \ GERÄTE- INFO**, um Informationen über das Meßgerät zu erhalten:

- den Typ und die Werksnummer Ihres Gerätes,
- die Anzahl freier Speicherplätze für die Datenablage,
- die Firmwareversion.


Bestätigen Sie mit **ENTER**.

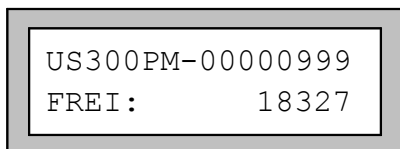

Typ und Seriennummer Ihres Geräts werden in der oberen Zeile angezeigt. Hier: Typ = US300PM und Werksnummer = 00000999

Die Anzahl freier Speicherplätze für die Datenablage wird in der zweiten Zeile angezeigt. Hier: 18.327 Meßwerte können noch gespeichert werden.

Bestätigen Sie mit **ENTER**.

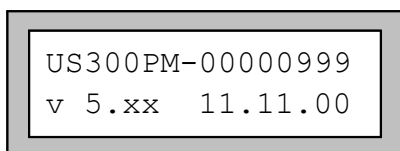

Typ und Werksnummer Ihres Geräts werden in der oberen Zeile angezeigt.

Die Firmwareversion und deren Datum stehen in der zweiten Zeile. Hier: Version V5.xx vom 11.11. 2000

Bestätigen Sie mit **ENTER**.


12.6 Akkusatz laden

Um die NiCd-Akkus zu laden, schließen Sie das Gerät über den mitgelieferten Netzadapter an eine externe Spannungsversorgung von 220 VAC an. Während des Ladevorgangs muß der Akkusatz im Akkufach des Gerätes verbleiben.




Wählen Sie im Hauptmenü **SONDERFUNKTIONEN \ AKKU LADEN**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

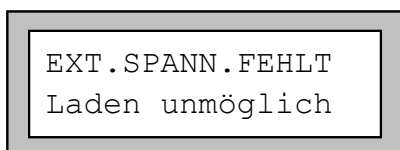

Nebenstehende Fehlermeldung erscheint, falls Sie den Ladevorgang gestartet haben, obwohl US300PM nicht an eine externe Stromversorgung angeschlossen ist.


Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

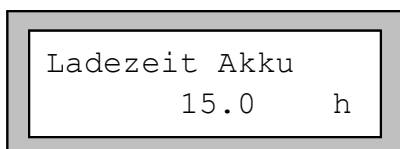

Geben Sie die gewünschte Akkuladezeit ein (Maximum: 15 h).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Für das vollständige Laden des Akkusatzes ist ein Zeitraum von 15 Stunden erforderlich. Der Ladestrom beträgt 400 mA.

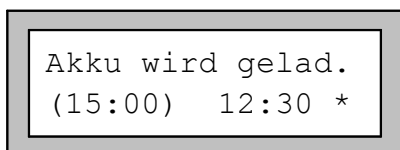

Auf der linken Seite der Anzeige wird die gewählte Ladezeit in Klammern angezeigt. Die verbleibende Ladezeit erscheint rechts.

Ein "*" wird sekundlich angezeigt und signalisiert den laufenden Ladevorgang.

12 Einstellungen



Während des Akkuladens leuchtet die Statusanzeige rot. Drücken Sie **ENTER**, so läuft der Ladevorgang im Hintergrund weiter und die nebenstehende Anzeige erscheint.




Wählen Sie **JA** und bestätigen Sie mit **ENTER**, um den Ladevorgang zu beenden. Das Hauptmenü wird angezeigt.

Wählen Sie **NEIN** und bestätigen Sie mit **ENTER**, um den Ladevorgang im Hintergrund fortzusetzen. Das Hauptmenü wird angezeigt.



Nebenstehende Meldung erscheint, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, sofern er nicht im Hintergrund ablief.

Wird das Gerät während des Ladevorgangs von der externen Stromversorgung getrennt, so erscheint die folgende Fehleranzeige:

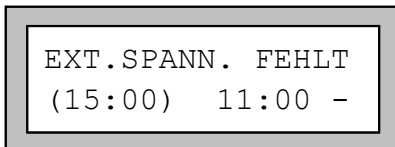

US300PM stoppt den Ladevorgang. Die verbleibende Ladezeit wird gespeichert (z.B. 11:00). Beim erneuten Zuschalten der externen Stromversorgung wird das Laden für die verbliebene Zeit fortgesetzt.



Im Falle eines Akkuladefehlers, beispielsweise bei einer Unterbrechung der externen Stromversorgung, leuchtet die Akkustatusanzeige (0,5 Hz).

Achtung!

- Benutzen Sie ausschließlich den von **Yokogawa** zugelassenen Akkusatz. Dieser kann bei **Yokogawa** oder einem autorisierten Händler bestellt werden.
- Die Verwendung von nichtwiederaufladbaren Batterien ist untersagt.
- Achten Sie darauf, den Steckverbinder korrekt zu stecken, um eine Fehlpolung zu vermeiden.

13 Verzögertes Messen

Die Betriebsart Verzögertes Messen gibt Ihnen die Möglichkeit, die Zeitpunkte des Beginns und des Endes einer Messung zu programmieren. US300PM wartet auf die programmierte Start-Zeit und startet dann automatisch die Messung sowie die Speicherung und die Ausgabe der gemessenen Werte. US300PM kann die Messung auch automatisch beenden. Die Betriebsart Verzögertes Messen ermöglicht es Ihnen, die Prozeßdaten mit einer hohen Ablagerate zu dem Zeitpunkt zu speichern, an welchem diese wirklich benötigt werden, statt kontinuierlich mit einer niedrigen Ablagerate zu messen, so daß genügend Speicherkapazität dann zur Verfügung steht, wenn sie wirklich benötigt wird.

13.1 Freischalten und Sperren

Die Betriebsart Verzögertes Messen kann im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ DIALOGUE/MENÜS freigeschaltet und gesperrt werden. Diese Einstellung ist kaltstartfest.

```
Messen verzögern
aus      >EIN<
```

Wählen Sie die Option MESSEN VERZÖGERN.

Wählen Sie EIN, um die Betriebsart Verzögertes Messen freizuschalten, AUS, um sie zu sperren.

13.2 Eingabe der Start-Zeit

```
Messen verzögern
nein     >JA<
```

Wählen Sie JA in der Anzeige MESSEN VERZÖGERN des Programmzweigs MESSEN, um die verzögerte Start-Zeit einer Messung zu programmieren.



Drücken Sie zur Bestätigung ENTER.

Hinweis: Die Anzeige MESSEN VERZÖGERN erscheint nur dann, wenn:

- die Speicherung der Meßwerte oder
- die serielle Ausgabe oder
- eine der verfügbaren Prozeßausgänge

aktiviert wurde.

```
START:    04:15
Zeit stellen
```

Wählen Sie mittels der Tasten  **4** und  **6** das Zeichen, das Sie bearbeiten möchten.

Stellen Sie mittels der Tasten  **2** und  **8** die Stunden bzw. Minuten ein.

Bestätigen Sie die eingestellte Start-Uhrzeit mit **ENTER**.

```
START:    24:15
UNGÜLTIGE ZEIT !
```

Falls diese Fehlermeldung erscheint, haben Sie den Tag möglicherweise länger gemacht, als er ist. Die Start-Uhrzeit muß zwischen 00:00 und 23:59 liegen.

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um zur Anzeige ZEIT STELLEN zurückzukehren.

Hinweis: Die interne Uhr von US300PM arbeitet im 24-Stunden Modus. Die Uhrzeiten müssen daher in der 24-Stunden-Darstellung eingegeben werden, Beispiel: 02:35 PM = 14:35.

Sobald eine gültige Start-Uhrzeit eingegeben wurde, erscheint die Anzeige zur Einstellung des Start-Datums.

START: 25.01.2002
Datum stellen

Stellen Sie den Tag, den Monat und das Jahr ein. Bestätigen Sie das eingestellte Start-Datum mit **ENTER**.

Falls die eingegebene Start-Zeit existiert und in der Zukunft liegt, so fordert Sie US300PM nun zur Eingabe der Stop-Zeit auf (siehe Abschnitt 13.3).

START: 39.01.2002
UNGÜLTIGES DATUM

Falls diese Fehlermeldung erscheint, so existiert das eingegebene Datum nicht (US300PM erkennt die Schaltjahre!).

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um zur Anzeige DATUM STELLEN zurückzukehren.

25.01.2002/04:15
UNGÜLTIGER START

Nebestehende Fehlermeldung erscheint, falls die eingegebene Start-Zeit in der Vergangenheit liegt. Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um die Meldung zu bestätigen.



Hinweis: Die Sekunden der Start-Uhrzeit werden automatisch auf Null gesetzt. Die eingegebene Start-Zeit muß deshalb mindestens eine Minute nach der aktuellen Uhrzeit liegen.

*=25.01.02/15:17
↑=25.01.02/04.15

US300PM zeigt dann in der oberen Zeile der Anzeige die aktuelle Zeit ("*=") und in der unteren Zeile die programmierte Start-Zeit ("↑=") an.

Beispielsweise ist hier die programmierte Start-Zeit ungültig, weil sie in der Vergangenheit liegt ("↑=").

*=25.01.02/15:17
*↑:- 11h:02m:23s

Mit einer der Tasten  und  ist es nun möglich, in der unteren Zeile zwischen der Anzeige der Start-Zeit und der Anzeige der Differenz zwischen Start-Zeit und der aktuellen Zeit ("*↑:-") zu wechseln.

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um zur Anzeige ZEIT STELLEN zurückzukehren.

13.3 Eingabe der Stop-Zeit

US300PM kann eine verzögerte Messung automatisch beenden. Kurz danach schaltet sich das Gerät selbständig aus, sofern es sich im Akkubetrieb befindet. Nach der Eingabe der Start-Zeit erscheint die Anzeige **MESSUNG STOPPEN**.

Messung stoppen ⤴
ohne STOP

Wählen Sie eine der unten beschriebene Optionen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Tabelle 13.1: Optionen für das automatische Beenden

Betriebsart	Ergebnis
OHNE STOP	Die Messung wird nicht automatisch gestoppt, außer wenn entweder <ul style="list-style-type: none"> • der Akku leer ist, • oder der interne Speicher voll ist und keine weitere Ausgabeoption gewählt wurde.
STOP: DATUM/ZEIT	Sie können Datum und Uhrzeit eingeben, an dem die Messung automatisch beendet werden soll.
STOP: MESSDAUER	Sie können die Dauer der Messung festlegen. US300PM errechnet dann, zu welchem Zeitpunkt die Messung zu beenden ist ($START + MESSDAUER = STOP$).

Hinweis: Während jeder Stunde Wartezeit auf die programmierte Start-Zeit verringert sich die Kapazität des Akkus um 2%. Die für die Messung zur Verfügung stehende Betriebszeit ist dementsprechend kürzer.

13.3.1 Eingabe des Stop-Zeitpunktes

Falls Sie die Option **STOP: DATUM UND ZEIT** im vorhergehenden Schritt gewählt haben, so geben Sie das Datum und die Uhrzeit, zu welcher die Messung beendet werden soll, in gleicher Weise wie die Start-Zeit ein. Bestätigen Sie jeden Wert mit **ENTER**. US300PM prüft dann, ob das eingegebene Datum und die Uhrzeit gültig sind. Es wird keine Stop-Zeit akzeptiert, die vor der zuvor eingegebenen Start-Zeit liegt.

↑=26.01.02/04.15
↓=26.01.02/08:15

Sobald Sie einen gültigen Stop eingegeben haben, zeigt US300PM noch einmal den Start-Zeitpunkt ("↑=") und den Stop-Zeitpunkt ("↓=") an.

In unserem Beispiel beginnt US300PM die Messung am 30.04.2001 um 4 Uhr 15, mißt dann für 4 Stunden und beendet automatisch die Messung um 8 Uhr 15.

↑=26.01.02/04.15
↑↓: 04h:00m:00s

Mit einer der Tasten **9** und **3** ist es nun möglich, in der unteren Zeile der Anzeige zwischen der Anzeige der Stop-Zeit und der Anzeige der Meßdauer ("↑↓:") zu wechseln.

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um zur nächsten Option des Programmzweigs **MESSEN** überzugehen.

13.3.2 Eingabe der Meßdauer

DAUER: 04h:00m
Dauer einstellen

Falls Sie die Option **STOP: MESSDAUER** im vorhergehenden Schritt gewählt haben, so geben Sie nun die Meßdauer in gleicher Weise wie die Start-Zeit ein. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Die maximale Meßdauer beträgt 999 Stunden und 59 Minuten, entsprechend ca. 41 Tagen.

↑=26.01.02/04.15
↓=26.01.02/08:15

Nach Eingabe der Meßdauer zeigt US300PM die Start-Zeit ("↑=") und die aus der eingegebenen Meßdauer resultierende Stop-Zeit ("↓=") an.

↑=26.01.02/04.15
↑↓: 04h:00m:00s

Mit einer der Tasten **9** und **3** ist es nun möglich, in der unteren Zeile der Anzeige zwischen der Anzeige der Stop-Zeit und der Anzeige der Meßdauer ("↑↓:") zu wechseln.

Drücken Sie eine beliebige Taste (außer **BRK**), um zur nächsten Option des Programmzweigs **MESSEN** überzugehen.

13.4 Messen in der Betriebsart Verzögertes Messen

Ist die Betriebsart Verzögertes Messen aktiviert, sind die Ausgabeoptionen definiert und die Start- und Stop-Zeit eingestellt, so gehen Sie wie folgt vor:

- Starten Sie die Messung in der üblichen Weise. Die aktuellen Meßwerte werden je nach gewählten Ausgabeoptionen angezeigt, gespeichert und /oder übertragen.
- Aktivieren Sie alle für die verzögerte Messung benötigten Funktionen und Einstellungen (Zähler, etc).
- **Drücken Sie ENTER, um den Countdown zu beginnen.** Die aktuelle Messung wird unterbrochen und der Countdown gestartet.

Hinweis: Der Countdown kann jederzeit durch Drücken der Taste **BRK** abgebrochen werden.

Der Speicherbedarf für die bevorstehenden Betriebsaktivitäten kann nun bereits berechnet werden. Falls eine Stop-Zeit oder eine Meßdauer definiert wurden und die Meßwertspeicherung aktiviert ist, prüft US300PM, ob die freie Speicherkapazität ausreicht, um die gemessenen Werte während der gesamten Meßdauer zu speichern. Sollte dies nicht der Fall sein, so erscheint die folgende Anzeige:

WARNUNG: MAX 85%
Meßdaten speich.

In unserem Beispiel reicht die zur Verfügung stehende freie Speicherkapazität nur zur Speicherung von 85 % der zu erwartenden Meßwerte aus.

FULL=26.01/07:39
Meßdaten speich.

Drücken Sie eine der Tasten **9** und **3**, um in der oberen Zeile den Zeitpunkt anzuzeigen, an dem der Speicher voraussichtlich voll sein wird.

Ist die Speicherung die einzige aktive Ausgabeoption, so wird die Messung beendet, sobald der Speicher voll ist, und dies auch dann, wenn die programmierte Stop-Zeit noch nicht erreicht ist. Ist eine andere Ausgabeoption aktiviert, so setzt US300PM die Messung bis zur definierten Stop-Zeit fort, und dies auch dann, wenn der Speicher voll ist.

Ist die freie Speicherkapazität unzureichend, so gehen sie wie folgt vor:

- Löschen Sie alle gespeicherten Meßwerte (**SONDERFUNKTIONEN \ MESSWERTE LÖSCHEN**).
- Vergrößern Sie das Ablageintervall (**AUSGABEOPTIONEN \ ABLAGERATE**). Eine Verdopplung des Ablageintervalls, beispielsweise von 'jede Sekunde' auf 'alle zwei Sekunden', halbiert den Speicherbedarf.

- Deaktivieren Sie falls möglich die Mengenzähler. Die Speicherung eines Mengenzählerwertes verdreifacht den Speicherbedarf.
- Überprüfen Sie den Speichermodus der Mengenzähler. Wählen Sie in SYSTEM-EINTEL. \ SPEICHERN \ MENGEN SPEICHERN die Option EINE, falls Ihr Meßproblem die Speicherung des Mengenzählers für nur eine Strömungsrichtung erlaubt.


US300PM kann mit einer Speichererweiterung nachgerüstet werden. Fragen Sie Ihren Händler nach Einzelheiten.


Der Countdown

WAIT TO START AT
26.01. /04:15:00

US300PM zeigt an, daß der Countdown läuft. Die obere Zeile zeigt den aktuellen Zustand (Warten auf den Start-Zeitpunkt) oder die aktuelle Zeit.

25.01. /15:18:44
26.01. /04:15:00

Mit der Taste  können Sie in der unteren Zeile zwischen der Anzeige der Start-Zeit und der Anzeige der vor dem Start der Messung noch verbleibenden Zeit ("*↑") wechseln.

Während des Countdowns können Sie jederzeit prüfen, ob ein Stop-Zeit programmiert wurde. Drücken Sie die Taste , um weitere Information in der oberen Zeile anzeigen zu lassen.

NO STOP DEFINED

- Diese Meldung erscheint in der oberen Zeile, wenn keine Stop-Zeit programmiert wurde.

STOP MEASURE AT
26.01. /08:15:00

- Diese Meldung zeigt, daß US300PM die Messung zum angegebenen Zeitpunkt automatisch beenden wird.


25.01/15:18:46
↑↓: 04h:00m:00s


Drücken Sie jetzt die Taste , um die Stop-Zeit oder die programmierte Meßdauer ("↑↓:") anzuzeigen.

Die Messung

Sobald der eingegebene Start-Zeitpunkt erreicht ist, setzt US300PM die zuvor unterbrochene Messung fort. Während der Messung können Sie jederzeit prüfen, ob ein Stop-Zeitpunkt programmiert wurde.

Volumenfluß
54.5 m3/h

Drücken Sie in der Volumenflußanzeige die Taste  einmal oder mehrfach.

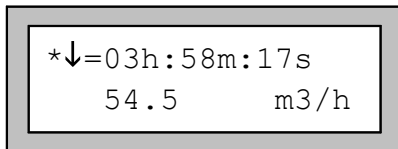

Zusätzliche Information wird dann in der oberen Zeile angezeigt, u.a. die bis zum automatischen Beenden der Messung noch verbleibende Zeit ("*↓:").

Falls dieser Hinweis fehlt, wurde kein Stop-Zeit programmiert.

Hinweis: Die Messung kann jederzeit durch Drücken der Taste **BRK** abgebrochen werden.

US300PM beendet die Messung automatisch:

- wenn die programmierte Stop-Zeit erreicht ist,
- der Speicher voll ist und keine andere Ausgabeoption aktiviert wurde,
- der Akku leer ist.

13.5 Meßwertspeicherung

- Ist die Meßwertspeicherung aktiviert, so werden nach dem Start einer Messung die gemessenen Werte im Speicher abgelegt. Diese gespeicherten Werte bleiben erhalten, wenn die Messung unterbrochen wird (Taste **BRK**), um den Countdown zu starten oder abubrechen.
- Wird jedoch die Messung am Ende des Countdowns automatisch gestartet, so werden alle vor dem Beginn des Countdowns gespeicherten Werte verworfen. Der erste nach dem automatischen Starten der Messung gespeicherte Meßwert wird der erste Wert der aktuellen Meßwertreihe. Die Start-Zeit wird als Datum- und Uhrzeitbezug für die aktuelle Meßwertreihe gespeichert.

13.6 Online-Ausgabe

- Ist die Online-Ausgabe per serieller Schnittstelle aktiviert, so wird zu Beginn der Messung die übliche Kopfzeile übertragen oder gedruckt. Solange der Countdown noch nicht begonnen hat, werden die aktuellen Meßwerte und Mengenzählerwerte ausgegeben.
- Sobald der Countdown begonnen hat, meldet das Gerät, daß es auf die Eingabe der Start-Zeit wartet, und unterbricht die Messung.
- Sobald die Start-Zeit erreicht ist, überträgt oder druckt US300PM Datum, Uhrzeit und Meßstellennummer.
- Anschließend werden nach der Zeichenfolge \DATA die Meßwerte in der üblichen Weise gedruckt.
- Arbeitet das Gerät im Akkubetrieb und hat sich der Akku während des Countdowns oder der Messung so weit entladen, daß die Messung nicht begonnen oder fortgesetzt werden konnte, so erscheint die folgende Meldung:

```
\LOWBAT 29.04. /01:30:46
```

- Das automatische Beenden der Messung beim Erreichen der Stop-Zeit wird wie folgt angezeigt:

```
\STOP MEASURE AT : 30.04. /08:15:00
```

14 Waddickenmessung

Verfügt US300PM über die Option Waddickenmessung (WDM), so können die Waddicke sowie die **longitudinale** Schallgeschwindigkeit in einem Material gemessen werden. Ein spezieller Waddickenprüfkopf, der mit der Sensoranschlußbuchse direkt verbunden werden kann, wird mitgeliefert. US300PM erkennt den Waddickenprüfkopf automatisch, sobald er angeschlossen wird. Die Waddickenmeßwerte können einfach in den aktuellen Parametersatz der Durchflußmessung übertragen werden.

Im WDM-Modus verwendet US300PM ein modifiziertes Laufzeitverfahren zur Bestimmung der Dicke oder der Schallgeschwindigkeit eines Materials (einer Materialprobe). Der Prüfkopf sendet einen Ultraschallimpuls aus, der sich in der Probe ausbreitet. Der Impuls wird an der Grenzschicht der Probe reflektiert und vom Prüfkopf wieder empfangen. Die Zeitdifferenz zwischen dem Aussenden und dem Empfangen des Signals ist ein Maß für die Dicke der Materialprobe (bei bekannter Schallgeschwindigkeit des Materials) oder für dessen longitudinale Schallgeschwindigkeit (bei bekannter Dicke der Probe).

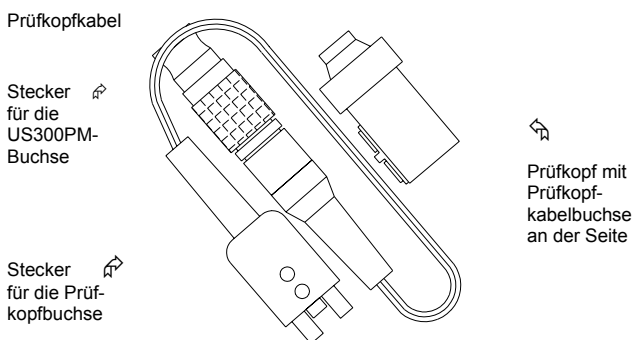


Abb. 14.1: Prüfkopf-Set

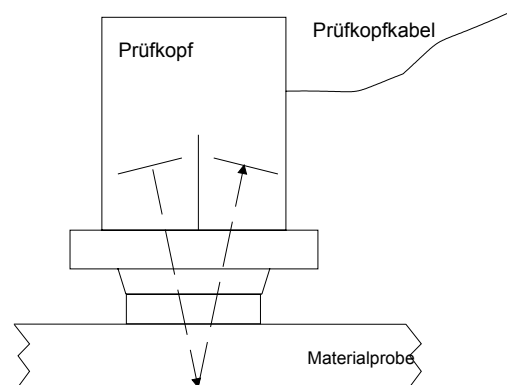


Abb. 14.2: Meßprinzip

Hinweis: Von wenigen Ausnahmen abgesehen liegt die transversale Schallgeschwindigkeit eines Materials bei etwa 30% bis 60% der longitudinalen Schallgeschwindigkeit.

14.1 Aktivierung des WDM-Modus

Um den WDM-Modus zu aktivieren, stecken Sie das Prüfkopfkabel in die Buchse für Kanal A oder B an der Vorderseite des Gerätes. US300PM wechselt automatisch in den WDM-Modus.

WALL THICKNESS
DETECTED ON A:

Eine Meldung bestätigt, daß der Prüfkopf erkannt wurde. Dies zeigt Ihnen, daß der WDM-Modus zur Verfügung steht.

Das Hauptmenü des WDM-Modus wird angezeigt. Die Menüs sind denen der Durchflußmessung ähnlich. Die Programmzweige sind an die Waddickenmessung angepaßt.

Hinweis:

- Solange der Prüfkopf mit der Buchse eines Kanals verbunden ist, verbleibt US300PM auf diesem Kanal im Waddickenmessungs-Modus.
- Der Parametersatz der Durchflußmessung wird nicht angetastet, abgesehen von einer möglichen Änderung der gemessenen Waddicke.

14.2 Parametereingabe

14.2.1 Parametereingabe für die Waddickenmessung

Zur Messung der Waddicke muß die Schallgeschwindigkeit des Materials eingegeben werden.

Meßgröße	⇅
Waddicke	

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** die Meßgröße **WADDICKE** für den Kanal, mit dem der Prüfkopf verbunden ist.

Rohrmaterial	⇅
Stahl-Normal	

Wählen Sie in der Auswahlliste **ROHRMATERIAL** des Programmzweiges **PARAMETER** das Material, aus dem das Rohr besteht. Sollte das Material nicht in der Liste enthalten sein, so wählen Sie **ANDERES MATERIAL**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

c-LONGITUDINAL	
5800.0	m/s

Ein Wert für die longitudinale Schallgeschwindigkeit des gewählten Materials wird vorgeschlagen. Falls Sie **ANDERES MATERIAL** in der vorangegangenen Anzeige gewählt hatten, so wird hier 0,0 m/s angezeigt. Bearbeiten Sie nötigenfalls die angezeigte Geschwindigkeit. Die maximale Schallgeschwindigkeit, die hier eingegeben werden kann, beträgt 20.000 m/s.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis:

- Die Messung kann nur dann begonnen werden, wenn Sie eine von Null verschiedene Schallgeschwindigkeit eingegeben haben.
- Anders als bei der Durchflußmessung hat hier die Schallgeschwindigkeit einen großen Einfluß auf das Ergebnis. Ihre Wirkung auf das Meßergebnis ist annähernd linear. Somit führt die Eingabe einer um 10% zu großen Schallgeschwindigkeit zu einem annähernd 10% zu großen Wert für die Waddicke.
- Die tatsächliche Schallgeschwindigkeit eines Materials weicht oft erheblich von den in der Literatur veröffentlichten Werten ab, da sie von der Zusammensetzung und dem Herstellungsprozeß des Materials sowie von der Temperatur beeinflusst wird. Die in Tabelle B . 1 des Anhangs B angeführten Werte der Schallgeschwindigkeit sollen lediglich als Orientierungswerte dienen.
- Die longitudinale Schallgeschwindigkeit eines Materials kann an einem Vergleichskörper bekannter Dicke genau gemessen werden. Siehe Abschnitt 14.3.2.

14.2.2 Parametereingabe für das Messen der Schallgeschwindigkeit

Zur Bestimmung der longitudinalen Schallgeschwindigkeit eines Materials muß die Dicke der Probe eingegeben werden.

Meßgröße	⇅
c-LONGITUDINAL	

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** die Meßgröße **c-LONGITUDINAL** für den Kanal, mit dem der Prüfkopf verbunden ist.

Wanddicke
5.12 mm

Geben Sie im Programmzweig **PARAMETER** des Kanals, mit dem der Prüfkopf verbunden ist, die Wanddicke der Probe ein. Werte zwischen 0,8 mm and 200 mm sind möglich.

Hinweis: Die Wanddicke wirkt ungefähr linear auf das Meßergebnis. Somit führt die Eingabe einer um 10% zu großen Schallgeschwindigkeit zu einem annähernd 10% zu großen Wert für die Wanddicke.

14.3 Messung

par >MES< opt sf
MEASURING-WTM

Wählen Sie im Hauptmenü der Programmzweig **MESSEN**. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

par >MES< opt sf
PARAMETER FEHLEN

Falls diese Fehleranzeige erscheint:

- haben Sie die erforderlichen Parameter nicht vollständig eingegeben oder
- die Schallgeschwindigkeit für das Material wurde auf 0,0 m/s gesetzt.

14.3.1 Messung der Wanddicke

Wanddicke
mm?

Diese Anzeige erscheint, wenn Sie für den Kanal, mit dem der Prüfkopf verbunden ist, die Meßgröße Wanddicke gewählt haben. Solange es keinen gültigen Meßwert gibt, stehen in der unteren Zeile der Anzeige die Maßeinheit und ein Fragezeichen.

Wanddicke √
3.51 mm

Tragen Sie eine dünne Schicht Koppelpaste auf die Probe auf. Pressen Sie den Prüfkopf an dieser Stelle auf die Probe. Sobald ein gültiger Meßwert vorliegt, wird die gemessene Dicke in der unteren Zeile angezeigt. Ein Haken wird in der oberen Zeile rechts angezeigt. Der gemessene Wert verbleibt auf der Anzeige, wenn der Prüfkopf vom Material entfernt wird.



Um die Fehler bei der Messung der Wanddicke zu minimieren:

Messen Sie die longitudinale Schallgeschwindigkeit des Materials auf einem Vergleichskörper desselben Materials mit bekannten Abmessungen.

- Der Vergleichskörper sollte eben und glatt sein.
- Die Dicke des Vergleichskörper sollte der Maximaldicke der Probe vergleichbar sein.

Achtung! Die Schallgeschwindigkeit des Materials hängt von der Temperatur ab. Deshalb sollte die Messung der Schallgeschwindigkeit mit dem Vergleichskörpers an dem Ort durchgeführt werden, wo die Durchflußmessung später erfolgen soll, um den Wert der Schallgeschwindigkeit bei der entsprechenden Temperatur zu erhalten.



14.3.2 Messung der Schallgeschwindigkeit

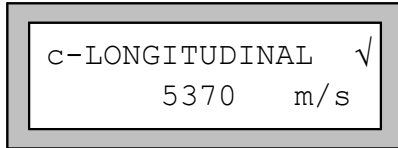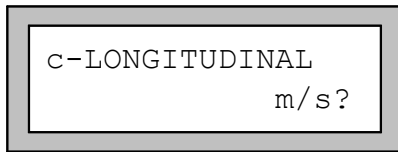


Diese Anzeige erscheint, wenn Sie für den Kanal, mit dem der Prüfkopf verbunden ist, die Meßgröße Schallgeschwindigkeit gewählt haben. Solange es keinen gültigen Meßwert gibt, stehen in der unteren Zeile der Anzeige die Maßeinheit und ein Fragezeichen.

Tragen Sie eine dünne Schicht Koppelpaste auf die Probe auf. Pressen Sie den Prüfkopf an dieser Stelle auf die Probe. Sobald ein gültiger Meßwert vorliegt, wird die gemessene Dicke in der unteren Zeile angezeigt. Ein Haken wird in der oberen Zeile rechts angezeigt. Der gemessene Wert verbleibt auf der Anzeige, wenn der Prüfkopf vom Material entfernt wird.

14.3.3 Weitere Informationen zur Messung

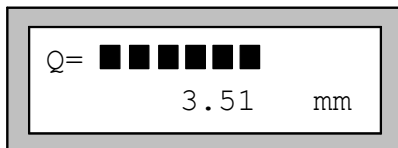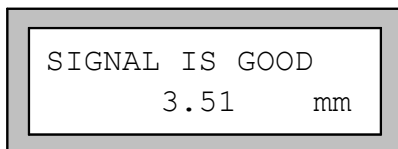

Drücken Sie Taste , um Informationen über das Meßsignal zu erhalten.

Die Meldung "SIGNAL IS GOOD" erscheint, falls das empfangene Signal für die Messung ausreichend ist. Die SIGNAL-LED des Kanals leuchtet grün.


Die Meldung "ERROR SIGNAL #" (mit # eine Zahl) erscheint, falls das empfangene Signal für die Messung nicht ausreichend ist. Die SIGNAL-LED des Kanals leuchtet rot.


Drücken Sie Taste  noch einmal.

Das Balkendiagramm der Signalqualität ("Q=") erscheint.

Eignet sich das empfangene Signal nicht für eine Messung, so wird UNDEF angezeigt. Die SIGNAL-LED des Kanals leuchtet rot.

Justieren Sie im letzteren Falle die Positionen der Sensoren durch geringfügiges Verschieben auf der Rohrleitung, bis die SIGNAL LED grün leuchtet.

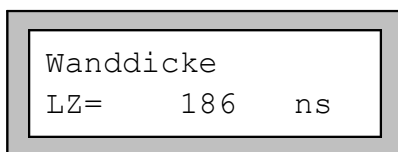

Drücken Sie Taste , um die Laufzeit des Signals ("TRANS") anzeigen zu lassen.

14.3.4 Falls die Meßwertermittlung fehlschlägt

Falls kein gültiger Wert für die Dicke gemessen werden kann:

- Entfernen Sie den Prüfkopf von der Probe.
- Säubern Sie den Prüfkopf und die Stelle der Probe, wo die Messung vorgenommen wird.
- Tragen Sie eine dünne Schicht Koppelpaste auf die Probe auf.

Pressen Sie den Prüfkopf an dieser Stelle auf die Probe.

Versuchen Sie erneut, die Messung durchzuführen.

Hinweis:

- Verwenden Sie wenig Koppelpaste. Tragen Sie die Koppelpaste stets in derselben Weise auf, um eine Fluktuation der Filmdicke zu vermeiden.
- Üben Sie mit dem Prüfkopf einen gleichbleibenden Druck auf die Probe aus.

14.3.5 Mögliche Ursachen falscher Ergebnisse

Temperaturschwankungen

Die Schallgeschwindigkeit ist temperaturabhängig.

Dopplungseffekt

Bei Waddickenmessungen mit Ultraschall kann ein als Dopplungseffekt bezeichnetes Phänomen auftreten, falls die Probendicke kleiner ist als der untere Meßbereich des Prüfkopfes. Der gemessene Wert ist dann wegen unerwünschter Mehrfachreflexionen des Schallsignals doppelt (oder manchmal dreimal) so groß wie die tatsächliche Probendicke.

Der gemessene Wert ist zu klein


Ein wesentlich kleiner als erwartet ausfallender Wert kann durch einen Materialfehler verursacht sein. Das Ultraschallsignal wurde an einem Materialfehler und nicht an der Grenzschicht reflektiert, woraus sich eine kürzere Laufzeit und somit eine geringere Dicke ergibt.

Oberflächenbeschaffenheit

Regelmäßige Unebenheiten (z.B. kleine Rillen) an der Oberfläche der Probe können zu falschen Meßergebnissen führen. Normalerweise kann man dieses Problem vermeiden, indem man den Prüfkopf so dreht, daß die akustische Trennebene des Prüfkopfes (siehe nebenstehende Zeichnung) senkrecht zum Verlauf der Rillen verläuft.

Bei Messungen auf rauen Oberflächen kann das Auftragen einer zu großen Menge Koppelpaste zu falschen Meßwerten führen. Eine Messung an sehr rauen Oberflächen kann sich als nicht möglich erweisen (die Meldung "KEINE KOPPLUNG" erscheint auf der Anzeige). In solchen Fällen sollte die Oberfläche behandelt und entsprechend geglättet werden.

Gekrümmte Oberflächen

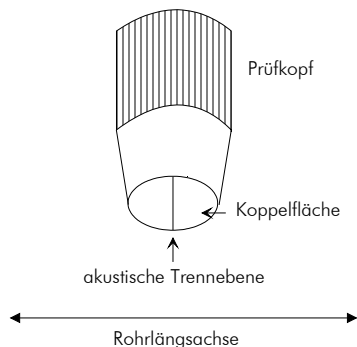

Bei Messungen an Rohren oder zylindrischen Behältern muß der Prüfkopf möglichst zentriert auf das Objekt gedrückt werden. Der ausgeübte Druck muß konstant sein.

Die akustische Trennebene des Prüfkopfes muß senkrecht zur Längsachse der Probe sein.

Abb. 14.3: Akustische Trennebene

14.3.6 Speicherung / Übertragung der gemessenen Dicke

Drücken Sie **ENTER**, um den Meßlauf zu beenden und den gemessenen Wert zu speichern oder auszugeben.

Die folgende Anzeige erscheint, falls eine gültige Waddicke gemessen wurde und eine der verfügbaren Ausgabeoptionen aktiviert ist:

14 Waddickenmessung



```
Transfer Data
no          >YES<
```

Wählen Sie **JA**, um den gemessenen Wert zu speichern und/oder auszugeben.

- Die Waddickenmeßwerte können einfach in den aktuellen Parametersatz der Durchflußmessung übertragen werden. Das Rohrmaterial wird im Parametersatz durch das Material ersetzt, welches für die Dickenmessung benutzt wurde.
- Falls die serielle Ausgabe aktiviert ist, wird der gemessene Wert übertragen.

14.3.7 Beenden des WDM-Modus

Zum Verlassen des WDM-Modus genügt es, den WDM-Prüfkopf vom Gerät trennen.

15 Messen der Schallgeschwindigkeit

Meßgröße ⇅
 Schallgeschwind.

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** den Kanal, den Sie zum Messen der Schallgeschwindigkeit verwenden möchten. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**. Wählen Sie die Schallgeschwindigkeit als Meßgröße.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Diese Wahl beendet den Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN**, da während der Schallgeschwindigkeitsmessung die Meßwerte weder gespeichert noch ausgegeben werden.

Um die Messung der Schallgeschwindigkeit zu starten, wählen Sie den Programmzweig **MESSEN** und danach den Kanal, für den die **SCHALLGESCHWINDIGKEIT** als Meßgröße eingestellt wurde. Der Parametersatz des gewählten Kanals wird für die Messung verwendet.

A:c-Medium ca. ?
 1475 m/s

Geben Sie einen Schätzwert für die Schallgeschwindigkeit des Mediums ein. Werte zwischen 800 und 3500 m/s werden akzeptiert.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

A:Reflexmessung
 nein >JA<

Wählen Sie **JA**, um eine Reflexmessung, **NEIN**, um eine Durchstrahlungsmessung durchzuführen. Generell ist die korrekte Sensorpositionierung bei der Reflexmessung einfacher als bei der Durchstrahlungsmessung.

A:Sensorabstand
 24.7 mm Reflex

Befestigen Sie die Sensoren auf dem Rohr. Berücksichtigen Sie dabei den vorgeschlagenen Sensorabstand. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

(US300PM errechnet diesen Sensorabstand aus dem Schätzwert der Schallgeschwindigkeit und den aktuellen Parametern.)

SENSOR SCHIEBEN!
 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Die Signalamplitude wird als Balkendiagramm angezeigt. Verschieben Sie die Sensoren relativ zueinander, bis das Balkendiagramm kleiner zu werden beginnt. Es sollte die maximale Signalamplitude beim kleinstmöglichen Sensorabstand gesucht und einjustiert werden.

Drücken Sie **ENTER**, um die Sensorenpositionierung abzuschließen.

Achtung! Bewegen Sie die Sensoren nicht mehr!

Sensorabstand?
 25.5 mm

Messen Sie den aktuellen (genauen) Sensorabstand und geben Sie ihn ein.

In diesem Beispiel beträgt der genaue Sensorabstand 25,5 mm.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Folgende Fehlermeldungen können an dieser Stelle erscheinen:

SCHÄTZWERT IST
ZU GROSS!

SCHÄTZWERT IST
ZU KLEIN !



In beiden Fällen weicht der eingegebene Schätzwert für die Schallgeschwindigkeit zu stark von der tatsächlichen Schallgeschwindigkeit des Mediums ab. Die Sensoren wurden auf ein parasitäres Signal oder ein Echo positioniert.

Nehmen Sie eine Fehlermeldung mit **ENTER** zur Kenntnis. Geben Sie einen neuen Schätzwert für die Schallgeschwindigkeit ein.

Schallgeschwind.
c= 1488.1 m/s

Die Messung beginnt, sobald Sie einen Schätzwert eingegeben haben, der mit der tatsächlichen Schallgeschwindigkeit des Mediums vergleichbar ist.

15.1 Angezeigte Informationen

Drücken Sie die Tasten  und , um weitere Informationen in der oberen oder unteren Zeile der Anzeige zu erhalten.

Akt.SensorAbst.
L= 25.5 mm



Aktueller Sensorabstand (L):

Bei der letzten Sensorenpositionierung eingegebener Abstand. Dieser Wert wird für die Berechnung der Schallgeschwindigkeit verwendet.

Besserer Abstand
(L*= 25.2) mm



Besserer Abstand (L*):

Sensorabstand, der sich aus der gemessenen Schallgeschwindigkeit ergibt.

Dieser Abstand ermöglicht es Ihnen, eine Fehlpositionierung zu erkennen. Ändern Sie den Sensorabstand jetzt jedoch nicht!

t= 94.51 μ s
c= 1488.1 m/s



Signallaufzeit (t):

Die Signallaufzeit im Medium kann in der oberen Zeile angezeigt werden.

Beenden Sie die laufende Messung mit **ENTER**.

Die Sensorenpositionierung kann nun wiederholt werden.

15 Messen der Schallgeschwindigkeit

```
Nochmal suchen ?  
nein          >JA<
```

US300PM fragt, ob Sie erneut den korrekten Sensorabstand ermitteln wollen.

Wählen Sie **NEIN**, falls die Schallgeschwindigkeit des Mediums genau gemessen wurde (Sensorenfehlpositionierung $|L^*-L|$ kleiner als 1 mm).

Wählen Sie **JA**, falls die Differenz zwischen dem aktuellen Sensorabstand und dem "besseren" Abstand 1 mm oder mehr beträgt, oder falls das Signal nicht detektiert werden konnte. Ein neuer Meßlauf wird begonnen.

Der Meßlauf kann beliebig oft wiederholt werden. In den meisten Fällen sind jedoch ein oder zwei Durchläufe ausreichend, um die Schallgeschwindigkeit zu messen.

```
Daten speichern?  
nein          >JA<
```

Wählen Sie **JA**, um die gemessene Schallgeschwindigkeit im aktuellen Parametersatz zu speichern.

```
c-Medium ist:  
1488.1 m/s
```

Die gemessene Schallgeschwindigkeit kann bearbeitet werden, bevor sie gespeichert wird.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Der Name des Mediums im Parametersatz wird in 'AN-
DERES MEDIUM' geändert.

16 Prozeßausgänge

Ist Ihr Meßgerät mit Prozeßausgängen ausgestattet, so müssen diese Ausgänge noch installiert und aktiviert werden, bevor sie genutzt werden können.

Die Installation eines Ausganges erfolgt in drei Schritten:

- Zuordnung eines Meßkanals (Quellkanal) zum Ausgang.
- Bestimmung des Meßwertes, den der zugeordnete Kanal zu diesem Ausgang übertragen soll (Quellgröße), sowie der Eigenschaften des Signals.
- Bestimmung des Verhaltens des Ausganges in dem Falle, daß kein gültiger Meßwert verfügbar ist.

Danach muß der installierte Ausgang aktiviert werden (Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN`). Erst nachdem diese drei Schritte bearbeitet wurden, sind Meßwerte an den Ausgängen verfügbar.

16.1 Installation eines Prozeßausgangs

Die Installation der Prozeßausgänge erfolgt im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINTEL. \ PROZESS-AUSGÄNGE`.

Hinweis: US300PM speichert die Konfiguration eines Ausganges am Ende des Installationsdialogs. Falls Sie den Installationsdialog durch Drücken von **BRK** verlassen, werden Ihre Änderungen nicht gespeichert.

SYSTEM-Einstel. ⬆
Prozeß-Ausgänge

Wählen Sie im Programmzweig `SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINTEL.` die Option `PROZESS-AUSGÄNGE`. Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Install Output ⬆
Strom I1

Wählen Sie den Ausgang, den Sie installieren möchten. Die Auswahlliste enthält alle tatsächlich verfügbaren Prozeßausgänge. Ein Häkchen (✓) neben einem Eintrag der Liste bedeutet, daß dieser Ausgang bereits installiert wurde.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

I1 freigeben
nein >JA<

Diese Anzeige erscheint, falls der gewählte Ausgang noch nicht installiert worden ist.

Wählen Sie **JA** und bestätigen Sie mit **ENTER**.

I1 sperren
>NEIN< ja

Ist der gewählte Ausgang bereits installiert, wählen Sie **NEIN**, um ihn neu zu konfigurieren, oder **JA**, um zum vorherigen Menü zurückzukehren und einen anderen Ausgang zu wählen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

I1 Quell-Kanal ⬆
Kanal A

Wählen Sie in der Auswahlliste den Kanal, den Sie als Quellkanal dem vorher gewählten Ausgang zuordnen möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

I1 Quellgröße ↕
Strömung

Wählen Sie die Meßgröße, die der Quellkanal zum Ausgang übertragen soll (Quellgröße). Die verfügbare Quellgrößen und die entsprechenden Konfigurationsoptionen sind in der folgenden Tabelle zusammengefaßt. Falls Sie einen Binärausgang konfigurieren, werden lediglich die Optionen `GRENZWERT` und `IMPULS` angeboten.

Tabelle 16.1: Konfigurationsoptionen für die Prozeßausgänge

Quellgröße	Verfügbare Konfigurationsoptionen	Ausgang
Durchflußwert	-	Ausgabe der im Programmzweig <code>AUSGABEOPTIONEN</code> gewählten Meßgröße
Mengenählung	Q+	Ausgabe des Mengenzählers für die positive Strömungsrichtung
	Q-	Ausgabe des Mengenzählers für die negative Strömungsrichtung
	ΣQ	Ausgabe der Summe beider Mengenzähler (positive und negative Strömungsrichtung)
Grenzwert	R1	Ausgabe einer Grenzwertmeldung (Alarmausgang R1)
	R2	Ausgabe einer Grenzwertmeldung (Alarmausgang R2)
	R3	Ausgabe einer Grenzwertmeldung (Alarmausgang R3)
Impuls	von abs (x)	Ausgabe eines Impulses ohne Berücksichtigung des Vorzeichens
	von x > 0	Ausgabe eines Impulses für positive Meßwerte
	von x < 0	Ausgabe eines Impulses für negative Meßwerte
Sonstiges	c-Medium	Ausgabe der Schallgeschwindigkeit des Mediums (siehe Kapitel 15).
	Signal	Ausgabe der Signalamplitude eines Meßkanals

16.1.1 Ausgabebereich

I1:Ausg.Bereich ↕
4/20 mA

Bei der Konfiguration eines analogen Ausgangs fragt US300PM nun nach dem Ausgabebereich. Wählen Sie einen der in der Scrollliste angebotenen Ausgabebereiche aus oder wählen Sie `ANDERER...`, um den Ausgabebereich manuell einzugeben.

I1:Ausgabe MIN ↕
10.0 mA

Falls Sie `ANDERER...` gewählt haben, geben Sie nun den kleinsten (`AUSGABE MIN`) und den größten Ausgabewert (`AUSGABE MAX`) ein.

I1:Ausgabe MAX ↕
11.0 mA

Bestätigen Sie jeden Wert mit **ENTER**.

I1:Ausgabe MAX ↕
12.0 MINIMAL

Der festgelegte Ausgabebereich sollte mindestens 10% des physikalisch maximal möglichen Ausgabebereichs umfassen (beispielsweise $I_{\text{MAX}} - I_{\text{MIN}} \geq 2\text{mA}$ für eine 20 mA-Stromschleife). Ist diese Bedingung nicht erfüllt, so zeigt US300PM den kleinsten maximalen Ausgabe-wert (AUSGABE MAX) an, der mit dem eingegebenen minimalen Ausgabewert (AUSGABE MIN) verträglich ist.

16.1.2 Fehlerausgabe

Im darauf folgenden Dialog können Sie den Wert festlegen, der ausgegeben werden soll, wenn die gewählte Quellgröße nicht gemessen werden kann. Kann US300PM während einer gewissen Zeit nicht messen, z.B. beim Auftreten von Gasblasen im Medium, so wird der definierte Wert ausgegeben.

Tabelle 16.2: Fehlerausgabe-Optionen

Fehlerausgabe-Optionen	Ergebnis
Minimum	Ausgabe des kleinstmöglichen Werts (unterer Grenzwert des Ausgabebereichs)
letzter Wert	Ausgabe des zuletzt gemessenen Werts
Maximum	Ausgabe des größtmöglichen Werts (oberer Grenzwert des Ausgabebereichs)
anderer Wert	Ausgabe eines einzugebenden Wertes. Dieser muß innerhalb der physikalischen Grenzen des Ausgangs liegen.

Beispiel:

Der Volumenfluß ist als Quellgröße für die Stromschleife gewählt worden, der Ausgabebereich ist zu 4/20 mA festgelegt, die Fehlerverzögerung t_d ist größer als Null.

Die Messung des Volumenflusses ist während des Zeitintervalls $t_0 \dots t_1$ nicht möglich.

Welches Signal soll während dieser Zeit ausgegeben werden?

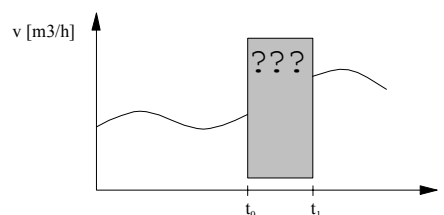
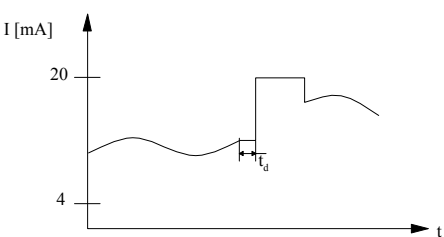
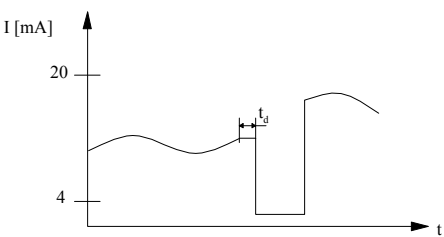


Abb. 16.1: Fehlerausgabe

Tabelle 16.3: Fehlerausgabe-Optionen

Gewählte Fehlerausgabe-Option	Ausgangssignal
<p>Fehler-Ausgabe ↕ Minimum (4.0mA)</p>	
<p>Fehler-Ausgabe ↕ letzter Wert</p>	

Tabelle 16.3 (Fortsetzung)

Gewählte Fehlerausgabe-Option	Ausgangssignal
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Fehler-Ausgabe \updownarrow Maximum (20.0mA) </div>	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Fehler-Ausgabe \updownarrow anderer Wert... </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> Fehler-Ausgabe: 2.00 mA </div>	

Fehler-Ausgabe \updownarrow
Minimum (4.0mA)

Wählen Sie in der Auswahlliste eine Fehlerausgabe-Option.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Fehler-Ausgabe:
...

Falls Sie **ANDERER WERT** gewählt haben, so geben Sie nun einen Fehlerwert ein. Der Wert muß innerhalb der physikalischen Grenzen des Ausgangs liegen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Hinweis: US300PM speichert Ihre Einstellungen jetzt, am Ende des Dialogs.

I1 active loop
Klemmen: P1+, P1-

Die zu verwendenden Anschlußklemmen werden nun angezeigt (hier P1+ und P1- für die aktive Stromschleife).

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

16.1.3 Funktionskontrolle

Sie können nun die Funktion des installierten Ausgangs überprüfen. Schließen sie ein Multimeter an den installierten Ausgang an.

Kontrolle der analogen Ausgänge

I1:Output Test
4 mA

Geben Sie einen beliebigen Testwert ein (in unserem Beispiel wird der Stromausgang getestet). Dieser Wert muß innerhalb des gewählten Ausgabebereichs liegen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
I1= 4.0 mA
Again? no >YES<
```

Zeigt das Meßgerät den eingegebenen Wert an, so funktioniert der Ausgang.

Wählen Sie YES, um die Kontrolle zu wiederholen, NO, um zu den SYSTEM-EINSTEL. zurückzukehren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Kontrolle der Binärausgänge

```
B1:Output Test
Reed-Relais OFF
```

Wählen Sie in der Auswahlliste OUTPUT TEST OFF, um den stromlosen Zustand des Ausgangs zu testen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Am Ausgang dürfte jetzt kein Strom zu messen sein.

```
B1= OFF
Again? no >YES<
```

Wählen Sie YES.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

```
B1:Output Test
Reed-Relais ON
```

Wählen Sie ON in der Auswahlliste OUTPUT TEST, um den stromführenden Zustand des Ausgangs zu testen.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Strom soll nun am Ausgang fließen.

```
B1= ON
Again? no >YES<
```

Wählen Sie YES, um die Kontrolle zu wiederholen, NO, um zu den SYSTEM-EINSTEL. zurückzukehren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

16.2 Fehlerverzögerung

Die Fehlerverzögerung ist das Zeitintervall, nach Ablauf dessen US300PM den für die Fehlerausgabe eingegebenen Wert zum Ausgang überträgt, falls keine gültigen Meßwerte vorliegen.

Die Fehlerverzögerung kann im Programmzweig AUSGABEOPTIONEN eingegeben werden, falls diese Abfrage vorher im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN aktiviert wurde. Falls sie den Wert der Fehlerverzögerung nicht selbst eingeben, verwendet US300PM den Wert der Dämpfung.

```
Error-val.delay
>DAMPING< edit
```

Wählen Sie im Programmzweig SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ DIALOGS/MENUS die Option ERROR-VAL. DELAY.





```
Error-val.delay
10 s
```

Wählen Sie DAMPING, wenn US300PM den Wert der Dämpfung als Fehlerverzögerung verwenden soll. Wählen Sie EDIT, um die Fehlerverzögerungsabfrage zu aktivieren. Ab jetzt fordert US300PM im Programmzweig AUSGABEOPTIONEN zur Eingabe der Fehlerverzögerung auf.

Diese Einstellung ist kaltstartfest.

16.3 Beschaltung der Prozeßausgänge

Tabelle 16.4: Beschaltung der Prozeßausgänge

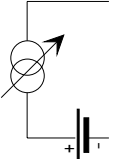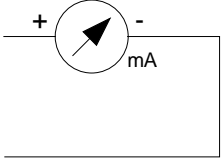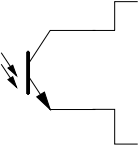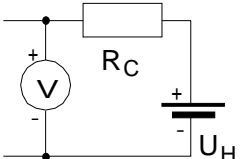AUSGANG	US300PM	Klemme (Buchse)	BESCHALTUNG	
aktive Stromschleife		Px+ (rot) (schwarz) Px-		$R_{LOAD} < 500 \Omega$
Binärausgang Open-Collector		Px+ (rot) (schwarz) Px-		$U_H = 5 \text{ bis } 24 \text{ V}$ $R_C[k\Omega] = U_H / I_C[mA]$ $I_C = 1 \text{ bis } 4 \text{ mA}$

16.4 Aktivierung eines Stromausgangs

Hinweis: Ein Ausgang kann nur dann im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` aktiviert werden, wenn er vorher installiert wurde.

Ausgabeoptionen ↕
für Kanal A:

Stromschleife
I1: nein >JA<

Wählen Sie im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` den Kanal, für welchen Sie einen Prozeßausgang aktivieren möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Wählen Sie **JA** in der Anzeige eines Ausganges, um diesen zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

16.4.1 Meßbereich

Nachdem ein analoger Ausgang im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` aktiviert wurde, fragt US300PM nach dem Meßbereich der Quellgröße.

Meßber.-Anfang
0.00 m3/h

Meßbereich Ende
300.00 m3/h

Geben Sie in `MESSBER.-ANFANG` den kleinsten zu erwartenden Meßwert an. Die hier angezeigte Maßeinheit ist die für die Quellgröße gewählte Maßeinheit. Der Wert `MESSBER.-ANFANG` ist derjenige Meßwert, welcher der unteren Grenze des in Abschnitt 16.1.1 definierten Ausgabebereichs zugeordnet ist.

Geben Sie in `MESSBEREICH ENDE` den größten zu erwartenden Meßwert an. Der Wert `MESSBEREICH ENDE` ist derjenige Meßwert, welcher der oberen Grenze des in Abschnitt 16.1.1 definierten Ausgabebereichs zugeordnet ist.

Beispiel:

Der Ausgabebereich 4/20 mA wurde für eine Stromschleife gewählt, der Anfang des Meßbereichs wurde auf 0 m³/h gesetzt, das Ende des Meßbereiches auf 300 m³/h.

Beträgt der Volumenfluß im Rohr 300 m³/h, so wird ein Signal von 20 mA zum Ausgang übertragen. Für einen Volumenfluß von 0 m³/h wird ein Signal von 4 mA übertragen.

16.5 Aktivierung eines Impulsausgangs

Ein Impulsausgang ist ein integrierender Ausgang, der einen Impuls sendet, wenn das Volumen oder die Masse des Mediums, das an der Meßstelle vorbeigeströmt ist, einen bestimmten Wert (die **IMPULSWERTIGKEIT**) erreicht hat. Die integrierte Größe ist die Meßgröße. Sobald ein Impuls emittiert wurde, beginnt die Integration von neuem.

Hinweis: Die Anzeige **IMPULSAUSGANG** erscheint nur dann im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN**, wenn ein Impulsausgang installiert wurde.

Ausgabeoptionen ⬆
für Kanal A:

Wählen Sie im Programmzweig **AUSGABEOPTIONEN** den Kanal, für welchen Sie einen Prozeßausgang aktivieren möchten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Impulsausgang
Bl: nein >JA<

Wählen Sie **JA** in der Anzeige eines Ausgangs, um diesen zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Impulsausgang
KEINE ZÄHLUNG !

Nebstehende Fehlermeldung erscheint, falls die Strömungsgeschwindigkeit als Meßgröße gewählt wurde. Die Verwendung des Impulsausgangs ist in diesem Falle nicht möglich, da die Integration der Strömungsgeschwindigkeit technisch bedeutungslos ist.

Impulswertigkeit
0.01 m3

Geben Sie die **IMPULSWERTIGKEIT** ein. **US300PM** zeigt automatisch die Maßeinheit der aktuellen Meßgröße an. Erreicht die gezählte Meßgröße die eingeebene Impulswertigkeit, so wird einen Impuls emittiert.

Impulsbreite
100 ms

Geben Sie die **IMPULSBREITE** ein. Es sind Werte zwischen 80 und 1000 ms möglich. Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Impulsbreite die technischen Eigenschaften des Geräts (Zähler, PLC, etc.), welches am Ausgang angeschlossen werden soll.

US300PM zeigt nun den maximalen Durchfluß an, mit dem der Impulsausgang arbeiten kann. Dieser Wert wird aus den eingegebenen Werten für die Impulswertigkeit und die Impulsbreite berechnet. Ist der Durchfluß größer als dieser 'Max-Wert', so arbeitet der Impulsausgang nicht korrekt. Passen Sie in diesem Fall die Impulswertigkeit und -breite den Durchflußbedingungen an. Bestätigen Sie die Kenntnisnahme des maximalen Werts mit **ENTER**.

Achtung! Bei Durchflüsse größer als dieser maximalen Wert arbeitet der Impulsausgang nicht korrekt.

16.6 Aktivierung eines Alarmausgangs

Hinweis: Die Anzeige `ALARMAUSGANG` erscheint nur dann im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN`, wenn ein Alarmausgang installiert wurde.

Einem Kanal können maximal 3 unabhängig voneinander arbeitende Alarmausgänge zugeordnet werden. Die Alarmausgänge können zur Ausgabe von Informationen über die laufende Messung verwendet werden, oder auch zum Ein/Ausschalten von Pumpen, Motoren und anderen Geräten.

16.6.1 Alarmeigenschaften

Sie können für einen Alarmausgang die Schaltbedingung, den Typ (haltend oder nicht haltend) sowie den Modus (den stromlosen Zustand) festlegen. Diese Einstellungen werden in der folgenden Tabelle beschrieben:

Tabelle 16.5: Alarmeigenschaften

Alarm-eigenschaft	Mögliche Einstellungen	Beschreibung
FUNC (Schaltbedingung)	MAX	Der Alarm schaltet, wenn der Meßwert den Grenzwert überschreitet.
	MIN	Der Alarm schaltet, wenn der Meßwert den Grenzwert unterschreitet.
	+⇒ - -⇒ +	Der Alarm schaltet, wenn die Durchflußrichtung sich ändert (Vorzeichenwechsel des Meßwertes).
	MENGE	Der Alarm schaltet, wenn die Mengenzählung aktiviert ist und der Mengenzähler einen vorgegebenen Grenzwert erreicht.
	FEHLER	Der Alarm schaltet, wenn eine Messung nicht möglich ist.
	AUS	Keine Funktion, der Alarm ist ausgeschaltet.
TYP (Festlegung des Rückstellverhaltens)	NICHTHALTEND	Ist die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt, so schaltet der Alarm nach ca. 1 Sekunde in den Ruhezustand zurück.
	HALTEND	Der Alarm bleibt im aktivierten Zustand, auch wenn die Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist.
MODE (Stromloser Zustand des Alarms)	Schließer	Der Alarm ist stromführend, wenn die Schaltbedingung erfüllt ist, und stromlos im Ruhezustand (NO=normally open).
	Öffner	Der Alarm ist stromlos, wenn die Schaltbedingung erfüllt ist, und stromführend im Ruhezustand (NC=normally closed).

Achtung: Wenn `US300PM` nicht mißt, so befinden sich alle Alarmer im stromlosen Zustand, unabhängig vom programmierten Ruhezustand.

Ausgabeoptionen ⇅
für Kanal A:

Alarmausgang
nein >JA<

R1=FUNC<typ mode
Function: MAX

Wählen Sie im Programmzweig `AUSGABEOPTIONEN` den Kanal, für welchen Sie einen Prozeßausgang aktivieren möchten.



Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.


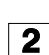
Wählen Sie **JA** in der Anzeige eines Ausganges, um diesen zu aktivieren.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

Die dann erscheinende Anzeige enthält drei Auswahlmöglichkeiten:

- **FUNC** für die Schaltbedingung,
- **TYP** für das Rückstellverhalten,
- **MODE** für den stromlosen Zustand.

Wählen Sie mit den Tasten  **4** und  **6** eine Auswahlliste auf der ersten Zeile.


Benutzen Sie die Tasten  **8** und  **2**, um auf der zweiten Zeile die entsprechenden Einstellungen zu wählen.

Nachdem alle Einstellungen gewählt wurden, drücken Sie auf **ENTER**, um die Änderungen zu speichern.

16.6.2 Festlegung der Grenzwerte

Für die Funktionen MAX und MIN

Haben Sie unter FUNC die Schaltbedingung MAX oder MIN gewählt, so müssen Sie jetzt den gewünschten Grenzwert des Ausganges wie folgt definieren:

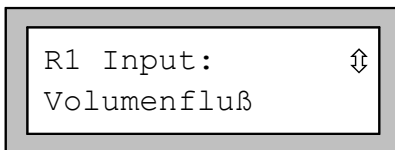



Wählen Sie in der Auswahlliste INPUT die physikalische Größe, die für den Vergleich benutzt werden soll. Verfügbare Optionen sind:

- der Volumenfluß,
- die Signalamplitude,
- die Schallgeschwindigkeit des Mediums.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

US300PM fragt dann nach dem Grenzwert.

Tabelle 16.6: Grenzwerte

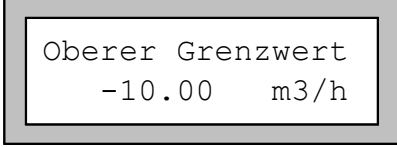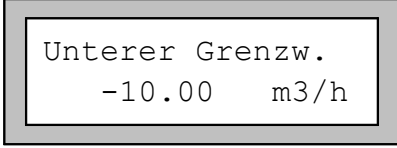Funktion	Anzeige und Vergleich	Anmerkungen
MAX	 <p>Vergleich: Meßwert > Grenzwert Der Alarm schaltet, wenn der Meßwert den programmierten Grenzwert überschreitet.</p>	<p>Das Vorzeichen wird dabei berücksichtigt!</p> <p><i>Beispiel:</i></p> <p><i>Oberer Grenzwert = -10,0 m³/h</i> <i>Der Grenzwert ist bei einem Meßwert von 9,9 m³/h oder +2,5 m³/h überschritten, nicht aber bei einem Meßwert von 11,0 m³/h.</i></p>
MIN	 <p>Vergleich: Meßwert < Grenzwert Der Alarm schaltet, wenn der Meßwert den programmierten Grenzwert unterschreitet.</p>	<p>Das Vorzeichen wird dabei berücksichtigt!</p> <p><i>Beispiel:</i></p> <p><i>Unterer Grenzwert = -10,0 m³/h</i> <i>Der Grenzwert ist bei einem Meßwert von 11,0 m³/h oder +22,5 m³/h unterschritten, nicht aber bei einem Meßwert von 9,9 m³/h.</i></p>

MENGE	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Mengen-Grenzwert 1.00 m3 </div> <p>Vergleich: Mengenzähler \geq Grenzwert</p> <p>Der Alarm schaltet, wenn der Mengenzähler den programmierten Grenzwert erreicht.</p>	<p>US300PM verfügt über einen Mengenzähler für jede Strömungsrichtung.</p> <p>Geben Sie einen positiven Grenzwert ein, so erfolgt der Vergleich mit dem Wert des Mengenzählers für die positive Strömungsrichtung. Geben Sie einen negativen Grenzwert ein, so erfolgt der Vergleich mit dem Wert des Mengenzählers für die negative Strömungsrichtung.</p> <p>Der Vergleich findet auch dann statt, wenn der Mengenzählers der jeweils anderen Richtung angezeigt wird.</p>
-------	---	--

Hinweis:	<p>Der eingegebene Grenzwert wird während der Messung immer in der aktuellen Maßeinheit interpretiert. Der Grenzwert wird aber bei einer Änderung der Maßeinheit nicht umgerechnet. Sie müssen also bei einer Änderung der Maßeinheit den Grenzwert ebenfalls ändern.</p> <p><i>(Beispiel: Sie haben einen Grenzwert von 60,0 m³/h definiert. Sie ändern später die Maßeinheit in m³/min. Sie müssen in diesem Falle den Grenzwert von 60,0 m³/h auf 1,0 m³/min ändern).</i></p>
-----------------	--

16.6.3 Hysterese definieren

Sie können nun eine Verzögerungsfunktion (Hysterese) für den Alarm definieren.

Diese Funktion gestattet es, ein wiederholtes oder andauerndes Ansprechen des Alarms zu vermeiden, falls die Meßwerte nur geringfügig um den Schwellenwert des Alarms fluktuieren. Die zu definierende Hysterese ist ein symmetrischer Wertebereich um den Schwellenwert, innerhalb dessen eine Fluktuation der Meßwerte ohne Auslösen des Alarms möglich ist. Der Alarm wird ausgelöst, falls die Meßwerte die obere Grenze des Bereiches erreichen, und deaktiviert, falls die Meßwerte unter die untere Grenze fallen.

Beispiel: Bei einer Hysterese von 1 m/s und einem Schwellenwert von 30 m/s wird der Alarm bei 30,5 m/s ausgelöst, bei 29,5 m/s wieder deaktiviert. Kleine Fluktuationen um 30 m/s lösen den Alarm nicht aus.

R1 Hysterese
1 m/s

Geben Sie die gewünschte Breite des Bereiches oder auch 0 (Null) ein, um ohne Hysterese zu arbeiten.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

16.7 Verhalten der Alarmausgänge

16.7.1 Scheinbare Schaltverzögerung

US300PM rundet Meßwerte und Mengenzählerwerte vor der Anzeige auf zwei Nachkommastellen auf oder ab. Der Grenzwertvergleich wird jedoch mit den nicht gerundeten Größen durchgeführt. Deshalb kann es bei sehr kleinen Änderung der Meßgröße (kleiner als zwei Nachkommastellen in der aktuellen Maßeinheit) zu einer scheinbaren Verzögerung des Schaltens kommen. Beachten Sie in diesem Falle, daß die Schaltgenauigkeit des Ausganges größer ist als die Genauigkeit der Anzeige.

16.7.2 Zurücksetzen und Initialisieren der Ausgänge

- Nach einem Kaltstart werden alle Alarmausgänge initialisiert. Sie befinden sich anschließend im folgenden Zustand:

Tabelle 16.7: Alarmzustand nach der Initialisierung

FUNC:	AUS
TYPE:	NICHTHALTEND
MODE:	Schließer
GRENZWERT:	0.00

- Drücken Sie Taste **C**, um während der Messung alle Alarmausgänge in den jeweiligen Ruhezustand zurückzusetzen. Alarmausgänge, deren Schaltbedingung noch erfüllt ist, werden jedoch nach einer Sekunde wieder aktiviert.
- Durch Drücken der Taste **BRK** wird die Messung unterbrochen, und Sie gelangen zurück zum Hauptmenü. Alle Alarmausgänge werden stromlos geschaltet, unabhängig vom programmierten Ruhezustand.

16.7.3 Alarmausgänge im Parametersatz

Die Konfiguration der Alarmausgänge wird im aktuellen Parametersatz gespeichert (Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN**) und beim Laden eines gespeicherten Parametersatzes ebenfalls geladen.

16.7.4 Alarmausgänge während der Sensorpositionierung

Zu Beginn der Sensorpositionierung (Balkendiagramm) werden alle Alarmausgänge in ihren programmierten Ruhezustand zurückgesetzt.

Kehren Sie während der Messung zur Balkendiagrammanzeige zurück, so werden alle Alarmausgänge in ihren programmierten Ruhezustand zurückgesetzt. Ein Alarmausgang vom Typ **HALTEND**, der während der vorangegangenen Messung aktiviert worden war, verbleibt nach Abschluß der Sensorpositionierung in seinem Ruhezustand, wenn seine Schaltbedingung nicht mehr erfüllt ist.

Das gleiche Ergebnis kann durch Drücken der Taste **C** während der Messung erreicht werden. Das Schalten der Alarmausgänge in ihren programmierten Ruhezustand wird auf der Anzeige nicht signalisiert.

16.7.5 Funktion und Aktualisierung der Alarmausgänge

Alarmausgänge mit der Schaltbedingung **MAX** oder **MIN** werden höchstens einmal pro Sekunde aktualisiert, um ein "Brummen" zu vermeiden (d.h. ein Fluktuieren der Meßwerte um den Auslösewert der Schaltbedingung).

Alarmausgänge vom Typ **NICHTHALTEND** schalten bei erfüllter Schaltbedingung für ca. 1 Sekunde in ihren aktivierten Zustand.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung **MENGE** werden, sobald der Mengenzähler den definierten Grenzwert erreicht, sofort aktiviert.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung **FEHLER** werden erst nach mehreren erfolglosen Meßversuchen aktiviert (die LED des Kanals leuchtet rot). Dadurch führen typische kurzzeitige Störungen der Messung (beispielsweise wenn beim Einschalten einer Pumpe Luftblasen im Medium entstehen) nicht zur Aktivierung des Alarms. Sind die Alarmausgänge vom Typ **HALTEND**, so werden sie zurückgesetzt, sobald ein Meßwert ermittelt werden konnte (die LED des Kanals leuchtet grün).

Bei einer Anpassung an veränderte Meßbedingungen, beispielsweise eine wesentliche Erhöhung der Medientemperatur, wird der Alarm nicht geschaltet.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung $+\Rightarrow - \Rightarrow +$ sowie vom Typ **NICHTHALTEND** schalten bei jeder Änderung der Strömungsrichtung für ca. 1 Sekunde in ihren aktivierten Zustand.

Alarmausgänge mit Schaltbedingung $+\Rightarrow - \Rightarrow +$ und vom Typ **HALTEND** schalten nach dem ersten Wechsel der Strömungsrichtung in ihren aktivierten Zustand. Sie können durch Drücken der Taste **C** zurückgesetzt werden.

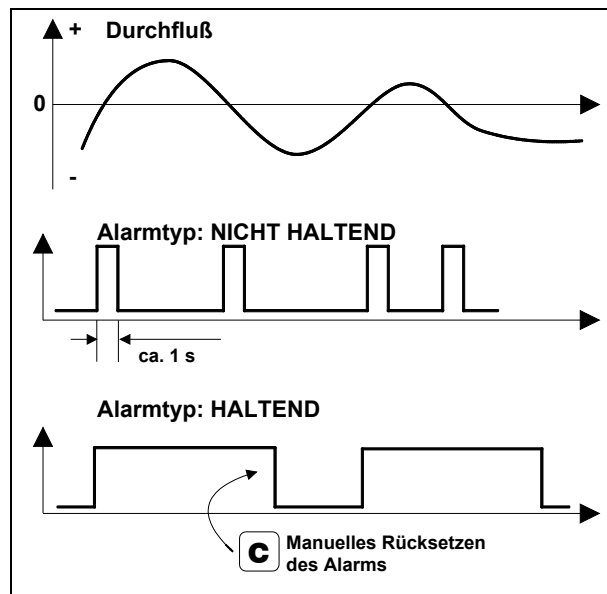


Abb. 16.2: Verhalten eines Relais bei einem Strömungsrichtungswechsel

Alarmausgänge mit der Schaltbedingung **KEINE** werden im Modus **NO CONT** gesetzt. Der Alarm ist stromlos.

16.7.6 Alarmzustand

Hinweis: Das Schalten der Alarmausgänge wird weder akustisch, noch auf der Anzeige signalisiert.

Der Alarmzustand kann während der Messung angezeigt werden. Diese Funktion können Sie im Programmzweig **SONDERFUNKTIONEN \ SYSTEM-EINSTEL. \ DIALOGES/MENUS** aktivieren. Diese Einstellung ist kaltstartfest.



Wählen Sie die Option **SHOW RELAIS STAT**. Wählen Sie **EIN**, um die Anzeige des Alarmzustands zu aktivieren.






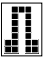

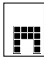
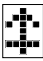







Drücken Sie während der Messung die Taste **9** (mit 'DISP' darüber), um auf der ersten Zeile der Anzeige zu scrollen, bis Sie die Anzeige der Alarmzustände erreichen.

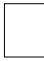Der Alarmzustand wird wie folgt angezeigt:

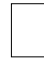RX = , wo ein Piktogramm darstellt (R1 = z.B.).

Siehe Tabelle 16.8.

Tabelle 16.8: Piktogramme in der Anzeige des Alarmzustandes

	Nr.	Funktion	Typ	Schaltbedingung	Aktueller Zustand
R		=			
	1	 keine	 NICHT-HALTEND	 Schließer	 geschlossen
	2	 MAX	 HALTEND	 Öffner	 offen
	3	 MIN			
		 + → - - → +			
		 MENGE			
		 FEHLER			

16.8 Deaktivierung der Ausgänge

Werden die programmierten Ausgänge nicht mehr benötigt, so können sie deaktiviert werden. Die Konfiguration eines deaktivierten Ausganges wird gespeichert und steht zur Verfügung, wenn der Ausgang erneut aktiviert wird.

Alarmausgang
 nein >JA<

Um einen Ausgang zu deaktivieren, wählen Sie **NEIN** in der entsprechende Anzeige des Programmzweigs **AUSGABEOPTIONEN**.

Drücken Sie zur Bestätigung **ENTER**.

17 Fehlersuche

Wählen Sie in der folgenden Liste den Sachverhalt aus, durch den Ihr Problem am treffendsten beschrieben wird.

Problem

A: Volumenfluß
54.5 m³/h ?

Ein **Fragezeichen** erscheint in der rechten unteren Ecke der Anzeige. Die LED des Kanals leuchtet rot.

Ursache:

Das Fragezeichen zeigt an, daß der akustische Kontakt während der Messung unzureichend war. Der letzte korrekte Meßwert verbleibt auf der Anzeige.

Abhilfe:

Siehe Abschnitt 17.2.

Problem

Velocity limit
m/s !

Ein **Ausrufezeichen** erscheint in der rechten unteren Ecke der Anzeige. Die LED des Kanals leuchtet rot.

Ursache:

Die definierte Obergrenze für die Strömungsgeschwindigkeit wurde überschritten. Alle Strömungsgeschwindigkeiten, welche die definierte Obergrenze überschreiten, werden verworfen.

Abhilfe:

1. Warten Sie, bis die Störungen, welche die hohen Strömungsgeschwindigkeiten im Rohr verursachen, nicht mehr wirksam sind.
2. Überlegen Sie gegebenenfalls, ob die Obergrenze neu definiert werden kann (siehe Abschnitt 8.3).
3. Suchen Sie eine besser geeignete Meßstelle.

Problem

SYSTEM FEHLER !
207--0:7300

Unerwarteter Systemfehler.

Abhilfe:

Drücken Sie **BRK**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Tritt diese Meldung wiederholt auf, so notieren Sie bitte die Werksnummer Ihres Gerätes sowie die Ziffernfolge der zweiten Zeile und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

Problem

Die Meßwerte weichen erheblich von den erwarteten Werten ab.

Siehe Abschnitt 17.3.

Problem

US300PM reagiert nicht.

Siehe Abschnitt 17.1.

Sollte sich irgendein Problem ergeben, das mit Hilfe dieser Bedienungsanleitung nicht gelöst werden kann, so nehmen Sie bitte mit unserer Verkaufsabteilung Kontakt auf und geben Sie eine genaue Beschreibung des Problems. Dabei sollten Sie die Typenbezeichnung, die Werksnummer sowie die Firmwareversion Ihres Gerätes genau angeben können.

17.1 US300PM reagiert nicht mehr

Drücken Sie die Tasten **BRK**, **C** und **ENTER** gleichzeitig, um das Instrument neu zu starten.

Tritt dieses Problem wiederholt auf:

Wurden unmittelbar vor dem Auftreten des Problems Parameter oder Einstellungen verändert? Falsche Parameterwerte und inkorrekte Einstellungen können zu Systemfehlern führen. Versuchen Sie, die zuletzt vorgenommenen Änderungen zu rekonstruieren und stellen Sie dann die ursprüngliche Parametereinstellung wieder her.

Schalten Sie das Gerät ein, wobei Sie die Tasten **BRK** + **C** gleichzeitig gedrückt halten, bis das Hauptmenü erscheint. Dadurch wird US300PM initialisiert. Die meisten Parameter und Einstellungen werden auf die Standardwerte des Herstellers zurückgesetzt. Der Speicherinhalt bleibt dabei unberührt.

Tritt das Problem weiterhin auf, so nehmen Sie bitte Kontakt mit **Yokogawa** auf.

17.2 Es wird kein Signal empfangen

Um einen maximalen akustischen Kontakt zwischen dem Rohr und den Sensoren zu erreichen, beachten Sie bitte die folgenden Punkte:

- Rost oder andere Ablagerungen absorbieren die Schallsignale! Säubern Sie das Rohr an den Stellen, wo Sie die Sensoren befestigen wollen. Entfernen Sie Rost oder lose Farbe. Ist das Rohr an der Meßstelle von einer dickeren Schicht Farbe bedeckt, so schleifen Sie diese ab, bevor Sie den Sensor anbringen.
- Tragen Sie eine Schicht Koppelpaste entlang der Mitte der Kontaktfläche der Sensoren auf.
- Zwischen Sensoroberfläche und Rohrwand dürfen sich weder ein Luftspalt, noch Luft einschlüsse befinden. Stellen Sie sicher, daß die Befestigungsvorrichtung den erforderlichen Druck auf die Sensoren ausübt.

a) Signalverlust

Problem

Ein **Fragezeichen** erscheint in der unteren Zeile der Anzeige, rechts vom letzten Meßwert. Die LED des Kanals leuchtet rot.

Überprüfen sie:

- Ist das Rohr leergelaufen und hat es sich danach wieder gefüllt? Nehmen Sie in diesem Falle bitte Kontakt mit **Yokogawa** auf.

Gehen Sie anderenfalls wie folgt vor:

- Warten Sie eine kurze Zeit, bis der akustische Kontakt wieder hergestellt ist. Ein vorübergehend erhöhter Anteil von Gasblasen und Feststoffpartikeln im Medium kann die Messung während dieser Zeit verhindern.
- Überprüfen Sie, ob zwischen der Rohrwand und den Sensoren Koppelpaste vorhanden ist. Erneuern Sie gegebenenfalls die Koppelpaste auf den Sensoren. Positionieren sie die Sensoren erneut. Versuchen Sie, durch Justieren der Sensoren einen maximalen akustischen Kontakt herzustellen.
- Messen Sie mit einem kleineren Schallwegfaktor. Möglicherweise ist die Signaldämpfung infolge einer hohen Viskosität des Mediums oder aufgrund von Ablagerungen an der Rohrwand zu hoch.
- Suchen Sie eine geeignetere Meßstelle an der Rohrleitung (siehe Kapitel 5).

b) kein Meßsignal

Problem

Auf der Anzeige erscheint kein Meßwert. Ein **Fragezeichen** erscheint in der unteren Zeile der Anzeige. Die LED des Kanals leuchtet rot.

Überprüfen sie:

- Wurden die Parameter der Rohrleitung und des Mediums richtig und vollständig eingegeben? Prüfen Sie insbesondere, ob die Schallgeschwindigkeit des Mediums korrekt ist.
- Sind die Sensoren richtig positioniert? (vorgeschlagener Abstand ± 3 mm; siehe Abschnitt 6.6.3)
- Ist die Oberfläche der Leitung sauber und frei von Rost und loser Farbe? Überprüfen Sie, ob zwischen der Rohrwand und den Sensoren Koppelpaste vorhanden ist. Erneuern Sie gegebenenfalls die Koppelpaste auf den Sensoren.
- Wählen Sie einen kleineren Schallwegfaktor. Möglicherweise ist die Signaldämpfung infolge einer hohen Viskosität des Mediums oder aufgrund von Ablagerungen an der Rohrrinnenwand zu hoch.
- Suchen Sie eine geeignetere Meßstelle an der Rohrleitung (siehe Kapitel 5).
- Ist die Rohrleitung vollständig gefüllt? (siehe Abschnitt 5.3 über die Meßstellenwahl)
- Der Gas- und Feststoffanteil im Medium ist möglicherweise zu hoch. Feststoffpartikel im Medium streuen und absorbieren den Ultraschall und dämpfen dadurch das Meßsignal. Eine Messung ist bei einem Gas- oder Feststoffanteil von 10% oder mehr nicht möglich. Bei einem Anteil von weniger als 10% ist die Messung nur bedingt möglich.
- Sind Ablagerungen an der Rohrrinnenwand vorhanden? Diese Ablagerungen können zu einer hohen Dämpfung des Ultraschallsignals führen.
- Ist das Rohr ausgekleidet? Die Auskleidung des Rohres kann beim Messen Probleme verursachen, falls sie nicht fest an der Rohrrinnenwand anliegt oder aus akustisch stark absorbierendem Material besteht. Messen Sie an einer anderen Stelle der Rohrleitung oder konsultieren Sie **Yokogawa**.
- Aus welchem Material besteht das Rohr? Das Messen von porösen Materialien wie Beton oder Gußeisen ist nur bedingt möglich. Konsultieren Sie **Yokogawa**.
- Wie hoch ist die Viskosität des Mediums? Hochviskose Medien schwächen das Ultraschallsignal stark. Die Messung mit Medien, deren Viskosität höher als $1000 \text{ mm}^2/\text{s}$ ist, ist nur bedingt möglich. Konsultieren Sie **Yokogawa**.
- Sind die verwendeten Sensoren für Ihre Anwendung geeignet?
- Beispielsweise könnte die Temperatur zu hoch sein (höher als 130°C für Sensoren vom Typ Q).

17.3 Die Meßwerte weichen erheblich von den erwarteten Werten ab

- Ist die eingegebene Schallgeschwindigkeit korrekt? Ein falscher Wert kann dazu führen, daß das an der Rohrwand reflektierte Signal mit dem Meßsignal verwechselt wird. Der sich aus diesem Signal ergebenden Durchfluß ist sehr klein oder schwankt um Null.
- Ist die für die Strömungsgeschwindigkeit definierte Obergrenze zu niedrig? Alle Strömungsgeschwindigkeiten, welche die Obergrenze überschreiten, werden ignoriert und als ungültig gekennzeichnet. Alle abgeleiteten Größen werden gleichermaßen ungültig gesetzt. Werden mehrere Werte so ignoriert, so ergeben sich zu kleine Werte der Mengenzähler. Siehe Abschnitt 8.3.
- Ist die definierte Schleichmenge zu hoch? Alle Strömungsgeschwindigkeiten, die kleiner sind als die Schleichmenge, werden Null gesetzt. Alle abgeleiteten Größen werden gleichermaßen ungültig gesetzt. Sind die meisten Meßwerte für die Strömungsgeschwindigkeit kleiner als die Schleichmenge, so zeigt US300PM überwiegend einen Durchfluß Null an und es ergeben sich zu kleine Werte der Mengenzähler. Siehe Abschnitt 8.4.

17 Fehlersuche

- Überprüfen sie die eingegebene Rauigkeit, siehe Abschnitt 6.1.5.
- Der Abstand zwischen Meßstelle und Störquelle ist möglicherweise nicht ausreichend (siehe Abschnitt 5.2).
- Ist die Strömungsgeschwindigkeit kleiner als die untere Grenze des Meßbereichs? (Siehe technische Daten im Anhang.)

Sind die Meßwerte nach diese Kontrolle immer noch falsch, so konsultieren Sie **Yokogawa**.

A Technische Daten

US300PM

• Allgemeine Technische Daten

Meßflüssigkeit:	Flüssigkeiten (Trübung < 10,000 mg/L, Schallgeschwindigkeit 800 bis 3500m/s)
Meßgrößen:	Volumendurchfluß, Masse- durchfluß (durch Eingabe der Dichte), Durchflußge- schwindigkeit, Schallge- schwindigkeit im Medium, Wandstärke des Rohres (wenn der optional Meßkopf für die Wandstärke zur Ver- fügung steht)
Meßprinzip:	Laufzeitmessung unter Ver- wendung von Ultraschallsi- gnalen
Rohr-Nennweite:	25 bis 6500 mm
Werkstoffe von Rohr und Auskleidung:	Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Grauguß, Schmiedeeisen, Kupfer, Glas, PVC, etc.
Durchfluß- geschwindigkeits- Bereich:	0,01 bis 25 m/s
Auflösung:	0,025 cm/s
Genauigkeit:	1 bis 3% vom Meßwert abhängig von der Applikation (Durchflußgeschw. > 0,8 m/s) 0,008 m/s (Durchflußgeschw. ≤ 0,8m/s) (abhängig vom Durchfluß- profil)
Meßzyklus:	100 bis 1000 Hz (bei nur einkanalem Eingang)
Gerade Rohrlänge auf Einlaufseite:	10 bis 50 Rohrdurchmesser, je nach Art der Durchfluß- störung

• Ultraschall-Durchflußmesser (US300PM)

Aufbau:	
Gehäuse- werkstoff:	Aluminium (pulverbeschichtet)
Wasser- und staubdicht:	IP54 (EN60529) Ipx4 (JIS C 0920)
Abmessungen:	115 x 276 x 268 mm (außer Tragegriff)
Gewicht:	Ca. 3,9 kg (mit Batteriesatz)
Eingänge:	
Anzahl der Eingangskanäle:	2 (Kanal A, Kanal B) Die beiden Sensoren und der Wandstärkemeßkopf können beliebig ange- schlossen werden

Ausgänge:	
Analogausgänge:	0 bis 2 Ausgänge Bereich: 4 bis 20 mA Durchflußgeschwindigkeit, Volumendurchfluß oder Schallgeschwindigkeit im Medium können beliebig zugeordnet werden
Frequenz- ausgänge:	0 bis 1 Ausgang Bereich: 0 bis 1 kHz Kontaktart: Open Collector 24V/4 mA Der Wert zeigt den momen- tanen Durchfluß an.
Binäre Ausgänge: (Impuls oder Alarm)	0 bis 2 Ausgänge Kontaktart: Open Collector 24V/4 mA Die Ausgangsgröße kann für jeden Ausgang ausgewählt werden. Der Impulsausgang zeigt den Volumetrischen Gesamtdurchfluß (0,01 bis 1000/Einheit) mit Impulsen von 80 bis 1000 ms an.
Anschlußart:	Bananenstecker (+, -)
Anzeige und Konfiguration:	
LC-Anzeige:	2x16 Zeichen LCD mit Hin- tergrundbeleuchtung, die ein- und ausgeschaltet wer- den kann. Zwei Werte können gleich- zeitig angezeigt werden.
LED-Leuchten:	SIGNAL-Leuchten: zeigen den Meßsignalzustand jedes Eingangskanals an (grün oder rot), BATTERIE-Leuchten: zeigt den Batteriezustand an, etc.
Tastenfeld:	15 Tasten (numerische und Funktionstasten) Einfache Bedienung durch Benutzerführung über LCD
Anzeigesprache:	Die folgenden Sprachen können gewählt werden:, Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Niederlän- disch, Norwegisch, Polnisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch
Speicherfunktion für Parameter:	
Funktion:	Speicherung von Rohrlei- tungs- und Flüssigkeitspa- rametern (maximal 80 verschiedene Einstellungen) Speicherung aller Parameter (maximal 14 verschiedene Einstellungen)

Technische Daten

Berechnungsfunktionen:

Durchfluß:	Durchflußgeschwindigkeit volumetrischer oder Massedurchfluß und Gesamtwertbildung (sowohl positive als auch negative Durchfluß-Gesamtwertbildung)
Wandstärke:	Mit dem optionalen Meßkopf für die Wandstärke kann die Wandstärke gemessen werden. Funktion zur Übertragung der gemessenen Wandstärke in die Rohrleitungsparameter.
Schallgeschwindigkeit:	Schallgeschwindigkeit im Medium
Berechnungsfunktionen für die zwei gemessenen Durchflüsse:	Es können zwei beliebige Funktionen aus Mittelwert, Summe oder Differenz der beiden Kanäle A und B gewählt werden
Ausgangszuordnung:	Die oben berechneten Werte außer der Wandstärke können den Ausgängen beliebig zugeordnet werden (es stehen bis zu zwei kanalabhängige Ausgänge zur Verfügung)
Ausgangsdämpfung:	0 bis 100 Sekunden
Alarme:	
Alarmarten:	Hochalarm, Tiefalarm, Alarm bei Änderung der Durchflußrichtung, Alarm bei bestimmter Durchflußmenge (für Chargenbetrieb), Fehleralarm (Messung nicht möglich)
Haltefunktion des Ausgangs:	Nicht halten oder halten
Ausgangskontaktfunktion:	Schließer oder Öffner
Daten-Protokollierfunktion (nur für Wartungszwecke):	
Funktion:	Speicherung der Meßwerte im internen Speicher
Speichergröße:	27 000 Werte (Standard) 100000 Werte (optional) Hinweis: Etwa 3000 dieser Werte werden für interne Daten benötigt.
Kommunikationsfunktion (nur für Wartungszwecke):	
Art:	RS 232 (gekreuzte Verbindungen)
Stecker:	9-poliger D-sub, Stifte
Funktion:	On-line/Off-line-Ausgabe der gemessenen Werte an PCs

Zeitprogrammierbare Meßfunktion:

Funktion:	Automatischer Start und Stop der Messungen, Steuerung durch interne Uhr. Kann mit Datenprotokollierfunktion oder Kommunikation verwendet werden
Spannungsversorgung:	
Versorgungsspannung:	Versorgung durch internen Akku (6V/4Ah) oder Netzadapter (Eingangsspannung 100 bis 240 VAC), wird auch als Ladegerät verwendet.
Akkulaufzeit:	Maximal 14 Stunden
Leistungsaufnahme:	Unter 15 W
Sicherheit und EMV-Normen:	
Allgemeine Sicherheit:	EN61010 (CE-Zeichen)
EMV:	EN61326 (CE-Zeichen) AS/NZS 2064 ("C-Tick"-Zeichen)
Betriebsbedingungen:	
Umgebungstemperatur:	-10 bis +60 °C

• Ultraschallsensoren (US300PT)

Verwendung:	
Wasser- und staubdicht:	Allgemeine Verwendung: IP65 (EN60529) , IPx5 (JIS C 0920) Wasserdicht: IP67 (EN60529) , IPx7 (JIS C 0920)
Nennweiten-Bereiche:	Mittlere Größe: 25 bis 400 mm Groß: 100 bis 2500 mm Sehr groß: 2000 bis 6500 mm
Medientemperatur:	Allgemeine Ausführung: -30 bis +130 °C Hochtemperatursausführung: -30 bis +200 °C
Aufbau:	
Gehäusewerkstoff:	Edelstahl
Werkstoff der Kontaktfläche:	Allgemeine Ausführung: PEEK (Polyetheretherketon) Hochtemperatursausführung: Polyamid
Kabelschutz:	Flexibles Edelstahlrohr
Abmessung des Sensorblocks:	18 x 42,5 x 21,5 mm (mittlere Größe) 30 x 60 x 33,5 mm (große und sehr große Ausführung)
Länge des Kabels:	3,0 m (mittlere Größe)
(vom Sensorblock zur Anschlußbox)	4,4 m (große Ausführung) 12,0 m (sehr große Ausf.)
Gewicht:	ca. 0,6 kg (mittlere Größe) ca. 1,2 kg (große Ausf.) ca. 2,2 kg (sehr große Ausf.)
Optionales Verlängerungskabel (US300PC):	
Länge:	5 m, 10 m, 20 m

• Meßkopf für Wandstärke

Verwendung:

Medientemperatur: Allgemeine Ausf.:
-20 bis +60 °C
(Option /WTG oder Modell USPA301)
Hochtemperaturausf.:
0 bis +200 °C
(Option /WTH oder Modell USPA302)

Kennwerte:

Meßbereich: 1,0 bis 200 mm
(hängt vom Werkstoff ab)

Auflösung: 0,01 mm

Aufbau:

Gewicht: Allgemeine Ausf.:
ca. 172 g
(Option /WTG oder Modell USPA301)
Hochtemperaturausf.:
ca. 190 g
(Option /WTH oder Modell USPA302)

• Zubehör

Standardzubehör für US300PM:

Transportbehälter
Bedienungsanleitung
Maßband
Akkusatz (in Haupteinheit eingebaut)

Weiteres

(Befestigungsmaterial, Haftvermittler, etc.):

einige sind über den Zusatzcode der Haupteinheit oder der Sensoren auswählbar (siehe nächste Seite), separate Bestellung ist aber auch möglich


Maßeinheiten

Volumetrischer Durchfluß	Durchflußgeschwindigkeit	Masse-durchfluß	Gesamtdurchfluß		Schallgeschwindigkeit
			Volumen	Masse	
m ³ /h	m/s	g/s	m ³	g	m/s
m ³ /min	inch/s	t/h	l	kg	
m ³ /s		kg/h	gal	t	
l/h		kg/min			
l/min					
l/s					
USgph					
USgpm					
USgps					
bbl/d					
bbl/h					
bbl/m					

1 Gallone [US] = 3,78 l; 1 Barrel = 42 Gallonen = 158,76 l

Durchflußnomogram

Volumendurchfluß

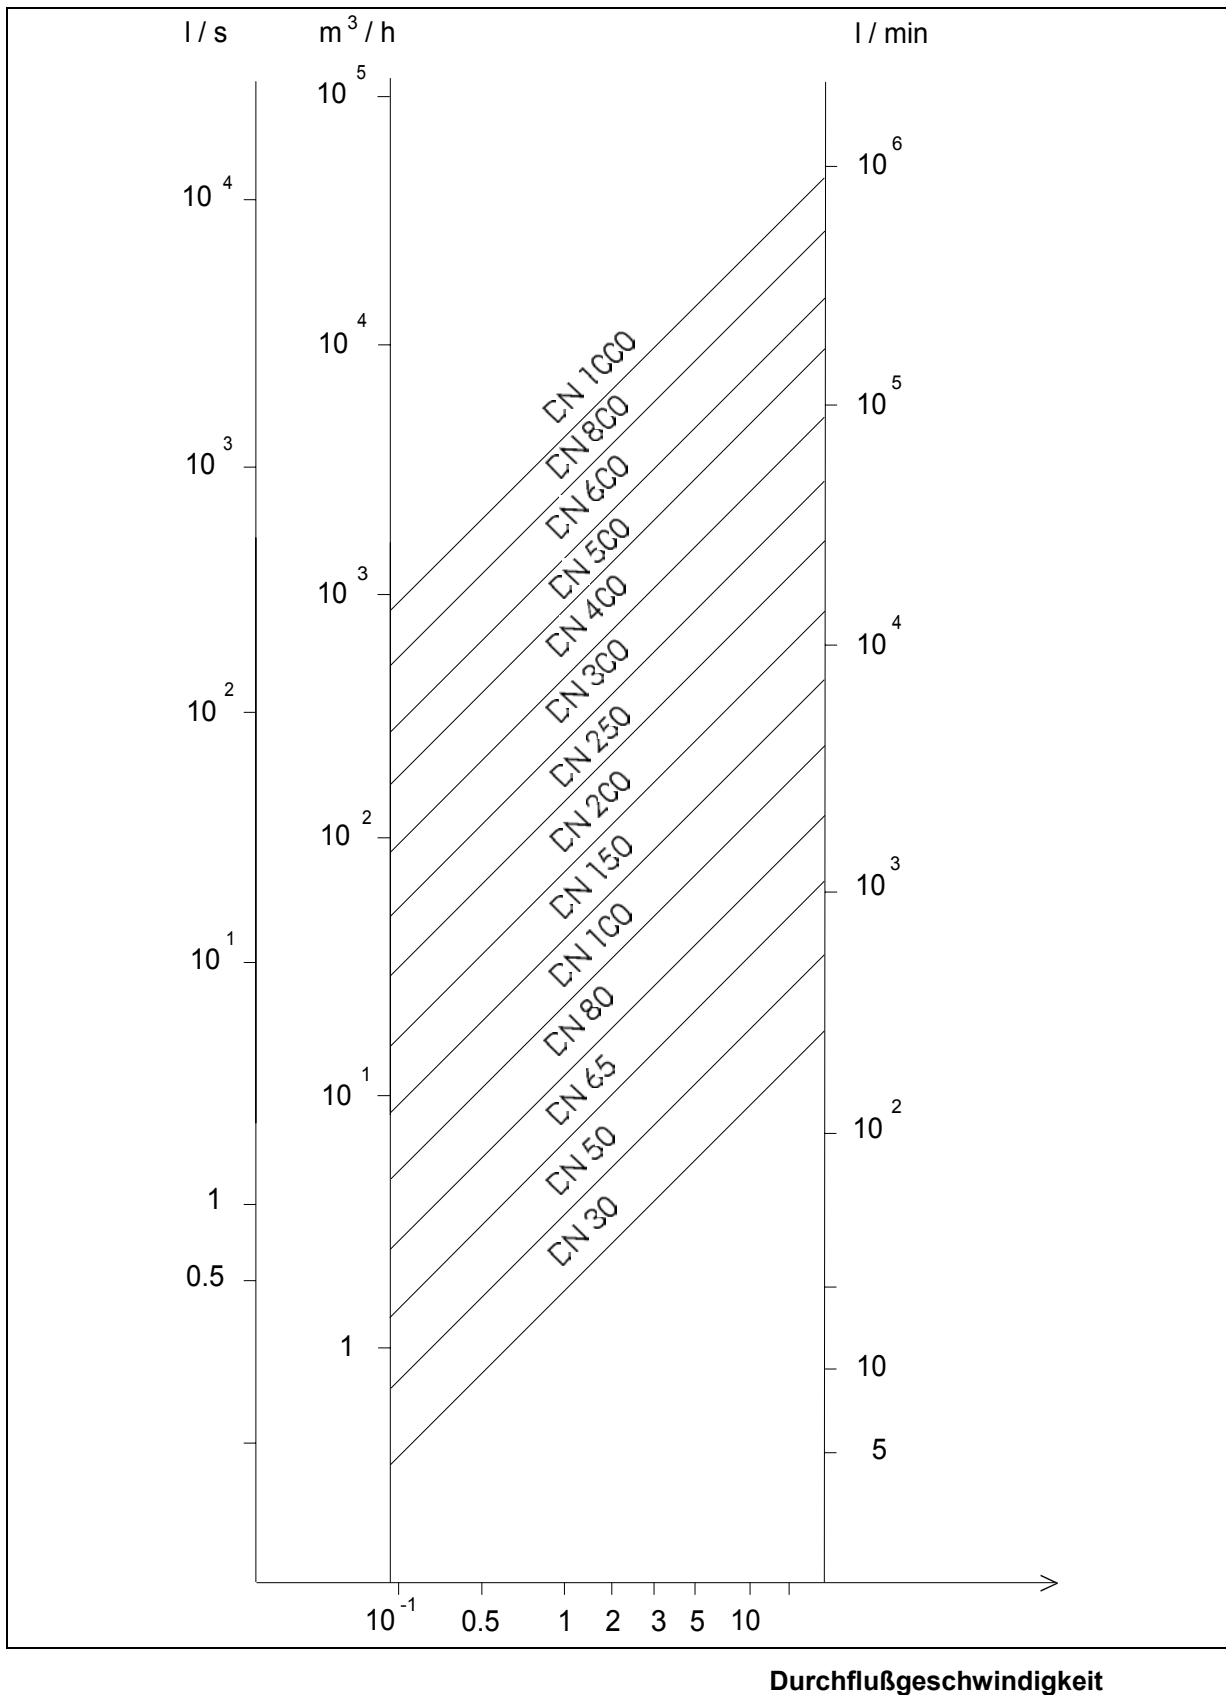

Typ- und Zusatzcodes

Mobiler Ultraschall-Durchflußmesser

Modell	Zusatzcode	Spezifikation
US300PM		Mobiler Ultraschall-Durchflußmesser
Ausgänge	-A0	Kein Analogausgang
	-A1	Ein Analogausgang
	-A2	Zwei Analogausgänge
Netzadapter und Netzkabel	1	Japan
	2	USA
	3	Europa
	-2	Immer 2
	-N	Immer N
Optionen	/PU1	Ein Kontaktausgang (Impuls oder Alarm, OC)
	/PU2	Zwei Kontaktausgänge (Impuls oder Alarm, OC)
	/FQ1	Frequenz Ausgang (OC, 0 bis 1 kHz)
	/DLX	Erweiterter Datenspeicher (100 000 Werte)
	/BGT	Meßstellenbez. Auf dem Typenschild (max. 16 Zeichen auf Typenschild)
	/WTG	Meßkopf für Wandstärke (-20 bis 60°C)
	/WTH	Meßkopf für Wandstärke (0 bis 200°C)

Hinweis: Option /PU1 und /PU2 können nicht gleichzeitig angegeben werden.

Optionales Verlängerungskabel für mobiles Gerät

Modell	Zusatzcode	Spezifikation
US300PC		Optionales Verlängerungskabel für mobiles Gerät
Länge	-A005	Kabellänge 5 m
	-A010	Kabellänge 10 m
	-A020	Kabellänge 20 m

Ultraschallsensoren für mobiles Gerät

Modell	Zusatzcode	Spezifikation
US300PT		Ultraschallsensoren für mobiles Gerät
Verwendung	-G	Allzweckausf. (IP65)
	-W	Wasserdicht (IP67)
Rohr-Nennweite / Medien-Temperatur	BG	Mittlere Größe & Allgemein (mit 3 m Kabel)
	BH	Mittlere Größe & Hochtemp. (mit 3 m Kabel)
	CG	Groß & Allgemein (mit 4,4 m Kabel)
	CH	Groß & Hochtemp. (mit 4,4 m Kabel)
	DG	Sehr groß & Allgemein (mit 12 m Kabel)
		(Hinweis) B: Mittlere Größe (25 bis 400 mm) C: Groß (100 bis 2500 mm) D: Sehr groß (2000 bis 6500 mm) G: Allgemeine Temperatur (-30 bis 130°C) H: Hochtemperatur (-30 bis 200 °C)
Montagehalterung	-S	Standardausf. (Satz von zwei Blöcken, einschl. Richtmaß, Längenmarkierung 330 mm)
	-M	Magnetausführung für allgem. Temp. (-30 bis 100°C, Satz von zwei Blöcken, einschl. Richtmaß, Längenmarkierung 330 mm)
	-N	Keine
Haltekette	B	Für 25 bis 1200 mm Haltekette (1 x 2) Verlängerungs-Haltekette (1 x 2)
	C	Für 1200 bis 3000 mm Haltekette (1 x 2) Verlängerungs-Haltekette (4 x 2)
	D	Für 3000 bis 6500 mm Haltekette (1 x 2) Verlängerungs-Haltekette (10 x 2)
	N	Keine
Akustischer Haftvermittler	G	Allgemeine Ausführung (-30 bis 130°C)
	H	Hochtemperaturosführung (-30 bis 200°C)
	N	Keiner
Optionen	/TTP	Sensor-Meßstellenschild (max. 16 Zeichen)

Technische Daten

Zubehör (für Ultraschall-Durchflußmesser US300PM)

Zubehör	Modell	Beschreibung
Meßkopf für Wandstärke	USPA301	Meßkopf für Wandstärke (-20 bis 60°C)
	USPA302	Meßkopf für Wandstärke (0 bis 200°C)
Netzadapter	USPA311	Netzadapter
Netzkabel mit Stecker	USPA321	Japan
	USPA322	USA
	USPA323	Europa
	USPA324	Großbritannien
	USPA325	Australien
	USPA326	Südafrika
Akkusatz	USPA331	Akkusatz (6V 4Ah)
Transportbehälter	USPA341	Transportbehälter

Zubehör (weiteres)


Zubehör	Modell	Beschreibung
RS 232-Kabel	USPA401	RS 232-Kabel
RS 232-Adapter 9/25	USPA402	RS 232-Adapter 9/25
Maßband	USPA411	Maßband

Zubehör (für die Ultraschallsensoren US300PT)


Zubehör	Modell	Beschreibung
Haltegurt	USPA001	Haltegurt 10 m Länge
	USPA002	Haltegurt 20 m Länge
Halteclip	USPA011	Zwei Halteclips mittlere Größe (für Rohr-Nennweiten 40 bis 100 mm)
	USPA012	Zwei Halteclips große Ausführung (für Rohr-Nennweiten 100 bis 6500 mm)
Haltegurt	USPA021	Haltegurt für Sensoren Ausführung B (nur für Nennweiten 25 bis 50 mm)
Haltekette	USPA031	Haltekette (für Nennweiten 25 bis 600 mm)
	USPA032	Verlängerungs-Haltekette (2 m Länge, eine für jeweils 600 mm Durchm. erforderl.)
	USPA033	Reparatursatz für Haltekette
Montagehalterung	USPA054	Montagehalterung, Standardausführung für Sensoren Typ B (Satz mit zwei Blöcken)
	USPA055	Montagehalterung, Magnetausführung für Sensoren Typ B (Satz mit zwei Blöcken)
	USPA057	Montagehalterung, Standardausführung für Sensoren Typ C oder D (Satz mit zwei Blöcken)
	USPA058	Montagehalterung, Magnetausführung für Sensoren Typ C oder D (Satz mit zwei Blöcken)
Zusätzliche Magnete für Montagehalterung	USPA073	Zwei zusätzliche Magnete für Montagehalterung für Sensoren Typ B
	USPA075	Zwei zusätzliche Magnete für Montagehalterung für Sensoren Typ C oder D
Richtmaß für Montagehalterung	USPA081	Richtmaß für Montagehalt. (Längenmarkierung 120mm)
	USPA082	Richtmaß für Montagehalt. (Längenmarkierung 330mm)
Akustischer Haftvermittler	USPA091	Akustischer Haftvermittler (100 g, für -30 bis 130°C)
	USPA092	Akustischer Haftvermittler (100 g, für -30 bis 200°C)

Maßzeichnungen


Ultraschall-Durchflußmesser US300PM

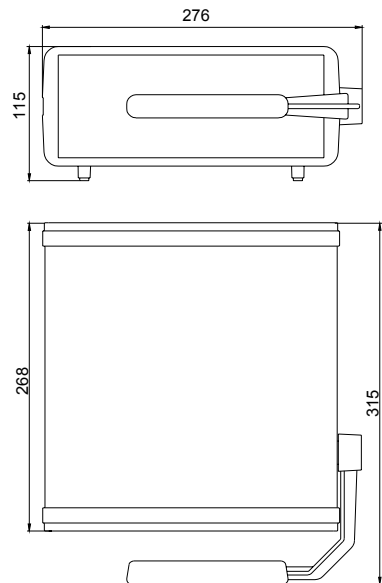

Sensoren US300PT-xBx

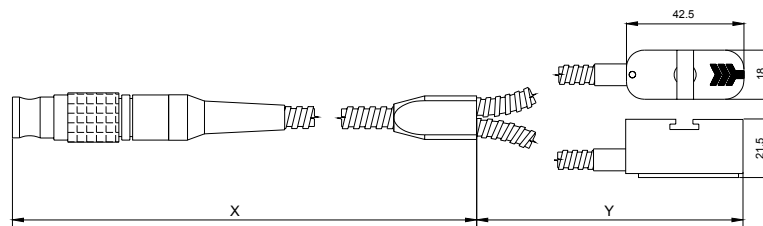


Sensoren US300PT-xCx, US300PT-xDx

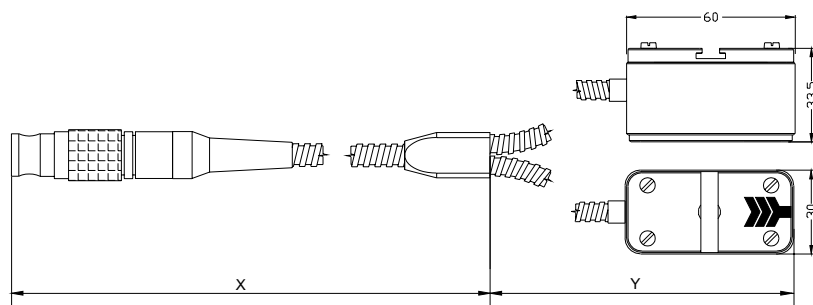

Länge:

Sensor	X (m)	Y (m)	X+Y (m)
US300PT-xBx	2,0	1,0	3,0
US300PT-xCx	2,0	2,4	4,4
US300PT-xDx	5,0	7,0	12,0


Optionales Verlängerungskabel US300PC-Axxx

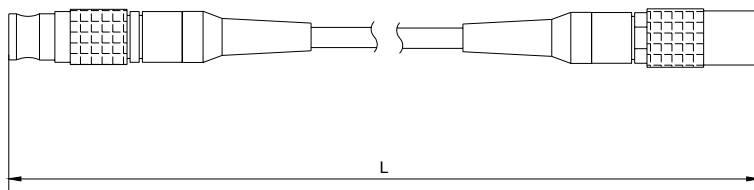


Länge:

Optionales Verlängerungskabel	L (m)
US300PC-A005	5,0
US300PC-A010	10,0
US300PC-A020	20,0

Meßkopf für Wandstärke (für –20 bis 60°C)
(Option /WTG oder Modell USPA301)

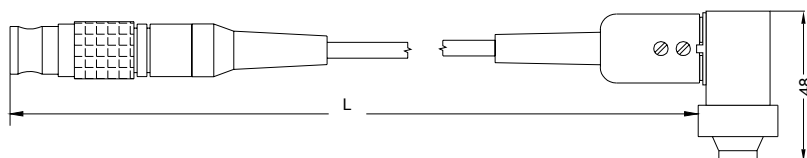

Meßkopf für Wandstärke (für 0 bis 200°C)
(Option /WTH oder Modell USPA302)

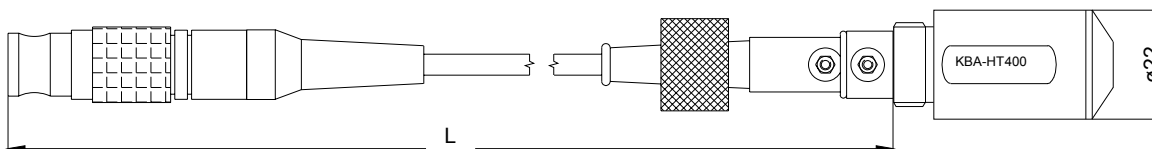

Länge:

Meßkopf für Wandstärke	L (m)
/WTG oder USPA301	1,5
/WTH oder USPA302	1,2

B Referenz

Die folgenden Tabellen sind als Hilfe für den Anwender gedacht. Die Genauigkeit der angegebenen Daten hängt von der Zusammensetzung, Temperatur und Verarbeitung des Materials ab. **Yokogawa** haftet nicht für eventuelle Ungenauigkeiten.

Tabelle B . 1: Schallgeschwindigkeit ausgewählter Rohr- und Auskleidungsmaterialien bei 20°C

In der folgende Tabelle finden Sie die longitudinale und transversale Schallgeschwindigkeiten ausgewählter Rohr- und Auskleidungsmaterialien bei 20°C. Die grauunterlegte Werte sind nicht in der internen Datenbank von US300PM gespeichert. In der Spalte **c_{flow}** finden Sie die Schallgeschwindigkeit, longitudinal oder transversal, die von US300PM für die Durchflußmessung verwendet wird. Berücksichtigen Sie bei Ihrem konkreten Meßproblem, daß die Schallgeschwindigkeit von der Zusammensetzung und Bearbeitung des Materials abhängt. Die Schallgeschwindigkeit von Legierungen und Gußwerkstoffe schwankt stark, der hier angegebene Wert soll lediglich der Orientierung dienen.

Material	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	c _{flow}	Material	c _{trans} [m/s]	c _{long} [m/s]	c _{flow} [m/s]
Aluminium	3100	6300	trans	Platin	1670		trans
Asbestzement	2200		trans	Polyethylen	925		trans
Bitumen	2500		trans	Polystyrol	1150		trans
Messing	2100	4300	trans	PP	2600		trans
Stahl (normal)	3230	5800	trans	PVC		2395	long
Kupfer	2260	4700	trans	PVC (hart)	948		trans
Cu-Ni-Fe	2510		trans	PVDF	760	2050	long.
Duktiler Guß	2650		trans	Quarzglas	3515		trans
Glas	3400	4700	trans	Gummi	1900	2400	trans
Grauguß	2650	4600	trans	Silber	1590		trans
Leitung	700	2200	long	Sintimid		2472	long
PE		1950	long	Edelstahl	3230	5790	trans
Perspex	1250	2730	long	Teka PEEK		2537	long
PFA		1185	long	Tekason		2230	long
Plastik	1120	2000	long	Titan	3067	5955	trans

Tabelle B . 2: Typische Rauigkeitswerte von Rohrleitungen

Sie finden hier typische Rauigkeitswerte für ausgewählte Materialien. Diese Werte beruhen auf Erfahrung und Messungen.

Material	Absolute Rauigkeit [µm]	Material	Absolute Rauigkeit [µm]
gezogene Rohre aus Buntmetallen, Glas, Kunststoffen und Leichtmetallen	0 ... 1.5	gußeiserne Rohre	
gezogene Stahlrohre	10 ... 50	• inwandig bitumiert	120 ...
feingeschlichtete, geschliffene Oberfläche	bis zu ... 10	• neu, nicht ausgekleidet	250 ... 1000
geschlichtete Oberfläche	10 ... 40	• angerostet	1000 ... 1500
geschruppte Oberfläche	50 ... 100	• verkrustet	1500 ... 3000
geschweißte Stahlrohre, neu	50 ... 100		
nach längerem Gebrauch, gereinigt	150 ... 200		
mäßig verrostet, leicht verkrustet	bis zu ... 400		
schwer verkrustet	bis zu ... 3,000		

Tabelle B . 3: Typische Eigenschaften ausgewählter Medien bei T=20°C und p=1 bar

Medium	Schallgeschwindigkeit [m/s]	kinematische Viskosität [mm²/s]	Dichte [g/cm³]
30% Glycol / H ₂ O	1671	4.0	1.045
50% Glycol / H ₂ O	1704	6.0	1.074
80% Schwefelsäure	1500	3.0	1.700
96% Schwefelsäure	1500	4.0	1.840
Aceton	1190	0.4	0.790
Ammoniak	1660	1.0	0.800
Benzin	1295	0.7	0.880
BP Transcal LT	1415	13.9	0.740
BP Transcal N	1420	73.7	0.750
CaCl ₂ -15 C	1900	3.2	1.170
CaCl ₂ -45 C	2000	19.8	1.200
Cerlösung	1570	1.0	1.000
Ethylether	1600	0.3	0.716
Glykol	1540	17.7	1.260
H ₂ O-Ethan.-Glyc.	1703	6.0	1.000
HLP32	1487	77.6	0.869
HLP46	1487	113.8	0.873
HLP68	1487	168.2	0.875
ISO VG 22	1487	50.2	0.869
ISO VG 32	1487	78.0	0.869
ISO VG 46	1487	126.7	0.873
ISO VG 68	1487	201.8	0.875
ISO VG 100	1487	314.2	0.869
ISO VG 150	1487	539.0	0.869
ISO VG 220	1487	811.1	0.869

Referenz

Medium	Schallgeschwindigkeit [m/s]	kinematische Viskosität [mm ² /s]	Dichte [g/cm ³]
Kupfersulfat	1550	1.0	1.000
Methanol	1121	0.8	0.791
Milch 0,3% Fett	1511	1.5	1.030
Milch 1,5% Fett	1511	1.6	1.030
Milch 3,5% Fett	1511	1.7	1.030
Öl	1740	344.8	0.870
Quintolubric 200	1487	69.9	0.900
Quintolubric 300	1487	124.7	0.920
R134 Freon	526	1.0	1.000
R22 Freon	563	1.0	1.000
Salzsäure 37%	1520	1.7	1.200
Saure Sahne	1550	50.0	1.000
Shell Thermina B	1458	74.5	0.863
SKYDROL 500-B4	1387	21.9	1.057
Toluol	1305	0.6	0.861
Vinylchlorid	900	---	0.970
Wasser	1482	1.0	0.999
Zinkstaubsuspen.	1580	1.0	1.000
Zinnchloridlösung	1580	1.0	1.000

Tabelle B . 4: Chemische Beständigkeit von Autotex (Tastatur)

Autotex ist beständig nach DIN 42 115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkungszeit von mehr als 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

Ethanol Cyclohexanol Diacetonalkohol Glykol Isopropanol Glyzerin Methanol Triacetin Dowandol DRM/PM	Formaldehyd 37%-42% Acetaldehyd Aliphatische Kohlenwasserstoffe Toluol Xylol Verdünner (white spirit)	1,1,1-Trichlorethan Ethylacetat Diethylether N-Butyl Acetat Amylacetat Butylcellosolve Ether
Aceton Methyl-Ethyl-Keton Dioxan Cyclohexanon MIBK Isophoron	Ameisensäure <50% Essigsäure <50% Phosphorsäure <30% Salzsäure <36% Salpetersäure <10% Trichloressigsäure <50% Schwefelsäure <10%	Chlornatron <20% Wasserstoffperoxid <25% Kaliseife Waschmittel Tenside Weichspüler Eisenchlor (FeCl ₂) Eisenchlor (FeCl ₃) Dibutyl Phthalat Dioctyl Phthalat Natriumkarbonat
Ammoniak <40% Natronlauge <40% Kaliumhydroxid <30% Alkalikarbonat Bichromate Blutlaugensalze Acetonitril Natriumbisulfat	Bohremulsionen Dieselöl Firniss Paraffinöl Rizinusöl Silikonöl Terpentinölersatz Dccon	Flugzeugkraftstoff Benzin Wasser Salzwasser

Autotex ist beständig nach DIN 42 115 Teil 2 bei einer Einwirkung von < 1 Stunde gegenüber Essigsäure ohne sichtbare Schaden.

Autotex ist gegen die nachstehenden Chemikalien nicht beständig:

Konzentrierte Mineralsäuren Konzentrierte alkalische Laugen Hochdruckdampf über 100°C	Benzylalkohol Methylenchlorid
---	----------------------------------

Tabelle B . 5: Eigenschaften von Wasser bei $p = 1$ bar und beim Sättigungsdruck

T (°C)	p (bar)	ρ (kg m ⁻³)	c_p (kJ kg ⁻¹ K ⁻¹)
0	1	999.8	4.218
10	1	999.7	4.192
20	1	998.3	4.182
30	1	995.7	4.178
40	1	992.3	4.178
50	1	988.0	4.181
60	1	983.2	4.184
70	1	977.7	4.190
80	1	971.6	4.196
90	1	965.2	4.205
100	1.013	958.1	4.216
120	1.985	942.9	4.245
140	3.614	925.8	4.285
160	6.181	907.3	4.339
180	10.027	886.9	4.408
200	15.55	864.7	4.497
220	23.20	840.3	4.613
240	33.48	813.6	4.769
260	46.94	784.0	4.983
280	64.20	750.5	5.290
300	85.93	712.2	5.762
320	112.89	666.9	6.565
340	146.05	610.2	8.233
360	186.75	527.5	14.58
374.15	221.20	315.5	∞

T Temperatur
 p Druck
 ρ Dichte
 c_p Spezifische Wärme bei konstantem Druck

Sachregister

Ablagemodus	52	Definieren	63
Ablagerate	47	Eingabe der Eigenschaften	65
Abschaltautomatik	17	Materialienliste	61
Akku		Medien	
Ersatz	10	Definieren	63
Handhabung	11	Eingabe der Eigenschaften	65
laden	74	Medienliste	61
Lagerung	11	Medienparameter, Eingabe	26
Akkus	8	Mengenzähler	39
Akustisches Signal beim Speichern	53	Überlauf	40
Alarmausgänge	100	Meßgröße, Auswahl	35
Grenzwerte	101	Meßkanal, Wahl	28
Alarmzustand	104	Meßprinzip	5
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	10	Meßstelle	
Anzeige	36	Auswahl	19
Anzeigen der Ergebnisse	36	Beispiele	21
Ausgabe an einen PC	49	Meßstellenkennzeichnung	48
Ausgabe auf einem Drucker	49	Messung	
Ausgabe von Meßwerten	49	beenden	33
Ausgabebereich	94	Beginn	32
Ausgänge	93	Multiplexer	33
Auskleidungsdicke	25	Obergrenze für Strömungsgeschwindigkeiten	41
Auswahllisten, Bearbeitung	61	Online-Ausgabe	49
AutoMux	36	Parametersätze	55
Battery		Laden	56
LED	17	Löschen	57
Benutzerdefinierte Materialien	63	ParaPool	57
Löschen	67	Freischalten/Sperren	57
Benutzerdefinierte Medien	63	Parametersatz erzeugen	59
Löschen	67	Parametersatz laden	58
Benutzerspeicherbereich	63	Partitionieren	64
Partitionieren	64	Programmzweige	15
Beschreibung des Durchflußmeßgerätes	5, 7	Prozeßausgänge	93
Bibliothek	61	Aktivierung eines Alarmausgangs	100
Dämpfungszahl	39	Aktivierung eines Impulsausgangs	99
Data logger	47	Aktivierung eines Stromausgangs	98
Datum einstellen	69	Alarmzustand	104
Dichte des Mediums	27	Ausgabebereich	94
Durchflußnomogram	115	Beschaltung	98
Ein- und Ausschalten	13	Fehlerausgabe	95
Einsatzmöglichkeiten	6	Fehlerverzögerung	97
Einstellungen		Funktionskontrolle	96
Dialoge und Menüs	70	Konfiguration	93
Messung	72	Verhalten im Fehlerfall	95
Fehlerausgabe	95	Referenz	121
Fehlersuche	107	Reinigung	10
Fehlerverzögerung	97	Reset	13
Firmwareversion	74	Rohrauskleidung	25
Format der seriellen Ausgabe	50	Rohr Außendurchmesser	24
Garantie	3	Rohrmaterial	24
Geräteinformationen	74	Rohrparameter, Eingabe der	23
Hauptmenü	15	Rohrrauigkeit	25
Hot Codes	16	Rohrumfang	24
HumanMux	36	Schallgeschwindigkeit des Materials	25
Initialisieren	14	Schallgeschwindigkeit des Mediums	26
Kaltstart	14	Schallgeschwindigkeitsmessung	89
Kinematische Viskosität	26	Schallgeschwindigkeitsmessung mit WDM	83
Kontrast einstellen	73	Messung	86
LEDs		Parameter eingabe	84
Battery	17	Schallwegfaktor	28
Lieferumfang	9	Schleichmenge	42
Löschen der Meßdaten	51	Sensorabstand, Anzeige	37
Maßeinheiten	35	Sensoren	8
Maßzeichnungen	118	Abstand	29
Materialien		Befestigung	30

positionieren	32	Technische Daten	111
Sensorparameter	27	Temperatur des Mediums	27
Serielle Schnittstelle	49	Typencode	116
Sicherheitsvorkehrungen	3	Uhr stellen	69
Speicherkapazität	80	Uhrzeit einstellen	69
Speichern	47	Umschalten zwischen den Kanälen	36
Ablagemodus	52	Unkorrigierte Strömungsgeschwindigkeit	43
Ablagerate	47	Verrechnungskanal	
Aktivieren/Deaktivieren	47	Parameter	44
Akustisches Signal	53	Verrechnungskanäle	43
Einstellungen	51	Messen	46
Speichern der Mengenzähler	52	Verzögertes Messen	
Speichern der Schallgeschwindigkeit	53	Countdown	81
Speichern der Signalamplitude	52	Freischalten und Sperren	77
Sprache, Auswahl	16	Meßdauer	79
Statusanzeigen	17	Start-Zeit	77
Störungen	19	Stop-Zeit	78
Strömungsgeschwindigkeit		Wanddicke	24
Obergrenze	41	Wanddickenmessung	83
Untere Grenze	42	Aktivierung	83
Strömungsprofil	19	Messung	85
Strömungsrichtung	33	Parametereingabe	84
Tabellen	121	Werksnummer	74
Tastatur	13		

YOKOGAWA HEADQUARTERS

9-32, Nakacho 2-chome,
Musashinoshi
Tokyo 180
Japan
Tel. (81)-422-52-5535
Fax (81)-422-55-1202
E-mail: webinfo@mls.yokogawa.co.jp
www.yokogawa.com

YOKOGAWA EUROPE B.V.

Databankweg 20
3821 AL AMERSFOORT
The Netherlands
Tel. +31-33-4641 611
Fax +31-33-4641 610
E-mail: info@yokogawa.nl
www.yokogawa-europe.com

YOKOGAWA CORPORATION OF AMERICA

2 Dart Road
Newnan GA 30265
United States
Tel. (1)-770-253-7000
Fax (1)-770-251-2088
E-mail: info@yca.com
www.yca.com

YOKOGAWA ELECTRIC ASIA Pte. Ltd.

5 Bedok South Road
Singapore 469270
Singapore
Tel. (65)-241-9933
Fax (65)-241-2606
E-mail: webinfo@yas.com.sg
www.yokogawa.com.sg

Yokogawa has an extensive sales and distribution network. Please refer to the European web-site (www.yokogawa-europe.com) to contact your nearest representative.


YOKOGAWA ◆